

# 取扱説明書


## Excellence 天びん XS モデル – 第 2 部



ターミナル  
システム設定  
ファームウェア  
各種アプリケーション

計量  
統計  
調合  
個数計算  
パーセント計量  
密度  
動物計量  
LabX Client

METTLER TOLEDO

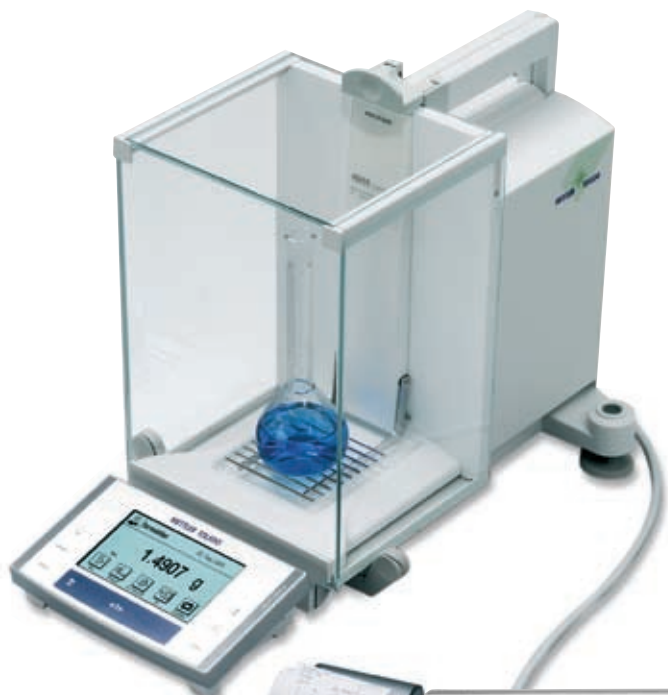

Excellence XS 分析天びん



Excellence XS 精密上皿天びん

# 目次

<b>1</b>	<b>XS 天びん取扱説明書 " 第 2 部 " の前書き .....</b>	<b>7</b>
	<b>"XS ターミナル、システム、アプリケーション" .....</b>	<b>7</b>
1.1	XS 天びん用取扱説明書 " 第 2 部 " の内容 .....	7
1.2	本取扱説明書の基本原則とアイコン .....	7
<b>2</b>	<b>ターミナル操作の基本とファームウェア（ソフトウェア）の動作概念 .....</b>	<b>8</b>
2.1	ターミナルの概要 .....	8
2.2	ディスプレイ .....	9
2.3	初めての計量作業 .....	10
2.3.1	天びんスイッチの On/Off .....	10
2.3.2	簡単な計量作業を実行する .....	11
2.4	天びんのファームウェア .....	11
2.5	代表的な操作手順 .....	13
2.6	天びんのセキュリティシステム .....	14
<b>3</b>	<b>システム設定 .....</b>	<b>15</b>
3.1	システム設定の呼び出し .....	15
3.2	システム設定内容の一覧 .....	15
3.3	調整およびテストの設定 .....	16
3.4	計量パラメータを設定する .....	16
3.4.1	計量モードを適応させる .....	16
3.4.2	周囲環境に適応させる .....	17
3.4.3	計量値リリースのスピード .....	17
3.4.4	自動ゼロ点修正 .....	17
3.5	対話言語の選択 .....	17
3.6	周辺機器の選択 .....	18
3.7	ターミナルの設定 .....	20
3.8	日付と時刻 .....	21
3.9	アクセス権を定義し、パスワードを設定する .....	22
3.10	節電機能（スタンバイ） .....	23
3.12	工場設定のローディング .....	24
3.13	天びんに関する情報を呼び出す .....	24
3.11	外部キーの設定（Aux 接続） .....	24
3.14	システム設定の印字記録 .....	25
<b>4</b>	<b>" 計量 " アプリケーション .....</b>	<b>26</b>
4.1	アプリケーションの選択 .....	26
4.2	" 計量 " アプリケーション用の設定 .....	26
4.2.1	概 要 .....	26
4.2.2	ファンクションキーの選択 .....	28
4.2.3	情報フィールドの選択 .....	29
4.2.5	計量単位の選択 .....	30
4.2.6	任意の単位を定義する .....	30
4.2.4	印字記録の自動プリントアウトを設定 .....	30
4.2.7	印字項目の設定 .....	31
4.2.8	印字記録の手動プリントアウト用の条件設定 .....	33

4.2.9	出力データのフォーマット ( 転送キー ) .....	33
4.2.10	識別データを定義する .....	36
4.2.11	バーコード・データ処理用パラメータ .....	36
4.2.12	キー入力による処理方法の設定 .....	37
4.2.13	" 最小計量値 " 機能用の設定 .....	37
4.3	" 計量 " アプリケーションでの作業 .....	38
4.3.1	計量結果の最小表示 ( 分解能 ) を変更する .....	38
4.3.2	ロットカウンターを用いた作業 .....	38
4.3.3	識別ラベルを使った作業 .....	38
4.3.4	" 最小計量値 " 機能を用いた作業 .....	40
4.4	天びんの調整 ( 校正 ) および天びんのチェック .....	41
4.4.1	内蔵分銅を使った調整 .....	41
4.4.2	外部分銅を用いた調整 .....	42
4.4.3	内蔵分銅を使って調整 ( 校正 ) をチェックする .....	43
4.4.4	外部分銅を使って調整 ( 校正 ) をチェックする .....	43
4.4.5	調整 および テスト結果の記録 ( 印字見本 ) .....	44
<b>5</b>	<b>" 統計 " アプリケーション .....</b>	<b>45</b>
5.1	" 統計 " アプリケーションについて .....	45
5.2	アプリケーションの選択 .....	45
5.3	" 統計 " アプリケーションの設定 .....	45
5.3.1	概 要 .....	45
5.3.2	統計利用のための特別ファンクションキー .....	46
5.3.3	統計用の特別情報フィールド .....	47
5.3.4	統計の特別印字記録項目 .....	47
5.3.5	追加モードをオンにする .....	49
5.4	" 統計 " アプリケーションを使った作業 .....	49
5.4.1	一連の計量の統計処理 .....	49
5.4.2	公称値に量り込む .....	51
5.4.3	統計値に関する印字記録の見本 .....	52
5.4.4	統計値算出に使用する公式 .....	53
<b>6</b>	<b>" 調合 " アプリケーション .....</b>	<b>54</b>
6.1	" 調合 " アプリケーションについて簡単に .....	54
6.2	アプリケーションの選択 .....	54
6.3	" 調合 " アプリケーション用の設定 .....	54
6.3.1	概 要 .....	54
6.3.2	調合作業用の特別ファンクションキー .....	55
6.3.3	調合作業用の特別情報フィールド .....	56
6.3.4	調合印字記録の特別項目 .....	56
6.3.5	調合作業用の特別識別データ .....	58
6.4	" 調合 " アプリケーションを使用した作業 .....	58
6.4.1	あらかじめ必要な設定 .....	58
6.4.2	作業手順 .....	59
6.4.3	調合の印字記録の見本 .....	60
<b>7</b>	<b>" 密度 " アプリケーション .....</b>	<b>61</b>
7.1	" 密度 " アプリケーションについて .....	61
7.2	アプリケーションの選択 .....	61
7.3	" 密度 " アプリケーションの設定 .....	61

7.3.1	概要.....	61
7.3.2	密度測定方法の選択.....	62
7.3.3	置換液の選択.....	62
7.3.4	統計機能のスイッチをオンまたはオフにする .....	63
7.3.5	結果の処理および表示方法のパラメータ .....	63
7.3.6	密度測定用の特別ファンクションキー .....	63
7.3.7	密度測定用の特別情報フィールド.....	64
7.3.8	密度測定用の印字記録の特別項目.....	65
7.4	" 密度 " アプリケーションを使った作業.....	67
7.4.1	非多孔性固体の密度測定.....	67
7.4.2	シンカーを用いた液体の密度測定 .....	68
7.4.3	ガンマー球を使用してペースト状物質の密度を測定.....	69
7.4.4	密度測定 of 印字記録見本.....	70
7.5	密度統計の利用.....	71
7.6	密度算出用の公式.....	73
7.6.1	固体の密度測定用公式.....	73
7.6.2	液体およびペースト状物質の密度測定用公式 .....	73
7.7	蒸留水の密度表.....	74
7.8	エタノールの密度表.....	74
<b>8</b>	<b>" パーセント計量 " アプリケーション .....</b>	<b>75</b>
8.1	" パーセント計量 " アプリケーションについて .....	75
8.2	アプリケーションの選択 .....	75
8.3	" パーセント計量 " アプリケーション用の設定 .....	75
8.3.1	概要.....	75
8.3.2	パーセント計量用の特別ファンクションキー .....	76
8.3.3	パーセント計量に特有の情報フィールド .....	76
8.3.4	パーセント計量用の追加単位 .....	77
8.3.5	パーセント計量に特有の記録情報 .....	77
8.4	" パーセント計量 " アプリケーションでの作業.....	78
8.4.1	簡単なパーセント計量 .....	78
8.4.2	公称値に対するパーセント計量.....	79
8.4.3	パーセント計量の印字記録見本 .....	79
<b>9</b>	<b>" 個数計算 " アプリケーション.....</b>	<b>80</b>
9.1	" 個数計算 " アプリケーションについて .....	80
9.2	アプリケーションの選択 .....	80
9.3	" 個数計算 " アプリケーション用の設定 .....	80
9.3.1	概要.....	80
9.3.2	固定基準個数の設定.....	81
9.3.3	個数計算用の特別ファンクションキー .....	81
9.3.4	個数計算に特有の情報項目.....	82
9.3.5	個数計算用の追加単位.....	83
9.3.6	個数計算の印字記録用特別情報項目.....	83
9.4	" 個数計算 " アプリケーションでの作業 .....	84
9.4.1	簡単な個数計算.....	84
9.4.2	個数計算の合計および統計処理.....	86
9.4.3	公称個数に数え入れる.....	88
9.4.4	個数計算結果の統計値を示す印字記録の見本.....	89

<b>10</b>	<b>"動物計量"アプリケーション .....</b>	<b>90</b>
10.1	"動物計量"アプリケーションについて .....	90
10.2	アプリケーションの選択 .....	90
10.3	"動物計量"アプリケーションの各種設定 .....	90
10.3.1	概要 .....	90
10.3.2	動物計量の特別ファンクションキー .....	91
10.3.3	被計量物の動態状況にアプリケーションを適応させる .....	92
10.3.4	計量過程開始方法の設定 .....	92
10.3.5	計量サイクル終了時における確認音の設定 .....	93
10.3.6	自動風袋引き機能の設定 .....	93
10.3.7	動物計量の特別情報フィールド .....	94
10.3.8	動物計量特有の印字記録 .....	94
10.3.9	個別の値の自動または手動による印字記録 .....	95
10.3.10	データ出力先の選択 .....	96
10.3.11	出力データのフォーマット .....	96
10.3.12	統計機能のスイッチオンまたはオフ .....	98
10.4	"動物計量"アプリケーションを使った作業 .....	99
10.4.1	自動スタートによる動物計量 .....	99
10.4.2	手動スタートによる動物計量 .....	100
10.4.3	動物計量の統計処理 .....	100
10.4.4	動物計量の印字記録の見本 .....	101
<b>11</b>	<b>"LabX Client"アプリケーション .....</b>	<b>102</b>
11.1	"LabXClient"アプリケーションについて .....	102
11.2	アプリケーションの選択 .....	102
<b>12</b>	<b>ファームウェア (ソフトウェア) アップデート .....</b>	<b>103</b>
12.1	作動原理 .....	103
12.2	アップデートの手順 .....	103
<b>13</b>	<b>エラーおよびステイタスメッセージ .....</b>	<b>104</b>
13.1	通常使用状態でのエラーメッセージ .....	104
13.2	その他のエラーメッセージ .....	104
13.3	ステイタスメッセージ .....	105
<b>14</b>	<b>付録 .....</b>	<b>106</b>
14.1	計量単位の換算表 .....	106
14.2	標準作業手順書 (SOP=Standard Operating Procedure) .....	107
14.3	推奨プリンタ設定 .....	108
<b>15</b>	<b>索引 .....</b>	<b>109</b>

# 1 XS 天びん取扱説明書 " 第 2 部 " の前書き


## "XS ターミナル、システム、アプリケーション "

この Excellence XS 天びん用取扱説明書第 2 部により、天びんを使用することができます。お手許の天びんは既にセットアップされ、水平調整が完了しています。



**注意：**XS 天びん用取扱説明書第 1 部（別冊）を既に熟読なさっていることが重要な前提となります。**第 1 部の安全事項についても了解の上**、取扱説明書に従って天びんを組立て、セットアップしてあることが必要です。

この取扱説明書 " 第 2 部 " は Excellence XS 天びんについて述べてあります。

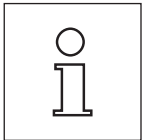

**備考：**自動調整 FACT のすべての設定可能性に関する情報は、**別冊の取扱説明書 Excellence XS モデル第 3 部**をご覧ください。

### 1.1 XS 天びん用取扱説明書 " 第 2 部 " の内容

- ターミナルおよびファームウェアを使った基本原理
  - カラーディスプレイのタッチ式ターミナル (" タッチ・スクリーン ")
  - ファームウェアによる操作原理
- システム設定
- 通常計量、統計処理、調合計量、個数計算、パーセント計量、密度、動物計量 および LabX Client の各アプリケーションを標準搭載

**備考：**搭載アプリケーションの種類、数は機種により異なります
- インターネットを介して天びんファームウェア（ソフトウェア）のアップデート版をダウンロード可能
- エラーおよびステータスメッセージ
- 付 録
  - 計量単位換算表
  - 標準作業手順書 (SOP)
  - 推奨プリンタ設定


### 1.2 本取扱説明書の基本原則とアイコン

3 冊の取扱説明書（第 1 部、第 2 部、第 3 部）に述べた事柄には次の基本事項、規則があてはまります。

- キーの名称は《 》のかっこで括ってあります（例、《On/Off》または《i》など）。



このアイコンは安全並びに危険に関する注意事項を示すもので、これを守らないか、若しくは無視するとユーザーの人身事故、天びんあるいはその他の機器の故障、または物品の損傷などを招く恐れがあります。

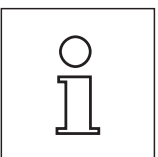

このアイコンは天びんに関する有益な情報を意味します。天びんを簡単、適切、要領良く操作するためのヒントとなります。




## 2 ターミナル操作の基本とファームウェア (ソフトウェア) の動作概念

この章ではターミナルの操作キーおよびディスプレイについて説明し、天びんファームウェアの動作概念について述べてあります。この章は後述の各章に述べてある様々な操作ステップの基本となるので、注意深くお読みください。


### 2.1 ターミナルの概要

この項ではまずターミナルの操作キーについて述べてあります。次の項ではディスプレイについて詳しく説明してあります。

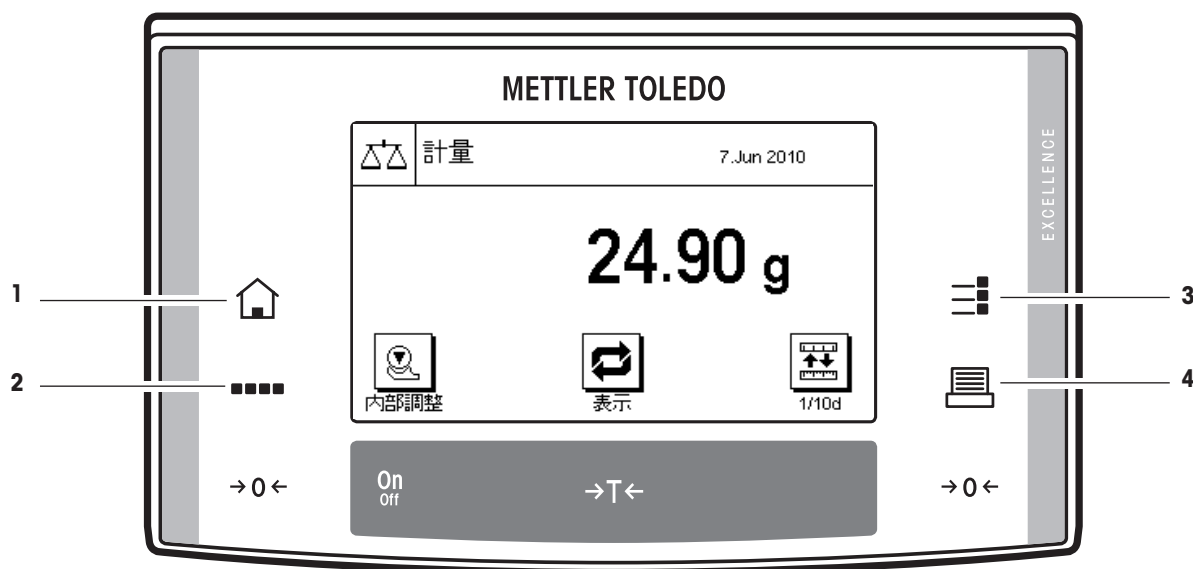


#### 1 «» キー (ホームキー)

 このキーで現在のアプリケーションをいつでも元の状態に戻すことができます。即ち、アプリケーションを最初に呼び出した状態にリセットできます。



#### 2 «» キー (アプリケーションキー)

 工場出荷時の設定として天びんには標準アプリケーションが搭載されています (例、通常計量、統計、調合、密度測定)。このキーにより、使用したいアプリケーションを選択できます。




#### 3 «» キー

ゼロ設定キー: このキーで新たにゼロ点を設定することができます。すべての計量値はこのゼロ点に基づいて測定されます。



#### 4 «» キー

 風袋引きキー: このキーで天びんの風袋引きを実行します。



#### 5 «» キー

このキーを短く押して天びんのスイッチを入れます。このキーを長く押すと天びんのスイッチが切れます (ディスプレイに "OFF" が現れるまで押し続けます)。



#### 6 «» キー (セットアップキー)

各アプリケーションは必要に応じてそれぞれの作業に対応できる様々な設定が可能です。このキーによりその時点で有効なアプリケーションを構成するためのメニューを呼び出すことができます。




#### 7 «» キー (プリントキー)

このキーを押してインターフェイスを介して計量値をプリンタなどへ転送できます。さらにパソコンなど別の接続機器への転送も可能です。転送されるデータの種類は自由に設定できます。




## 2.2 ディスプレイ

ターミナルのライトアップされたグラフィック表示のディスプレイは、指で触ると応答する"タッチスクリーン"です。データや設定内容の表示を読み取るだけでなく、ディスプレイの該当個所にタッチして、該当項目を選択・設定したり、所定機能を実行することができます。

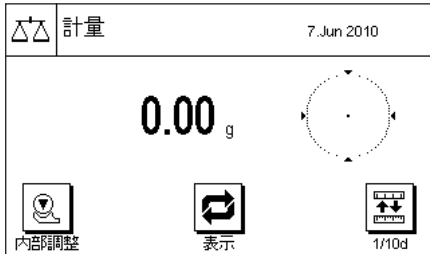


天びんの工場出荷時には、計量値は中サイズで表示され、グラフィック表示の量り込み補助である "スマートトラック" が表示されるように設定してあります。この表示方法では、情報フィールドは表示されません。

"表示" のファンクションキーによって、さらに2つの表示方法が選択できます。キーを押すたびに次の表示形式が現れます。両方の表示バリエーションは標準表示形式よりも多い情報項目が表示されますが、計量値の表示サイズは小さくなります。

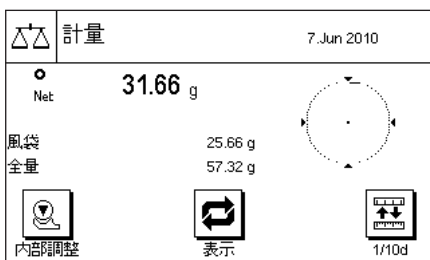


**情報フィールドおよび "スマートトラック" の表示形式。**表示スペースに制限があるため、計量値は小さく表示されます。

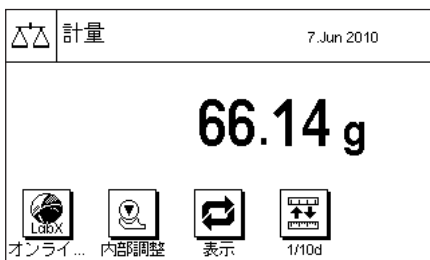

**情報フィールドの表示は無く、"スマートトラック" だけの表示形式。**この表示方法では、情報フィールドもグラフィック表示の量り込み補助であるスマートトラックも表示されません。

ディスプレイは次のような様々な部分に分割されています（左のイラストでは情報項目と "スマートトラック" が表示されています）。

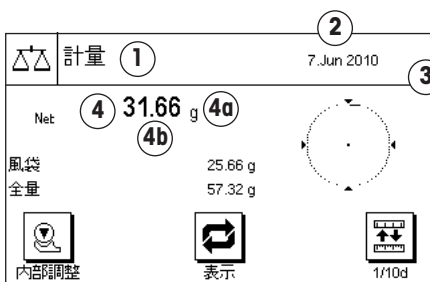


**1** 左上部のコーナーには**その時点で有効なアプリケーション**が表示されます。この部分にタッチするとメニューが呼び出され、望みのアプリケーションを選択できます（このメニューは《...》キーを押しても呼び出し可能です）。


**2** 右上部のコーナーには**日付**または**時刻**が表示されます。この部分にタッチするとそれぞれ日付と時刻の設定を変更できます。

**3 ステータス・アイコン：**これら各種アイコンは必要に応じて現れ、天びんの特別な状態を示します（例、サービス期限、調整の必要性、バッテリー交換など）。すべてのステータス・アイコンの意味については、そのステータス・アイコンを押すか、あるいは第 13.3 項でご覧いただくことができます。

**4** この部分にはその時点で有効な**計量値**が表示されます。計量単位が表示部分 (4a) を押すと、新たなウインドウが現れ、望みの計量単位を選択できます。

計量値の (4b) 部分にタッチすると、新たなウインドウが現れ、その時点で有効な計量値が大きく表示されます。計量値を離れた所から見なければならない場合、この表示形式が便利です。"OK" ボタンを押すとこのウインドウは再び閉じます。

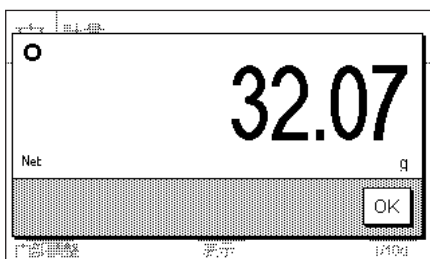

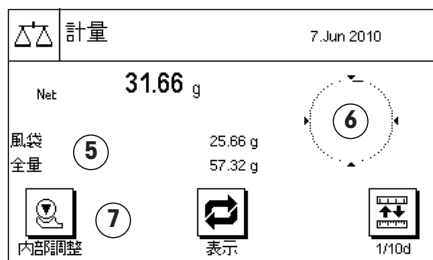

- 5 この領域にはその時点で有効なアプリケーションに関する役立つ追加情報（**情報フィールド**）が表示されます、第 4.2.3 項。
- 6 この部分には "**スマートトラック**" が表示されます。これはグラフィック表示の量り込み補助で、ひと目で既に使用した計量範囲とこれからまだ使用できる計量範囲がわかります。
- 7 この領域には**ファンクションキー**が割り当てられています。これによりその時点で有効なアプリケーションのために頻繁に使用する機能や設定に直接アクセス可能です。5 種類以上のファンクションキーが有効状態である場合は、矢印のキー（イラストには表示されていません）でその表示種類を切り替えることができます。

別の 2 種類の表示形式でも（計量値表示は大、少ない情報項目の表示）該当箇所にタッチすればそれぞれの箇所を表示させることができます。

**備考：**天びん使用国の規定（計量法など）により、検定済み「特定計量器」においては検定対象外の小数点以下の桁はグレーで表示されます。


### スクリーンセーバー

 天びんが 15 分間操作されないと、ディスプレイのバックライトのスイッチが自動的に切れ、画面は 15 秒間隔で反転します。天びんで作業を再開すると（分銅をのせる、キーを押すなど）、ディスプレイは再び通常の状態に戻ります。


## 2.3 初めての計量作業

この章で簡単な計量作業に必要な天びんの操作方法とディスプレイの表示要素について学びます。従って、この章は天びん取扱いに関する最初のステップと言えます。

### 2.3.1 天びんスイッチの On/Off



**天びんのスイッチを入れる：**《On/Off》キーを短く押します。天びんのスイッチが入ると天びんは自ら自己診断テストを行い、テスト完了後、計量準備が整います。

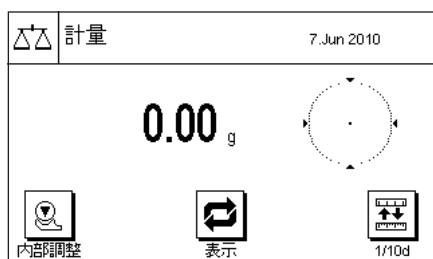

**初めてスイッチを入れた後、**左図の様なディスプレイ表示となります。



**天びんのスイッチを切る：**ディスプレイに“オフ”が現れるまで《On/Off》キーを長く押し続けます。その後ディスプレイが消え、天びんのスイッチが切れます。

### 2.3.2 簡単な計量作業を実行する

簡単な計量作業を実行するには、ターミナル下部のにあるキーを使用します。天びんではゼロ設定(《→0←》)および風袋引き(《→T←》)のそれぞれ別個のキーを利用できます。



**ゼロ設定：**《→0←》キーにより新たにゼロ点を設定すると、すべての計量値(風袋重量も含めて)はこのゼロ点を基準に測定されます。ゼロ点設定後は、風袋重量=0、正味重量(=総体重量)=0となります。計量作業を開始する前、特にある風袋重量を把握する前に(《→T←》キーで風袋引きを実行する前)ゼロ設定用の《→0←》キーを常に使用して下さい。



**風袋引き：**計量容器を用いて作業する場合は、先ず天びんを《→0←》キーにより天びんのゼロを設定します。続いて計量容器を天びんにのせ、ガラス製風防を閉め(装備されている場合)、続いて《→T←》キーを押して、風袋引きを実行します。ガラス製風防は自動的に閉まります。これで計量容器の重量が新たな風袋重量としてそれまでの風袋(存在している場合)に上書きされます。風袋引きが完了すると、ディスプレイには "Net" が現れ、表示される計量値が全て正味重量であることを示します。

**備考：**《→T←》キーを押した後、《→0←》キーを押すよう指示が出る場合は、負の値の重量値の風袋引きを試みたことになり、実行不可能なためこの指示が出ます。この場合は天びんをゼロに設定し、改めて風袋引きしてください。



**計量：**被計量物をのせ、風防ドアを再び閉めます(装備されている場合)。安定検知器(計量値の左の小リング)のシンボルが消去すると、ディスプレイは安定し、計量値を読み取ることが出来ます。左図では安定検知器のシンボルがまだ表示されたままですので、計量結果は安定していません。

## 2.4 天びんのファームウェア

ファームウェアが天びんの全ての機能を制御します。さらに天びんをユーザー固有の作業環境に適応させます。以下の項目を注意深くお読み下さい。これは天びんを操作する上での基本事項です。

ファームウェアは以下に示したように構成されています：

 
- アプリケーション
- アプリケーション固有の設定
- システム設定

### アプリケーション




アプリケーションとは、ある特定の計量課題用のファームウェア・モジュールと言えます。天びんには工場で様々なアプリケーションが搭載されています(例、通常計量、統計、調合、密度測定、パーセント計量、個数計算、動物計量など)。天びんのスイッチを入れると、通常計量モードの状態です。各種のアプリケーションは《....》キーを押して利用できます。標準アプリケーションでの作業に関する参考事項は第4章に述べてあります。

### アプリケーション固有の設定



この設定で各アプリケーションを作業課題に適応させます。設定内容は選択したアプリケーションにより異なります。《≡》キーを押すと、その時点で有効なアプリケーション用の設定内容を表示した複数のページにわたるメニューが開きます。各設定の可能性についてはそれぞれのアプリケーションに関する章に述べてあります。

## システム設定

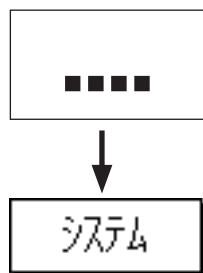


システム設定はアプリケーションに依存しない設定で、計量システム（例、対話言語の設定）全体に対して有効となります。システム設定を呼び出すには、《...》キーを押し、続いて **"システム"** を押します。各設定の可能性については第3章に述べてあります。

以下のページに示したイラストにより、ファームウェアの各部分の相互関係および代表的な操作手順の概要が明確に理解できます。

## 操作手順

### 1. アプリケーションを選択する

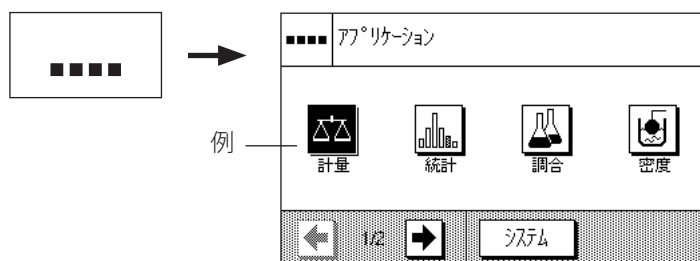

### 2. 作業を実行する

### 3. 必要に応じて：


選択したアプリケーションの設定を変更する（**アプリケーション特有の設定**）



設定内容を **"OK"** ボタンを押して確認・承諾するか、又は《△》キーで直接アプリケーションに戻ります。

### 4. 必要に応じて：


天びんの一般設定（**システム設定**）を変更する

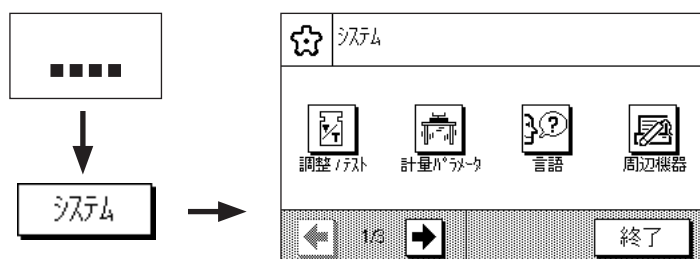

設定内容を **"OK"** および **"シュウリョウ"** を押して確認・承諾するか、又は《△》キーで直接アプリケーションに戻ります。

## 2.5 代表的な操作手順

各アプリケーション特有の事柄は一旦脇に置いて、以下に代表的な操作手順を先ず簡単に説明してあります。

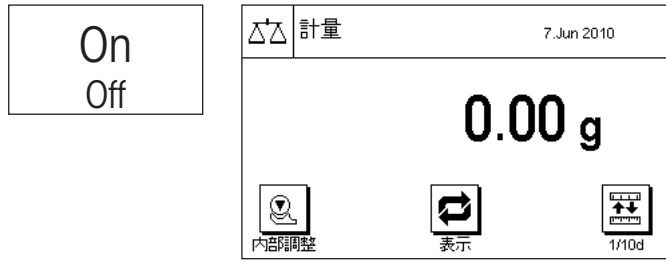

**天びんのスイッチを入れる：**《On/Off》キーを短く押してスイッチを入れます。天びんにスイッチが入ると、最後に使用したアプリケーションが有効な状態となります。


**備考：**最後に使用したアプリケーション及び設定により、お使いの天びんのディスプレイが左の例と若干異なる場合があります。



**アプリケーションの選択：**その時点で有効なアプリケーションで作業しない場合は、《....》キーによりアプリケーション・メニューを選択します(もう1つの方法として左上コーナーの領域にタッチしても可能です)。ここで希望のアプリケーションのアイコンにタッチすると、ファームウェアは選択されたアプリケーションを立ち上げます。



**アプリケーション特有の設定を変更する：**アプリケーションの設定状態を変更したい場合は、《≡》キーを押します。アプリケーション特有の設定に関する説明はそれぞれのアプリケーションの説明箇所に述べてあります(第4章)。

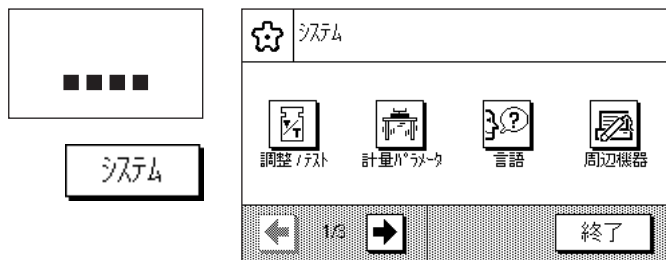

**システム設定を変更する：**計量システム全体、即ち全てのアプリケーションに対して有効であるシステム設定を変更したい場合は、《....》キーを押し、続いて "システム" を押します。システム設定に関して詳しくは第3章に述べてあります。


**作業を実行する：**望みの作業手順を実行します。それぞれのアプリケーションでの作業についての情報は第4章に述べてあります。



**天びんのスイッチを切る：**作業が終了後《On/Off》キーを長く押し続けて天びんのスイッチを切ります。

## 2.6 天びんのセキュリティシステム

パスワードを設定すると、天びんのシステム設定またはその一部が誤って変更されることから護ることができます(詳しくは3.9項に述べてあります)。工場出荷時にはパスワードが設定されています(第3.9項を参照)。但し、メニューの設定は、全てのシステム設定項目に自由にアクセス出来るようになっています。

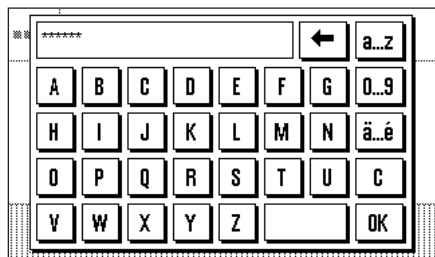

パスワードで保護されているメニュー領域を呼び出そうとすると、ディスプレイには英数字のキー表示が現れます。

希望のパスワードを入力します(大文字/小文字に注意、"a~z"又は"A~Z"の切り換え; 数値入力は"0~9"のキーを操作)。矢印で誤った文字を1字ずつ消去可能です。安全上の理由から、パスワードは文字そのもので表示されず、アスタリスクで表示されます。

**参考:** "C" キーでパスワード・ダイアログをいつでも中断できます。

パスワードの入力が完了したら、"OK" を押します。パスワードが正しいと、選択したメニューが呼び出されます。そうでなければエラーメッセージが現れ、パスワードを再度入力するよう要求されます。



**注意事項:** パスワードを正確にメモして下さい。パスワードを忘れた場合は、セキュリティをかけたメニュー領域に再びアクセスする事は不可能です。従って、パスワードをメモし、安全確実な場所に保管することをお勧めします。

## 3 システム設定

この章では計量システムを各ユーザーのニーズに適応させる方法について説明します。**システム設定**は計量システム全体および各アプリケーションに有効となります。**備考**：アプリケーション固有の設定はそれぞれのアプリケーションに関する説明個所に述べてあります。


### 3.1 システム設定の呼び出し



《...》キーでアプリケーション・メニューを選択し、「システム」のボタンにタッチします。

### 3.2 システム設定内容の一覧

システム設定内容はそれぞれのシンボルで表示されます。シンボルに指で触ると各設定を呼び出すことができます。矢印により各メニューページを切り替えることができます。設定の可能性について詳しくは以下の章に述べてあります。

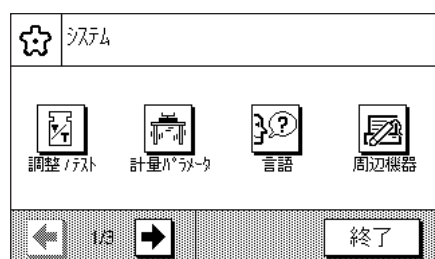

メニューの第1ページでは以下のシステム設定内容を利用できます。


"調整/テスト":	調整(校正)と調整過程をチェックするテスト機能の設定(第3.3項)。
"計量パラメータ":	天びんを所定のひょう量条件に適合させるための設定(第3.4項)。
"言語":	対話言語の選択(第3.5項)。
"周辺機器":	各種周辺機器用インタフェイスの構成(3.6項)。

メニューの第2ページには次のシステム設定内容があります。



"ターミナル":	ディスプレイ(明るさなど)とターミナル作動モードの設定(第3.7項)。
"日付/時刻":	日付及び時刻の設定とその表示形式の選択(第3.8項)。
"アクセス権":	アクセスする資格の設定と天びん機能及びメニュー用のパスワードの入力(第3.9項)。
"スタンバイ":	"スタンバイ"モードの設定(第3.10項)。

メニューの第3ページでは次のシステム設定を利用できます。

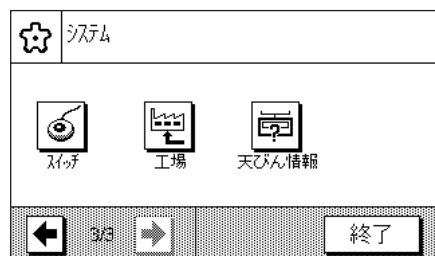

"スイッチ":	外部キーの設定(第3.11項)。
"工場":	再度工場設定に復帰させる(第3.12項)。
"天びん情報":	天びんの情報について表示、プリントアウトさせる(第3.13項)。

必要な設定を行った後、「終了」又は《△》キーを押すと、その時点で有効なアプリケーションへ戻ります。以下の各項でそれぞれの設定内容について詳しく説明してあります。




**備考**：特別インターフェイス・オプション(例、イーサネット)を設けた後、システム設定にはさらにこのインターフェイスの設定を意味する左に示した様な地球のアイコンが現れます。これについては、オプションのインターフェイスに添付の説明書に述べてあります。



### 3.3 調整およびテストの設定

このメニューで、天びんの調整およびテストに関するすべての設定を行います。

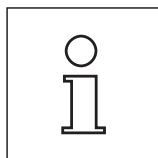

調整、アドバンスオプション、テスト過程、印字記録のすべての設定可能性に関する情報は、**別冊の取扱説明書 Excellence XS モデル第 3 部**をご覧ください。



調整 / テスト		設定
点検調整用分銅		設定
点検シーケンス		設定
タスク		設定

← 1/2 → OK

調整 / テスト		設定
FACT内部調整		Off
点検履歴		設定
印字記録		設定

← 2/2 → OK

調整（構成）およびテストの実行方法については第 4.4 項をご覧ください。

### 3.4 計量パラメータを設定する

このメニューで天びんを各ユーザーのニーズに適応させます。**備考：**計量パラメータはパスワードによって保護することが可能で（第 3.9 項参照）、この場合は計量パラメータを選択するとパスワードを入力するよう要求されます。



計量パラメータ		設定
計量モード		一般
環境		普通
安定値リミット		信頼性+速さ

← 1/2 → OK

計量パラメータ		設定
自動ゼロ		On

← 2/2 → OK

以下の各項においてそれぞれの計量パラメータ及び利用可能な設定について述べてあります。

#### 3.4.1 計量モードを適応させる


計量パラメータ		設定
計量モード	一般	センサモード
環境	微量計量	チェック計量
安定値リミット		信頼性+速さ

← 1/2 → OK

ここでの設定により天びんを計量方法に適応させます。計量モードを、通常のすべての計量作業に適した "一般" に設定するか、あるいは液体または粉末を調合するために最適な "微量計量" に設定します。この設定の場合、天びんは最小の重量変化に対しても非常に速く反応します。"センサモード" では、計量値は周囲環境条件の設定に従い、異なった度合いのフィルターで処理されます。センサモードのフィルターそのものは時間に応じて直線的に（他の設定条件には対応せず）作用するので、計量値の連続処理に適しています。"チェック計量" の設定では、天びんは大きな重量変化にのみ反応し、計量値は非常に安定しています。**備考：**利用できる設定数は機種により異なります。

**工場設定：** "一般"

### 3.4.2 周囲環境に適応させる

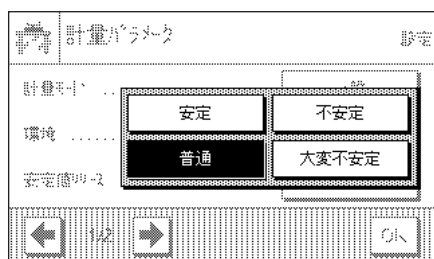


ここでの設定で天びんを計量作業場所の周囲環境条件に適応させることができます。温度変化、通風、振動などがほとんど無い環境では、「安定」を選択します。これに対し、環境条件が常に変化するような場所で作業する場合は、「不安定」または「大変不安定」を選択します。一般的な作業環境でその条件変化が少ない場合は「普通」に設定します。

**備考：**利用できる設定数は機種により異なります。

**工場設定：** "普通"


### 3.4.3 計量値リリースのスピード

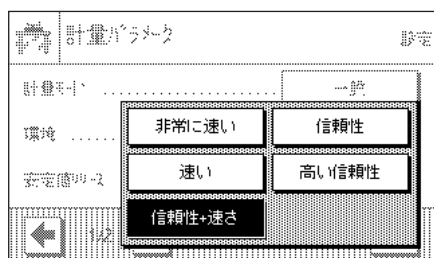

ここでの設定により、天びんがどのくらい素早く計量値を安定とみなしリリースするべきかを設定します。計量値が早く出ることを繰り返し性よりも優先する場合は「非常に速い」を選択することが適切です。これに対し、「高い信頼性」では、計量値は非常に高い繰り返し性を持っていますが、安定値になるまで長くかかります。この両方の間にさらに3段階の計量値リリースの設定が用意されています。

**工場設定：** "信頼性 + 速さ"

### 3.4.4 自動ゼロ点修正

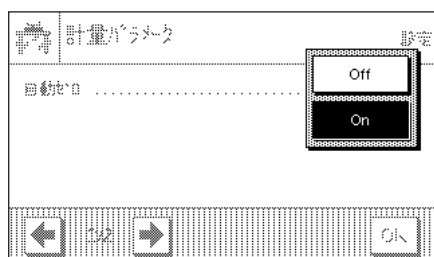

**備考：**検定済天びんである特別計量器 (e=d モデルのみ) ではこのメニューオプションは利用できません。


自動ゼロ点修正（自動ゼロ）は、計量皿のわずかな汚れなどによりゼロ点のドリフトがあった場合、これを常に自動的に修正します。

このメニューでは自動ゼロ点修正のスイッチをオンまたはオフに設定します。

**工場設定：** "On" (スイッチが入っている)

## 3.5 対話言語の選択

このメニューで、天びんとのコミュニケーション用の言語（"言語"）を設定します。

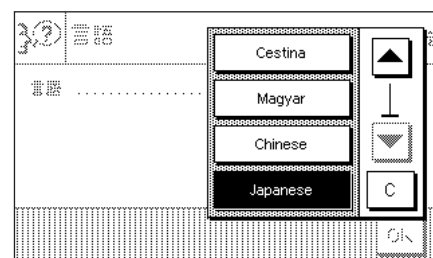

**工場設定：** 原則として天びん使用国の言語があらかじめ設定されています。

### 3.6 周辺機器の選択

天びんのインターフェイスに各種の周辺機器を接続できます。このメニューで接続機器を確定し、インターフェイスの作動パラメータを設定します。



周辺機器		設定
プリンタ .....	<input type="button" value="Off"/>	
ホスト .....	<input type="button" value="RS232 (標準)"/>	
LabX .....	<input type="button" value="Off"/>	

← 1/3 →

周辺機器		設定
LabX制御装置 .....	<input type="button" value="Off"/>	
補助ディスプレイ .....	<input type="button" value="Off"/>	
バーコード .....	<input type="button" value="Off"/>	

← 2/3 →

周辺機器		設定
外部キーボード .....	<input type="button" value="Off"/>	

← 3/3 →

次の各設定を利用できます。

"プリンタ":

プリンタ (**印字記録についての備考**: 天びん使用国の規定により、検定済み「特定計量器」においては小数点以下の桁で非検定の部分はカッコで括られて印字されます)。

"ホスト":

外部コンピュータ (双方向通信; 天びんはパソコンにデータを送信し、パソコンからの命令、及びデータを受信可能)

"LabX":

メトラ・トレード LabX 2010 (またはこれ以降のバージョン) のソフトウェアで、すべてのダイアログ制御による天びん作業過程を定義することが可能で、計測値およびその他の各種データを、パソコンのデータベースに保存し、管理することができます。

"LabX 制御装置":

このインターフェイスは、LabX 2010 以降のバージョンで利用できます。接続機器 (例、LV11 型自動フィーダー) は LabX と直接交信します。

"補助ディスプレイ":

補助用ディスプレイ

"バーコード":

バーコード・リーダー

"外部キーボード":

パソコン用キーボード

ホスト		設定
<input type="radio"/> Off		
<input checked="" type="radio"/> RS232 (標準) .....	<input type="button" value="設定"/>	
<input type="radio"/> RS232 Option .....	<input type="button" value="設定"/>	

これらの各周辺機器に対しインターフェイス特有の設定を利用できます: "Off" は何らの周辺機器も接続しないことを意味します。"RS232 (標準)" は標準搭載の RS232C インターフェイスです。さらに別のオプションインターフェイスがある場合は、これも表示されます (左図が示すように第 2 のシリアル・インターフェイス "RS232 Option")。但し、この箇所には工場内蔵の RS232C インターフェイスのパラメータだけが表示されます。**重要事項**: 各インターフェイスでは周辺機器 1 台のみを作動させることができます。その他の機器のスイッチは切れている ("Off") 状態である必要があります。新しい機器のスイッチを入れると、それまで選択していた機器は自動的にそのスイッチが切れます。

RS232C (標準) 設定	
Baudrate.....	9600
Bit / Parity.....	8/No
Stop Bits.....	1 Stopbit
<div> <div>←</div> <div>1/3</div> <div>→</div> <div>OK</div> </div>	


ある機器をオンにしたら **"設定"** ボタンでこの機器による相互コミュニケーション用の各種インターフェイス・パラメータであるボーレート、データフォーマット、ストップビット、ハンドシェイク、行端末、キャラクターセット、"Continuous mode (連続モード)" を設定することができます。

**工場設定：**

"ホスト"

(9600 ボー、8 データビット/ノーパリティ、1 ストップビット、Xon/Xoffプロトコール、行端末<CR><LF>、ANSI/Windows  
キャラクターセット、"Continuous mode" = Off)

RS232C (標準) 設定	
Handshake.....	Xon/Xoff
End of Line.....	<CR><LF>
Char Set.....	Ansi/Win
<div> <div>←</div> <div>2/3</div> <div>→</div> <div>OK</div> </div>	

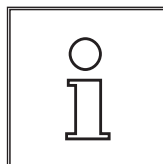

**備考：**第 14.3 項の推奨プリンタ設定、およびプリンタ固有の取扱説明書を注意深くお読みください。

RS232C (標準) 設定	
Continuous mode.....	Off
<div> <div>←</div> <div>3/3</div> <div>→</div> <div>OK</div> </div>	

"ホスト"で RS232C 内蔵インターフェイスを選択してあると、**"Continuous mode" (連続モード)**をさらにアクティブにすることが可能です。

連続モード 設定	
<input type="radio"/> Off <input checked="" type="radio"/> On.....	<div>設定</div>
<div>OK</div>	

連続モード 設定	
出力フォーマット.....	MT-SICS
アップデート/秒.....	5
<div>OK</div>	

"連続モード"で、接続する周辺機器の種類によって、異なるデータフォーマット(MT-SICS, PM, AT/ MT) を設定することができます。さらに 1 秒当りのインターフェイス・データ転送率 (2, 5, 6, 10) を設定することができます。

**工場設定：**

"出力フォーマット": MT-SICS

"アップデート/秒": 5

### 3.7 ターミナルの設定

このメニューでターミナルをユーザーのニーズに適應させ、ディスプレイを調整できます。



ターミナル		設定
明るさ .....	100 %	
コントラスト .....	50 %	
音量 .....	70 %	
<div> <div>←</div> <div>1/2</div> <div>→</div> </div>		OK

ターミナル		設定
タッチ機能 .....	On	
タッチ調整 .....	実行	
<div> <div>←</div> <div>2/2</div> <div>→</div> </div>		OK

次の各パラメータを利用できます。

ターミナル	
明るさ .....	<div> <div>↑</div> <div>100 %</div> <div>↓</div> </div>
コントラスト .....	
音量 .....	
<div> <div>←</div> <div>1/2</div> <div>→</div> </div>	

#### "明るさ"

ここでディスプレイの明るさを設定します。矢印ボタンで必要に応じて 20 % から 100 % の間で明るさを (20 % 段階で) 最適に設定できます。どちらかの矢印ボタンに 1 回タッチすることにより、ディスプレイは直ちに反応し、明るさの変化が分かります。

工場設定： 100 %

**備考：**天びんを 15 分間使用しないと、ディスプレイの明るさは自動的に 20 % に減少します。これによりバックライトの寿命が長くなります。任意のキーを押すか、または重量に変化があると、明るさは再びここで選択した値に戻ります。

#### "コントラスト"

ディスプレイのコントラストの設定 (設定範囲: コントラスト 0 % ~ 100 %)。設定は明るさの調節手順と同様ですが、2 % 段階です。

工場設定： 50 %

#### "音量"

シグナル音のボリュームを設定 (設定範囲: 25 % 段階で 0 % ~ 100 %)。10 % の設定でシグナル音のスイッチが切れます。調節には、明るさ及びコントラストの場合と同様、スライディング式スイッチです。

工場設定： 70 %

On
Off

#### "タッチ機能"

"タッチスクリーン" の機能を停止すると、計量作業中でディスプレイにタッチしても反応せず、ディスプレイにタッチして簡単に設定を変更することが不可能となります (例外: ファンクションキー)。 **重要事項：** 設定モードではタッチ機能には常にスイッチが入っている状態です。さもないと設定手順を実行できません。

工場設定： "On"

#### "タッチ調整"

ディスプレイのある箇所にタッチしても天びんが正しく反応しないと思う場合は、"タッチスクリーン" を調整できます。 **"実行"** を押すとウィンドウが現れ、点滅する箇所にタッチするよう要求されます。この過程が何回か繰り返されます ("C" キーを押していつでも中断できます)。

<div> <div>□</div> <div>☞</div> </div>
<div> <div>□</div> <div>C</div> </div>

### 3.8 日付と時刻

このメニューで日付と時刻を入力し、表示形式を選択できます。さらにディスプレイに日付と時刻を表示させるかどうか設定できます。



日付 / 時刻		設定
日付形式 .....	D.MMM YYYY	
日付 .....	10.09.2008	
時刻形式 .....	24.MM	
<div>← 1/2 →</div>		OK

日付 / 時刻		設定
時刻 .....	13.25	
日付 / 時刻 表示 .....	日付	
<div>← 2/2 →</div>		OK

次の設定を利用出来ます：

日付 / 時刻		設定
日付形式 .....	D.MMM YYYY	
日付 .....	10.09.2008	
時刻形式 .....	24.MM	
<div>← 1/2 →</div>		OK

"日付形式" (ディスプレイでの表示用)

次の日付形式を利用できます (表示例)。

"D.MMM YYYY"	10. Sep 2008	"YYYY-MM-DD"	2008-09-10
"MMM D YYYY"	Sep 10 2008	"YYYY/MM/DD"	2008/09/10
"DD.MM.YYYY"	10.09.2008		
"MM/DD/YYYY"	09/10/2008		

工場設定 : "D.MMM YYYY"

日付 / 時刻		設定
日付形式 .....	10.09.2008	
日付 .....	<div>7 8 9</div> <div>4 5 6</div> <div>1 2 3 C</div> <div>0 . OK</div>	
時刻形式 .....	24.MM	
<div>← 1/2 →</div>		OK

"日付"

現在の日付を設定する。数値入力手段としてポケット計算機に似たウィンドウが現れます。どの表示形式を選択したかに関係なく、**日、月、年 (DD.MM.YYYY) の形式**で現在の日付を入力します。

**備考：**この設定は計量モードにおいて日付に直接タッチしても実行できます。日付を直接入力できるウィンドウが現れます。

日付 / 時刻		設定
日付形式 .....	D.MMM YYYY	
日付 .....	10.09.2008	
時刻形式 .....	24.MM	
<div>← 1/2 →</div>		OK

"時刻形式" (ディスプレイでの表示用)

ここで時刻の表示形式を設定します。次の形式が利用できます。

"24:MM" 表示例：	15:04
"12:MM" 表示例：	3:04 PM
"24.MM" 表示例：	15.04
"12.MM" 表示例：	3.04 PM

工場設定 : "24:MM"

日付 / 時刻		設定
時刻 .....	13.37	
日付 / 時刻 表示 .....	<div>7 8 9 +1H</div> <div>4 5 6 -1H</div> <div>1 2 3 C</div> <div>0 . OK</div>	
<div>← 1/2 →</div>		OK

"時刻"

現在時刻を設定する。選択した表示形式に関係なく、**24 時間形式 (hh.mm.ss)** (時、分、秒) で現在時刻を入力します。入力ウィンドウは日付の場合とほぼ同様です。ただし、現在時刻を1時間進ませるか遅らせることができる様、"+1H" および "-1H" が利用できます。これで夏、冬時間の切り替えが素早くできます。

**備考：**計量モードにおいて時刻表示にタッチして時刻を直接設定できます。





### "日付/時刻 表示"

ディスプレイの右上のコーナーに日付**または**時刻のどちらを表示させるか設定できます：

"日付" ディスプレイには日付が表示されます。

"時刻" ディスプレイには時刻が表示されます。

工場設定： "日付"

## 3.9 アクセス権を定義し、パスワードを設定する

このメニューでパスワードを定義し、メニューのどの領域にプロテクトをかけるかを設定することができます。




次の設定を利用出来ます：

### "パスワード"

"設定" を押すと英数字の入力ウィンドウが現れます。工場設定として "0" が予め設定されています。望みのパスワード (最高 20 文字) を入力し、"OK" キーで確認・承諾します。パスワードにはカタカナ、アルファベット、数字/記号を組み合わせることができます。

**備考：**あらかじめ設定されているパスワードを矢印キーで消去し、新たにパスワードを入力しないと、エラーメッセージが現れます。

工場設定： "0" (ゼロ)

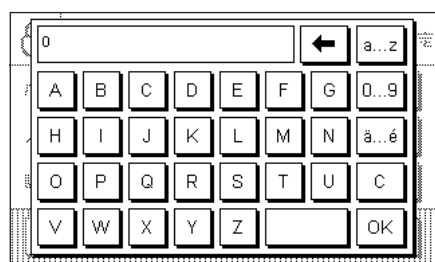

### "システム"

ここで、システム設定内容全体をパスワードで保護するかどうか決めることができます。"保護無し" を選択すると、誰でもシステムにアクセス可能です。"パスワード" を選択すると、システムの設定内容にプロテクトがかかり、システム設定を呼び出す度に、パスワードを入力するよう要求されます。

工場設定： "保護無し"



### "計量パラメータ"

この設定により計量パラメータ (システム設定の一部、3.4 項を参照) を無資格者によるアクセスから保護するか ("パスワード")、あるいは既存のパスワード保護を解除することができます ("保護無し")。その他のシステム設定へのアクセスは、プロテクトがかかっていなければ、自由です (上記参照)。

工場設定： "保護無し"



### "アプリケーション"

アプリケーション領域をパスワードで保護したい場合、ここで設定することができます。アプリケーションに権限無くアクセスされるのを避けるために "パスワード" を選択すると、《...》キーを押すたびに、パスワードを入力する必要があります。

工場設定： "保護無し"

### "アプリケーション設定"

アプリケーションの設定内容をパスワードで保護したい場合、ここでパスワードを設定することができます。"保護無し"を選択すると、すべてのアプリケーションに自由にアクセスすることができます。設定内容を権限の無いアカウントから保護するために "パスワード" を選択すると、《...》キーを押すたびに、パスワードを入力する必要があります。

工場設定： "保護無し"

### "アクセス権"

この設定によりアクセスする権利・資格（その時点で操作中のシステム設定の一部）に関する設定そのものを無資格者によるアクセスから保護することができます。これによりパスワードとアクセス権そのものを勝手に変更されることを防ぎます。



工場設定： "保護無し"



**注意事項：** パスワードを忘れると、プロテクトがかかっているメニュー領域にアクセス出来る方法はありません！システム全体、またはアクセス権をパスワードで保護した場合は、そもそも別のパスワードを設定したり、パスワード保護を解除することすら不可能です。従って、パスワードをメモし、安全確実な所に保管することをお勧めします。パスワードがどうしても分からない場合は、最寄りのメトラ・トレード販売代理店のカスタマーサービスにご連絡ください。

## 3.10 節電機能（スタンバイ）

このメニューで、天びんをある一定時間操作しないでいると "スタンバイ" モードに切り替わるよう設定することができます。

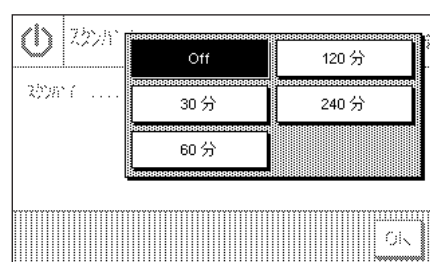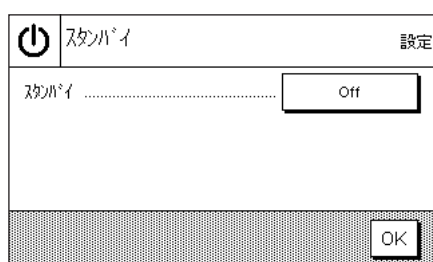

この節電機能のスイッチを切るか又は "スタンバイ" モードに切り替わるまでの経過時間として 30, 60, 120, 240 分を設定することができます。この "スタンバイ" モードは、《On/Off》キーにより天びんのスイッチを切ったのと同じ状態になります。天びんのスイッチを再び入れるには《On/Off》キーを押します。

工場設定： "Off" ("スタンバイ" モードのスイッチは切れている)



**注意：** 天びんが "スタンバイ" モードに切り替わるには、被計量物を取り除く必要があります。

**備考：** "スタンバイ" モードの設定に関係なく、天びんを15 分使用しないとディスプレイの明るさは自動的に減少します (第3.7 項)。この15 分間にディスプレイの表示値に変化があると (例、振動の結果)、ディスプレイの明るさを減少するまで、天びんはこの時点からさらに15 分待ちます。

### 3.11 外部キーの設定 (Aux 接続)

"Aux 1" および "Aux 2" の接続端子にメトラー・トレドの "エルゴセンス" または外部スイッチを接続することができます。これにより風袋引き、ゼロ設定、プリントアウトなどの機能を実行することができます。



スイッチ		設定
Aux 1	.....	Off
Aux 2	.....	Off
		OK

スイッチ		設定
Aux 1	.....	Off      →T←
Aux 2	.....	→0←      プリント
		OK

それぞれの "エルゴセンス" に対する希望の機能を選択します："プリント"、ゼロ設定 (《→0←》) 又は風袋引き (《→T←》)。該当する端子に何らの "エルゴセンス" も接続されていない場合、あるいはキーのスイッチを切りたい場合は、"Off" を選択します。

工場設定： "Off"

### 3.12 工場設定のローディング

このメニューで天びん設定内容を工場設定に復帰させることができます。



**注意：**この復帰操作は全てのシステム設定及びアプリケーション特有の設定に対して当てはまります。

システム	
工場設定に戻しますか?	
<div style="text-align: right;">  C            OK         </div>	
←	→

セキュリティ上の理由から、本当に工場設定に復帰したいのかどうか、確認の質問が現れます。"OK" を選択して工場設定をローディングするか、又は "C" を押して、それまでの設定を保持できます。

工場設定復帰を確認・承諾すると、天びん作動が新たに開始します。全てのシステム設定及びアプリケーション特有の設定を改めて行う必要があります。


### 3.13 天びんに関する情報を呼び出す

このメニューで天びんの識別データを設定し、天びん情報を呼び出すことができます。**備考：**天びん情報ファンクションキーは、天びん情報を表示させるショートカットキーです (第 4.2.2 項を参照)。



天びん情報		設定
天びんID	.....	
天びん情報	.....	表示
		OK

次のオプションを利用出来ます。

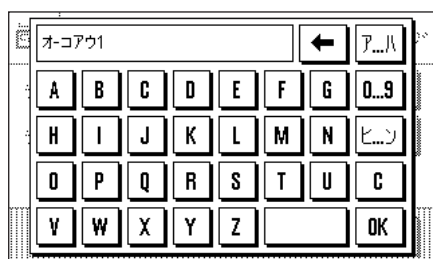


### "天びんID"

ここで天びんの識別データを設定できます(最高 20 文字)。これによりネットワークに接続してある天びんを特定できます。入力ウインドウでカタカナ、アルファベット、数字/記号で入力、設定できます。

### 工場設定：

識別データの設定無し

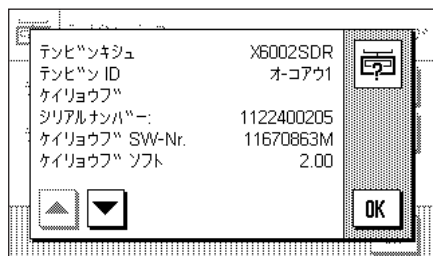

### "天びん情報"

"表示" のボタンを押すと天びんに関する情報および内蔵のオプションがウインドウに現れます。この情報は特にサービスエンジニアにとって重要なものです。メトラー・トレードのカスタマーサービスに連絡する必要がある場合は、この情報をご参照ください。

《⏏》キーを押して天びん情報の印字記録をプリントできます(プリンターが接続されていて、周辺機器設定において出力機器としてオンになっていることが前提となります)。

## 3.14 システム設定の印字記録

システム	
調整/テスト	
FACT	On
FACT	
FACT	
温度判定基準	2ケルビン
調整印字記録	On
履歴	
調整履歴	
調整履歴選択	
選択	
内部調整	x
外部調整	-
温度	x
時刻調整	x
表示データ設定	直近 50
印字記録	
日付/時刻	x
天びん型式	x
SNR	x
SW-Version	-
天びんID	-
分銅ID	-
証明書 No.	-
温度	-
公称重量	x
実測重量	x
差	x
サイン	x
計量パラメータ	
計量モード	一般
環境	普通
安定値リリース	速い

システム設定のメニューを操作中、《⏏》キーを押していつでもその内容をプリントアウトできます(プリンターが接続しており、周辺機器設定で印字出力機器としてそのプリンターが選択されていることが前提です)。

左の例はシステム設定に関する印字記録の一部です。

その時点で開いているウインドウのシステム設定内容及びこれに属するサブメニューにおける設定内容がプリントアウトされます。

自動ゼロ	On
言語	
言語	Japanese
周辺機器	
プリンタ	RS232C(標準)
ホスト	Off
LabX	Off
LabX 制御装置	
	Off
補助ディスプレイ	Off
バーコード	Off
外部キーボード	Off
ターミナル	
明るさ	100
コントラスト	50
音量	70
タッチ機能	On
日付/時刻	
日付形式	T.MMM JJJJ
時刻形式	24:MM
日付 / 時刻 表示	日付

アクセス権	
システム	保護なし
計量パラメータ	
	保護なし
アプリケーション	
	保護なし
アプリケーション設定	
	保護なし
アクセス権	
	保護なし
スタンバイ	
スタンバイ	Off
スイッチ	
Aux 1	Off
Aux 2	Off
天びん情報	
天びんID	
天びん情報	

**備考：** 調整 / テストメニューにおける下記のサブメニューの印字記録は別にプリントアウトする必要があります。

- 調整/テスト用分銅
- 点検シーケンス
- タスク

## 4 "計量" アプリケーション

この章で"計量"アプリケーションについて説明します。このアプリケーションによる便利な操作方法に関する説明及びこのアプリケーション特有の設定の可能性についてご覧頂けます（アプリケーションに依存しないシステム設定については既に第3章で述べました）。

### 4.1 アプリケーションの選択

 


"計量" アプリケーションが選択されていない場合は、まず《...》キーを押します。次に選択ウインドウで "計量" のアイコンにタッチします。その後天びんには計量の準備が整います。

### 4.2 "計量" アプリケーション用の設定

計量を簡単に実行する方法については既に第2.3章で述べました。そこで述べた作業手順（ゼロ点設定、風袋引き、単純計量の実行）の他に、天びんは、ユーザーの特別なニーズに対して "計量" アプリケーションを対応させる数多くの可能性を備えています。

#### 4.2.1 概要



このアプリケーション特有の設定は《≡》キーによりアクセスできます。このキーを押すと、計5ページにわたるメニューの最初のページが現れます。

△△	計量	設定
ファンクションキー .....		設定
情報フィールド .....		設定
自動印字 .....		Off
<div> <div>←</div> <div>1/5</div> <div>→</div> </div>		OK

"計量" アプリケーションには次の設定項目を利用できます。

"ファンクションキー":

ディスプレイの下端に表示させるファンクションキーを選択します。これらのキーによりそれぞれの機能に直接アクセス可能です（第4.2.2項）。

"情報フィールド":

表示する情報フィールドを選択します（第4.2.3項）。

"自動印字":

計量値を自動的にプリントアウトさせるかどうか設定できます（第4.2.4項）。

△△	計量	設定
表示単位 .....		g
参考単位 .....		g
加減単位 .....		Off
<div> <div>←</div> <div>2/5</div> <div>→</div> </div>		OK

矢印のボタンにタッチするとメニューの次のページを呼び出すことができます。

"表示単位":

計量値に付ける単位を選択します（第4.2.5項）。

"参考単位":

ディスプレイの情報欄に表示される参考用の第2単位を選択します（第4.2.5項）。

"カスタム単位":

任意の第1計量単位を定義します（第4.2.6項）

どちらかの矢印のボタンにタッチして、メニューの前ページへ戻るか、または次ページへ進みます。

△▽	計量	設定
印字記録 .....		設定
プリントキー .....		安定後印字
転送キー .....		設定
←	3/5	→ OK

メニューの第3ページでは次の設定項目を利用できます：

- "印字記録"：計量値の印字記録にプリントアウトされる項目を選択します（第 4.2.7 項）。
- "プリントキー"：計量値のプリントアウト用の《≡》キーの動作条件を設定します（第 4.2.8 項）。
- "転送キー"："転送" ファンクションキーにより出力されるデータのフォーマットを設定します（第 4.2.9 項）。

△▽	計量	設定
識別データ .....		設定
バーコード .....		Off
外部キーボード .....		オフ入力
←	4/5	→ OK

メニューの第 4 ページでは次の設定項目を利用できます：

- "識別データ"：識別データを定義します（第 4.2.10 項）。
- "バーコード"：バーコードリーダーを接続してある場合にのみ有効です。ここでバーコードのデータ処理方法を設定することができます（第 4.2.11 項）。
- "外部キーボード"：外部キーボードが接続してある場合にのみ有効です。ここでキー入力内容の処理方法を設定できます（第 4.2.12 項）。

△▽	計量	設定
最小計量値 .....		Off
←	5/5	→ OK

メニューの第 5 ページでは次の設定項目を利用できます：

- "最小計量値"："最小計量値" 機能により、計量結果が品質保証システムにより規定された許容公差内であることが保証されます。この機能用のパラメータをここで設定することができます（第 4.2.13 項）。

すべての項目の設定を完了後、"OK" キーを押して、アプリケーションに戻ります。

以下の項で "計量" アプリケーションのための様々な設定について詳しく述べてあります。

計量	
ファンクションキー	
ID	-
表示	2
ロットカウンタ	-
内部調整	1
外部調整	-
内部テスト	-
外部テスト	-
1/10d	3
ヘッダ	-
フッタ	-
情報フィールド	
ID1	-
ID2	-
ID3	-
参考単位	-
風袋	-
全量	-
自動印字	Off
表示単位	g
参考単位	g


### アプリケーションに特有な設定をプリントアウトする：

アプリケーションに特有な設定メニューでその内容を選択中、いつでも《≡》キーを押して設定内容をプリントアウトできます（プリンタを接続してあり、システム設定で出力機器としてスイッチがオンになっていることが前提となります）。

左の印字見本はアプリケーション特有の設定内容をプリントアウトした印字記録の一部です。

## 4.2.2 ファンクションキーの選択

ファンクションキーによりアプリケーションが持つある特定の機能および設定に直接アクセス可能です。ファンクションキーは計量作業中ディスプレイの下端に表示されます (第 2.2 項参照)。必要なボタンにタッチして該当機能を起動させます。

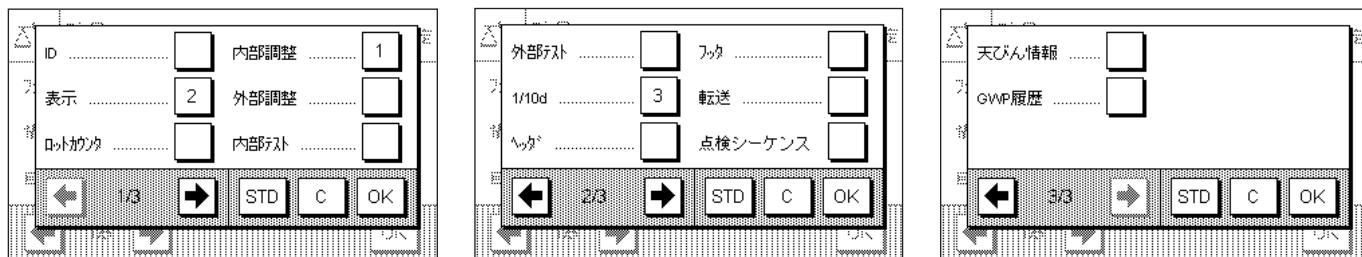

このメニューで、選択したアプリケーションで作動すべき機能を選択します。

アプリケーションウィンドウで番号が付けられた機能が表示されます。この番号はディスプレイにおけるファンクションキーの表示順序を表します。該当ボタンにタッチしてスイッチをオンまたはオフにすると、キーの順序は自動的にアップデートされます。順序を完全に更新するには、まずすべてのファンクションキーの該当ボタンのスイッチをオフにして、希望の順序で該当ボタンのスイッチを再び入れます。"STD" にタッチすると工場出荷時の設定に復帰できます。"OK" にタッチして変更内容を記憶させます (記憶させずに入力ウィンドウを閉じる場合は "C" にタッチします)。

以下のファンクションキーを利用できます：

- "ID"：このファンクションキーで各計量過程の識別データを文字で入力します。これは印字記録にもプリントアウトされます。ファンクションキーを押すと、ウィンドウが現れ、ID を選択して希望の短文を入力することができます。識別内容の定義については第 4.2.10 項に述べてあります。IDを利用した便利な作業についての参考説明は第 4.3.3 項をご覧ください。
- "表示"：このファンクションキーで 3 種類の異なる表示方法から選択、設定できます (第 2.2 項)。
- "ロットカウンタ"：このファンクションキーでロットカウンターのスイッチを入れ、開始番号を入力できます (第 4.3.2 項)。
- "内部調整" および "外部調整"：内蔵または外部分銅による天びんの調整。実行方法と印字記録作成方法については第 4.4 項をご覧ください。
- "内部テスト" および "外部テスト"：内蔵または外部のテスト分銅による天びんの調整 (校正) 結果をテストする。テストの実行方法と印字記録作成方法については第 4.4 項をご覧ください。
- "1/10d"：この機能により計量結果の分解能を切り換えます (第 4.3.1 項)。
- "ヘッダ" および "フッタ"：このファンクションキーで印字記録にヘッダー、あるいはフッターを印字させます (第 4.2.7 項)。
- "転送"：このファンクションキーによりその時点で有効な分銅重量が他のデータ (追加情報) 無しで単独でホスト・コンピュータに直接転送されます。必要に応じて出力データのフォーマットを設定できます (第 4.2.9 項)。
- "点検シーケンス"：このファンクションキーで、点検シーケンスのタスクで "マニュアル" に設定してあるタスクのリストを表示させることができます (別冊取扱説明書第 3 部の第 3.3.2 項を参照)。
- "天びん情報"：このファンクションキーで、天びん情報メニューにおいて "表示" 用のショートカットキーとして使用できます (第 3.13 項)。
- "GWP 履歴"：このファンクションキーにより GWP 履歴を開くことができます (別冊取扱説明書 XS モデル第 3 部を参照)。
- 工場設定："内部調整"、"表示"、"1/10d" が選択されています (この順序)。



### 4.2.3 情報フィールドの選択

情報フィールドの表示内容により設定値、測定結果などについて常時把握できます。情報フィールドはアプリケーション・ウィンドウでは計量値の下に表示されます。**備考：**情報フィールドは計量値の表示サイズが小である場合にのみ表示され、別の2つの表示形式では計量値の表示サイズが大きいため、情報フィールドは表示されません（第2.2項）。

このメニューでアプリケーションで表示させる情報フィールドを選択します。

番号が付いた情報フィールドがアプリケーション・ディスプレイに表示されます。

番号が情報フィールドの表示順序を表します。**重要事項：**表示スペースに制限があるため、利用可能な情報フィールドの中から最高3種類が同時に表示されます。3種類以上の情報フィールドが選択されていると、最初の3項目だけが先ず表示されます。ある情報フィールドにタッチしてそのスイッチを入れるか又は切ると、情報フィールドの順序は自動的にアップデートされます。

この順序を完全に更新したい場合は、先ず全ての情報フィールドの該当ボタンのスイッチをオフにして、再度希望の順序でそれぞれのスイッチを入れます。**"STD"**により工場設定に復帰可能で、変更内容を記憶させずに入力ウィンドウを閉じる場合は **"C"** にタッチします。変更内容を記憶させたい場合は、**"OK"** にタッチします。

次の情報項目を利用できます。

**"ID1","ID2","ID3"：**

これらの情報フィールドは"ID"ファンクションキーにより入力した識別データを表示します。**備考：**"ID1"、"ID2"、"ID3" の代わりに、あらかじめ設定した識別用の語句が表示されます（第4.2.10項）。

**"ロットカウンタ"：**

この情報フィールドはその時点でのカウント数を表示します。

**"参考単位"：**

ディスプレイの情報フィールドに表示される参考用の第2単位を選択します（第4.2.5項）。

**"風袋"：**

この情報フィールドはその時点で有効な風袋重量を示します（メイン表示の計量値と同じ計量単位で表示されます）。

**"全量"：**

この情報フィールドはその時点で有効な総重量を示します（メイン表示の計量値と同じ計量単位で表示されます）。

**"基準風袋"：**

"最小計量値" 機能が選択されていると（第4.2.13項）、この情報フィールドには基準風袋重量の上限が表示されます。

**"最小計量値"：**

"最小計量値" 機能が選択されていると（第4.2.13項）、この情報フィールドには基準風袋重量を基に必要な最小計量値が表示されます。

**"MWメソッド"：**

"最小計量値" 機能がアクティブであると（第4.2.13項）、3種類の最小計量メソッドのうち品質保証基準に適用する種類がこの情報フィールドに表示されます。


**工場設定：**

何らの情報フィールドも選択されていません。



## 4.2.4 印字記録の自動プリントアウトを設定

このメニューで天びんが計量値の印字記録を自動でプリントアウトするかどうか設定します。

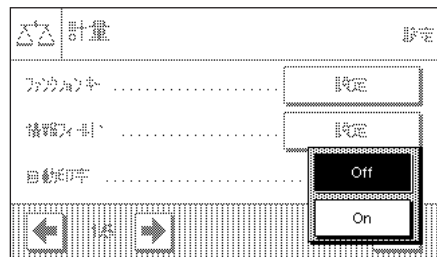

"Off":

計量値の印字記録は自動的にプリントアウトされません。印字するには《⏏》キーを押します。

"On":


計量値の印字記録は自動的にプリントアウトされます。ただし、正味重量及び重量変化が機種によって異なるある一定の値に達することが前提条件となります。印字される項目は、印字記録用に予め設定してある項目です（第 4.2.7 項）。

工場設定:

"Off"

## 4.2.5 計量単位を選択

"表示単位" および "参考単位" のメニューで作業に使用する単位を選択・設定します。異なる単位を選択して、計量値を 2 つの異なる単位で表示させることができます。

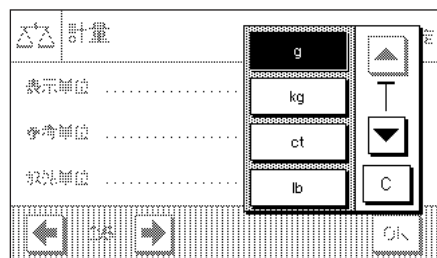

選択できる単位の内容は"表示単位"および"参考単位"ともに同じです。利用できる計量単位の種類は機種により異なります。**備考:** 天びん使用国の規定（計量法など）により、検定済み「特定計量器」では使用できない計量単位がありますので、ご注意ください。

"表示単位" を変更すると、その時点で有効な計量値、並びに "風袋" および "全量" の情報フィールド（第 4.2.3 項）がこの新しい計量単位で表示されます。



"参考単位" には同名の情報フィールドが使用されます（第 4.2.3 項）。

工場設定:

機種により異なる（両方の単位ともに）。

## 4.2.6 任意の単位を定義する

"カスタム単位" で任意の計量単位を定義します。計量結果を基に任意の計量単位による値を直接算出できます（例、表面積又は体積）。この任意の計量単位は単位を選択できる全てのメニューおよび入力ウィンドウで利用できます。

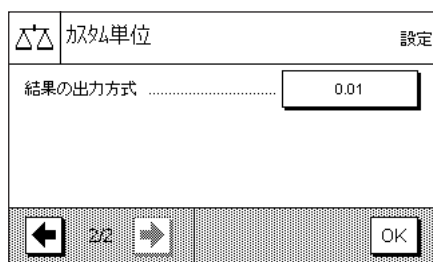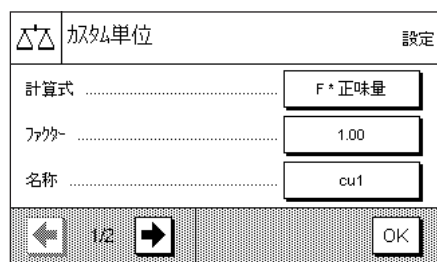

次の項目を計量単位の定義に利用できます。

"計算式":



ここで後ほど設定する"ファクター"を使った計算方法を設定します。"F"がファクター（係数）、"計量値"が正味重量を意味する2通りの計算式を利用できます。第1計算式では係数に正味重量を乗じ、第2計算式では係数を正味重量で除します。計算式の応用例としては、重量を測定する際、公差の原因となる既知の要因を考慮する時に利用する場合があります。

"ファクター":

ここで実際の計量結果（正味重量）を（上に述べた計算式により）計算処理する係数（>0 ~ max. 10,000,000）を設定します。

"名称":

カスタム単位の名前を設定します（最大 4 文字）。**備考:** 重量単位 ("g", "kg" など) の入力は許されておらず、エラーメッセージが出て、入力を拒否します。

"結果の出力方式":

ここで計量結果のフォーマットを設定します。**例:** "0.05" の設定では四捨五入により小数点以下 2 桁で表示します（123.4777 の測定計量値は 123.50 として表示されます）。**備考:** この機能は計量結果の分解能を**低く**する場合にのみ利用することができるため、天びんの最大分解能を超えた値を入力しない様、ご注意ください！

工場設定:

カスタム単位の設定無し ("Off")

## 4.2.7 印字項目の設定

このメニューで、プリントアウトする印字記録に記載される項目を設定します。

この広範なメニュー内容を簡単に把握できる様、さらに 3 部のサブメニューに別れています。即ち、印字記録ヘッダーのオプション、個別の値の記録、フッターの 3 種類のサブメニューです。

### 印字記録ヘッダーのオプション

このサブメニューで印字記録のヘッダー（個別の値の前）に印字する事柄を設定します。計量値の印字記録の構成内容を定義すると、ヘッダーは自動的にプリントアウトされます（"個別の値の印字記録用オプション" をご覧ください）。"ヘッダー" のファンクションキーを押しても、別個にプリントアウトすることができます。

該当部分のボックスにタッチして希望の情報項目を選択します。チェックマークが付いた情報項目が印字されることになります。**"STD"** で工場設定に復帰し、**"C"** により、設定内容を記憶させずにメニュー操作を完了します。これとは逆に変更内容を記憶させる場合は **"OK"** にタッチします。

ヘッダーには次の設定オプションが用意されています。

"空白行": 空白の行が設けられます。

"アプリケーション名": アプリケーションの名称 ("計量")。

"日付/時刻": その時点での日付と時刻が印字。

"天びん型式": 天びんの機種名が天びん内蔵の固定ソフトから読み取られ、ユーザーが変更することはできません。

"SNR": ターミナルおよび計量プラットフォームのシリアルナンバーが天びんの固定ソフトから読み取られ、変更は不可能です。

"天びん ID": システム設定において設定された天びんの識別コードで、印字記録されます。

"ID1", "ID2", "ID3": "ID" のファンクションキーで設定した識別データが印字されます（第 4.3.3 項）。

"MWメソッド": 最小計量用に選択した方法が印字されます（第 4.2.13 項）。

"サイン": 印字記録作成担当者のサイン欄。

工場設定: "アプリケーション名" (アプリケーションの名称) が選択されています。

### 個別の値の印字記録用オプション

このサブメニューで、各個別の計量値の印字記録（《印》キーを押してプリントアウトさせる）の情報項目を設定します。

計量結果の印字記録には次の情報項目を利用できます。

- "ヘッダ": ヘッダー用に設定した情報が印字されます（前項をご覧ください）。
- "空白行": 空白の 1 行が設けられます。
- "ID1", "ID2", "ID3": "ID" のファンクションキーで設定した識別データが印字されます（第 4.3.3 項）。
- "MWメソッド": 最小計量用に選択した方法が印字されます（第 4.2.13 項）。
- "風袋": その時点で有効な計量作業での風袋重量が印字されます。
- "正味量": その時点で有効な計量作業での正味重量が印字されます。
- "全量": その時点で有効な計量作業での総重量が印字されます。
- "参考単位": 計量値〔正味重量〕がさらにあらかじめ設定してある単位で印字されます（第 4.2.5 項）。
- "サイン": 印字記録作成担当者のサイン欄。
- "フッタ": フッター用に設定した情報が印字されます（前項をご覧ください）。
- 工場設定: "空白行"および"正味量" が選択されています。

### 印字記録のフッター用オプション

このサブメニューでは、計量値の印字記録のフッターとしてプリントアウトする内容を設定します。"フッタ" のファンクションキーを押すとフッターがプリントアウトされます。

次のフッター用オプションを利用できます。

- "空白行": 空白の行が設けられます。
- "アプリケーション名": アプリケーションの名称（"計量"）。
- "日付/時刻": その時点での日付と時刻が印字。
- "天びん型式": 天びんの機種名が天びん内蔵の固定ソフトから読み取られ、ユーザーが変更することはできません。
- "SNR": ターミナルおよび計量プラットフォームのシリアルナンバーが天びんの固定ソフトから読み取られ、変更は不可能です。
- "天びん ID": システム設定において設定された天びんの識別コードで、印字記録されます。
- "ID1", "ID2", "ID3": "ID" のファンクションキーで設定した識別データが印字されます（第 4.3.3 項）。
- "MWメソッド": 最小計量値のメソッドが印字されます（第 4.2.13 項）。
- "サイン": 印字記録作成担当者のサイン欄。
- "波線": 区分け用の破線。
- "空白3行": 印字記録の最後に 3 行の空白行が設けられます（ペーパー送り）。
- 工場設定: "サイン" および "空白3行" が選択されています。

## 印字見本

"ヘッダー"/"フッター"

----- 計量 -----	
25.Feb 2010	17:30
天びん型式	XS6002S
計量ブリッジ SNR:	1234567890
ターミナル SNR:	1234567890
天びんID	E-Lab 1
CUSTOMER	外ラートレト*
ORDER	RP_222
LOT	09-34
MWセット*	Off
風袋に対する最小計量値	
サイン	
-----	

"個別の値"

----- 計量 -----	
25.Feb 2010	17:32
T	54.37 g
N	868.24 g
B	922.61 g
N	0.86824 kg
-----	

## 4.2.8 印字記録の手動プリントアウト用の条件設定

"プリントキー" のメニューにおける設定で、《[F4]》キー（印字記録のプリントアウト）の作動モードを設定します。

The screenshot shows the 'Print Key' menu with the following settings:

- 安定後印字 (After Stabilization Print): Selected
- ダイナミック (Dynamic): Off
- Off: Off

"安定後印字":

《[F4]》キーを押すと、計量結果が安定してからプリントアウトされます。

"ダイナミック":

《[F4]》キーを押すと、計量結果が安定しているかどうかに関わらず、印字記録は直ちにプリントアウトされます。

"Off":

《[F4]》キーを押しても、キーのスイッチが切れているため、何もプリントアウトされません。

工場設定:

"安定後印字"

## 4.2.9 出力データのフォーマット(転送キー)

The screenshot shows the 'Transfer Key' menu with the following settings:

- データ出力形式 (Data Output Format): 普通 (Normal)
- データをプリンタ出力 (Output Data to Printer): Off

"転送"ファンクションキーによりインターフェイスを介して安定値をホストコンピュータに転送することができます (第4.2.2項)。このメニューで、出力する値のフォーマットを設定することができます。これは天びんをある一定のデータ形式を前提条件とする他の機器や各種プログラム、または周辺機器などと併用する場合に必要となります。さらにこのメニューで、データをホストコンピュータにだけ転送するか、さらにプリンタにも転送するかどうかを設定することができます。

データ出力に関する工場設定は**標準形式**に設定されており、基本的にはターミナルのディスプレイに表示される計量値表示に該当し、ホスト用の行末文字が付いています (第 3.6 項)。負の重量値にはその前にマイナス記号が付きます。出力される重量値は左端末揃いとなります。

例 (-12.8934 g):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	1	2	.	8	9	3	4		g	C <sub>R</sub>	L <sub>F</sub>

**備考：**表示値の分解能を減少すると、計量値も減少された分解能でホストへ転送されます。

データ転送時点で天びんが過小荷重、または超過荷重の状態であると、計量値の代わりに "アンダーロード" または "オーバーロード" が現れます。

データ出力フォーマットを変更したい場合は、"**データ出力形式**" のスイッチボタンにタッチします。

"**カスタマイズ**" にスイッチを入れ、続いて "**設定**" のボタンにタッチします。

△△

データ出力形式

設定

☐ 普通

☒ カスタマイズ

設定

OK

このメニューでは次のデータフィールドが利用できます：

- 正味重量記号
- 計量値
- 計量単位

これらのフィールドは出力データでは空白文字により分離されます。すべての記録データの行末にはホスト用に定義されている行末文字が付きます（第 3.6 項）。

個別データフィールドの設定については以下で説明してあります。

△△

データ出力形式

設定

"Net"フィールド

Off

重量値フィールド

設定

単位フィールド

On

OK

正味重量のシンボル

標準出力形式では正味重量には特別な符号は付きません。正味重量値に "N" の符号を付けたい場合は、この機能をアクティブにして、さらにフィールド長を設定します (1～10 文字)。正味重量のシンボルはフィールド左側端部揃いで付けられます。**備考:**天びんの風袋引きが実行されていないと、正味重量シンボルは転送されずに、あらかじめ設定したフィールド長に相当する空白文字が転送されます。

**工場設定：**正味重量シンボルは Off  
フィールド長 5 文字

△△

出力方式変更

設定

☐ Off

☒ フィールド長

5

7

8

9

4

5

6

1

2

3

C

0

OK

## 重量値のフォーマット

重量値のフォーマットには次のオプションを利用できます：

"フィールド長":

符号、小数点および小数点以下の桁を含めた重量値用データフィールドの全長 (1 ～ 20 文字)。備考：設定にかかわらず、ターミナルに表示される重量値はすべて転送されます。重量値は右側端部揃いで出力されます。  
**工場設定：** 10

"小数点以下桁数":

小数点以下の桁数 (0～6桁)。設定値がターミナルに表示されている小数点以下の桁数を下回ると、選択した小数点以下の桁数に四捨五入された値が転送されます。

**工場設定：** 天びんの小数点以下の最大桁数

"サイン":

"常に" の設定によりすべての重量値にはプラスまたはマイナスの記号が数値の前に付けられます。"負の値のみ" を選択すると、負の値にはその前にマイナス記号が付き、正の値には何らの記号も付かずに転送されます。

**工場設定：** "負の値のみ"

"表示位置":

この設定により、記号を重量値の直前に付ける (右端部揃え)、または間に空白を設けて左端部揃えにするかどうかを選択します。

**工場設定：** 右側端部揃え (記号は重量値の直前に付く)

## 計量単位用フィールド

標準出力フォーマットではすべての重量値には計量単位が付いて出力されます (その時点で有効な表示単位)。このメニューで、重量値を転送する際に計量単位を付けるかどうか、さらに計量単位用のフィールド長さ (1～5 文字) を設定することができます。フィールド長の設定にかかわらず、ターミナルに表示される計量単位が完全に転送されます。計量単位は左側端部揃いで出力されます (重量値との間に空白スペースが入ります)。

**工場設定：**

計量単位の出力がアクティブ  
フィールド長 3 文字

## プリンタへのデータ出力

通常の場合 "転送" ファンクションキーを押すとデータはホストへ転送されるだけです。さらにデータをプリンタへ転送したい場合は、"**データをプリンタ出力**" をアクティブに設定します。備考：既に述べたデータのフォーマットはプリンタへのデータ出力には何らの影響を与えず、プリントアウトの形式設定によってのみ決まります (第 4.2.7 項)。

**工場設定：**

プリンタへのデータ転送はオフの状態 ("Off")



4.2.10 識別データを定義する

このメニューで、"ID" のファンクションキー（第 4.2.2 項）で利用でき、その名称を変更することができる 3 つの識別ラベルのスイッチをオンにします。

△▽ 識別データ 設定

ID1 ラベル名

ID1

ID2 ラベル名

Off

ID3 ラベル名

Off

OK

オンまたはオフにしたい、あるいはその名称を変更したい ID を選んでください。  
**備考：**オフにした ("Off") ID は "ID" のファンクションキーで選択できません。  
ウインドウが現れ、ここで ID をオンにするかまたはその名称を変更することができます。  
工場出荷時には各ID の名称は暫定的にそれぞれ "ID1"、"ID2"、"ID3" に設定されています。この名称を各ユーザー独自の名称、例えば "ID 1" の代わりに "Client"、"ID2" の代わりに "Order"、"ID3" の代わりに "Lot" などと変更することができます。

△▽ ID1 ラベル名 設定

☐ Off

☒ On

ID1

OK

あるIDのその時点で有効な名称を変更するには、該当ボタンを押します。英数字の入力ウインドウが現れ、新しい名称 (最大20文字) を入力することができます。この ID の新しい名称は "ID" のファンクションキーで利用できます。  
入力した名称は該当の情報フィールド (第 4.2.3 項) にも現れ、計量印字記録にもプリントアウトされます (第 4.2.7 項)。  
識別ラベル (識別データ) を使った作業については第 4.3.3 項をご覧ください。  
**工場設定：** "ID1" がオンに設定されています (名称は "ID1") 。

4.2.11 バーコード・データ処理用パラメータ

バーコードリーダーが天びんに接続してある場合、"バーコード" のメニューでそのデータを処理する方法を設定できます。

△▽ 計量 設定

識別ラベル

Off

ID3

バーコード

ID1

ホスト

オープン入力

ID2

オープン入力

←

→

OK

次の設定を利用できます。

**"Off"：** バーコード・データは処理されません。バーコードリーダーが接続されていない場合は、この設定にします。

**"ID1"、"ID2"、"ID3"：** 読み取られたバーコード・データは識別文章として取り扱われ、それぞれ該当識別データに割り当てられます (第 4.3.3 項)。**備考：** "ID1"、"ID2"、"ID3" の代りに、前項の方法でユーザーがあらかじめ設定した各名称が表示されます (第 4.2.10 項)。

**"ホスト"：** バーコード・データは天びんでは処理されず、接続されているパソコンに直接転送されます。パソコンが接続されていないか、このデータを受信できない場合は、無視されます。

**"オープン入力"：** バーコード・データはその時点で開いているアプリケーションの入力ウインドウ (例、ロットカウンタ、IDまたは風袋設定) に書き込まれ、入力は自動的に終了します。入力ウインドウが何も開いていないと、データは無視されます。

**工場設定：** "Off"

**備考：** 天びんにバーコードリーダーを接続する場合は、システム設定のメニューでインターフェイスを適切に設定してください (第 3.6 項)。



## 4.2.12 キー入力による処理方法の設定

外付けのキーボードが天びんに接続されている場合、この入力データ処理方法をこのメニューで設定することができます。

次の設定から選択できます。



"Off":

キー入力の内容は処理されません。外付けキーボードを接続していない場合は、この設定にします。

"ホスト":

キー入力の内容は天びんでは処理されず、接続されているパソコンに直接転送されます。パソコンが接続されていないか、このデータを受信できない場合は、無視されます。

"オープン入力":

キー入力の内容はその時点で開いているアプリケーションの入力ウインドウに（例、ロットカウンター、IDまたは設定風袋）書き込まれ、ウインドウは自動的に閉じます。入力ウインドウが何も開いていないと、データは無視されます。

工場設定:

"オープン入力"

**備考:** 外付けキーボードを天びんに接続する場合、システム設定のメニューでインターフェイスを適切に設定する必要があります（第 3.6 項）。


## 4.2.13 "最小計量値" 機能用の設定

天びんの工場出荷時には "最小計量値" 機能用の設定のメニューはオフの状態です、アクセスできません。"最小計量値" 機能はサービスエンジニアが立ち上げ、プログラミングする必要があります。このアプリケーションが必要であり、天びんのアプリケーション・メニューにアクセスできない場合は、最寄りのメトラ・トレード販売代理店にご連絡ください。

"最小計量値"機能により、計量結果が品質保証システムにより規程された許容公差内であることが保証されます。

サービス・エンジニアは、各ユーザーの品質保証システムの規程に従った所定の最小計量値を天びんの使用現場において分銅を使用して測定し、この値を天びんにローディングします。最小計量について 3 つの風袋重量を設定可能です。さらに、サービス・エンジニアは各種計量パラメータを許容公差の維持に必要な値に設定します。"最小計量値" 機能がオンの状態である限り、ユーザーがこの設定を変更することはできません。

天びんのプログラミングが完了すると、サービス・エンジニアは証明書を作成します。これには測定結果、公差、該当風袋重量および最小重量が明記されています。"最小計量値" 機能で作業すると、計量結果が証明書の特記事項を満たすと同時に、ユーザーの品質保証ガイドラインの要求を満たすことが保証されます。"最小計量値" 機能で作業するための参考事項は第 4.3.4 項に述べてあります。

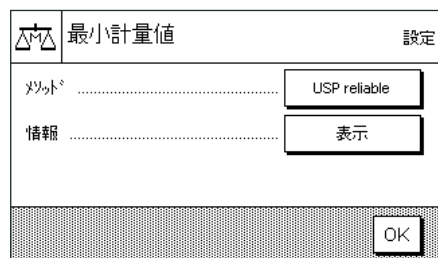


"最小計量値" 機能がリリースされると、メニューにおいてそのスイッチをオンまたはオフにすることができます。オンにしたこの機能の "設定" のボタンを押すと、次のオプションが利用できます。

"メソッド":

品質保証基準の名称で、作業はこの基準に従います。利用できる方法は 3 種類、"Demo MinWeigh"、"USP"、"SOP" があります。

**備考:** この名称はあらかじめ定義されているもので、サービスエンジニアがこの名称を各ユーザーのニーズに合わせて、それぞれの企業独自の品質保証方法などに適合した名称に設定することができます。

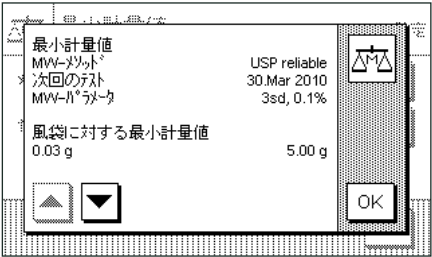

- "情報":

"表示" ボタンを押すと"最小計量値"機能の各種情報(方法、サービスエンジニアによる次回のテスト期日、およびサービスエンジニアが基準風袋に基づいて定義した最小必要量り取り量)を示すウインドウが現れます。《≡》キーを押してこの情報の印字記録をプリントすることができます。
- 工場設定:

"最小計量値"機能のスイッチはオフ ("Off")

4.3 "計量" アプリケーションでの作業

単純な計量作業の方法については第 2.3 項で既に述べました。この章では "計量" アプリケーションの様々な機能を実際の作業で利用する方法について述べてあります。

4.3.1 計量結果の最小表示 (分解能) を変更する

 
工場出荷時の設定では、たびん機種それぞれの最高分解能で計量結果が表示されるよう設定してあります (1d に相当)。作業中に計量結果の最小表示 (分解能) をいつでも変更できます。



計量結果の最小表示 (分解能) を変更できるよう、該当ファンクションキーのスイッチをオンにする必要があります (第 4.2.2 項)。このファンクションキーにより 10 倍にした最小表示 (分解能)、即ち計量結果の小数点以下の桁数を 1 桁少なく表示できます。

4.3.2 ロットカウンターを用いた作業

ロットカウンターを使うと印字記録の各計量値の前に番号を付けることができ、この番号は記録が新たにプリントされるたびに 1 つづつ自動的に進みます。



ロットカウンターを用いた作業を可能にするには、該当ファンクションキーのスイッチがオンである必要があります (第 4.2.2 項)。

ファンクションキーにタッチすると、数字入力エリアが現れ、ロットカウンターの開始番号を設定できます。工場出荷時にはロットカウンターは 0、即ちロットカウンターはオフに設定されています。このロットカウンターをオンにするには開始番号として 1 ~ 999 の範囲で数値を入力します。

1 N	35.87 g
2 N	60.24 g
3 N	80.48 g

《≡》キーを押して計量値の印字記録をプリントアウトすると、各計量値の前にロットカウンターの番号が印字され、1 つづつ数値が増加します。カウンターが最大値の 999 に達すると、番号は 1 から再開します。

**備考:** ロットカウンターは自動印字記録でも機能します (第 4.2.4 項)。


4.3.3 識別ラベルを使った作業

識別ラベルは各個別の計量過程について記したテキストであり、ある作業課題あるいはお客様の計量対象名を明白に整理することができます。識別ラベルは印字記録にプリントアウトされます (または接続パソコンに転送されます)。



識別ラベルを利用して作業するには、"ID" ファンクションキーがオンの状態であることが前提となります (第 4.2.2 項)。このファンクションキーで利用可能な識別ラベルを最高 3 種類呼び出すことができます。**備考:** ID がオフであると、ファンクションキーはグレーに表示され、操作不可能です。この場合、識別ラベルを利用するには、まず ID をオンにする必要があります (第 4.2.10 項)。


工場出荷時には3種類の識別ラベルにはそれぞれ"ID1"、"ID2"、"ID3"の名称がついています。この名称を必要に応じてより適切なタイトルに変更することができます(第4.2.10項)。設定した名称(例、"D1"には"Client(顧客)"、"ID2"には"Order(オーダー)"、"ID3"には"Lot(ロット)"は"ID"ファンクションキーで利用できます。

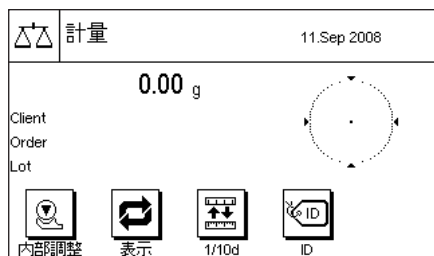


識別ラベルを使って作業する場合、該当情報フィールド(第4.2.3項)もオンにすることをお勧めします。情報フィールドには設定した3種類の識別ラベルの名称が表示されます。

左の図はIDファンクションキーおよびID情報フィールドを選択した場合の、天びんディスプレイの例を示します。

次に述べてある作業例は上の例で設定したID名称に基づいています。

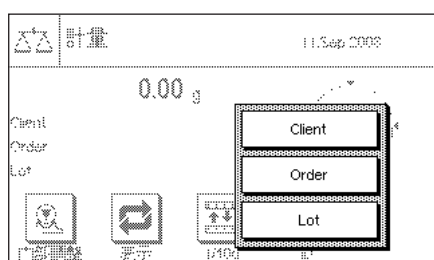


あるクライアントに対する作業課題を実行する場合、まず"ID"ファンクションキーを押します。続いて入力したい識別ラベル(例、"Client")を選択します。

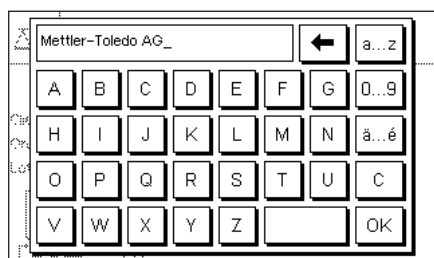


クライアントの名称(左図の例を参照)を入力するフィールドが現れます。社名などを英数字で入力し"OK"キーを押して入力内容を確認・承諾します。

"ID"ファンクションキーを押し、"LOT"のIDを選択すると作業課題の名称を入力する同様なエリアが現れ、"ID"ファンクションキーを押し、"NO."のIDを選択すると、ロットの名称を入力できます。どの識別ラベルのデータにも最高20文字まで入力可能です。

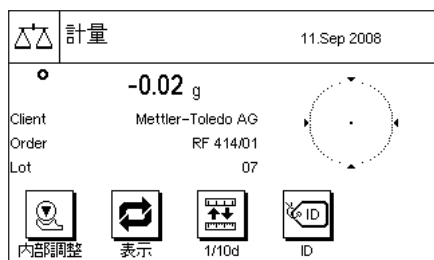

入力が完了すると、設定した識別ラベルをもう一度情報フィールドによって確かめることができます。


すべての識別データ用の語句は、新たな語句が上書きされるまで記憶されます。

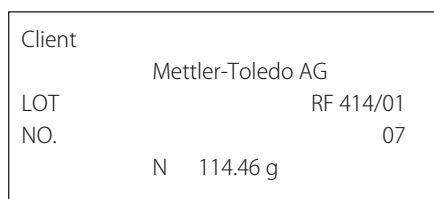

識別ラベルをプリントアウトするよう計量印字記録を定義してあると(第4.2.7項)、設定済みのID名称(例、"Client")および入力した語句("Mettler-Toledo AG")がプリントアウトされます。左の図は上に述べた識別データによる印字見本です。

4.3.4 "最小計量値" 機能を用いた作業

"最小計量値" 機能により、計量結果が品質保証システムにより規程された許容公差内であることが保証されます。"最小計量値" 機能はサービスエンジニアが立ち上げ、プログラミングする必要があります。"最小計量値" 機能を使って作業できるためには、メニューでこれにスイッチを入れておく必要があります (第 4.2.13 項)。この機能のスイッチが入っていると、ディスプレイの計量値の上に "<" 印の付いた分銅のアイコンが現れます。さらに "最小計量値"、"基準風袋"、"風袋" のスイッチをオンにすることをお勧めします (第 4.2.3 項)。

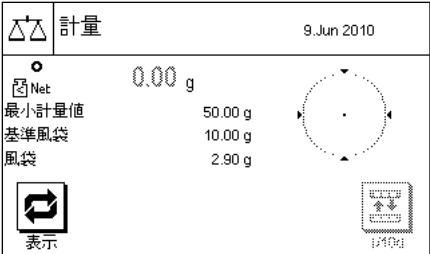

《→0←》キーを押して表示値をゼロに設定します。計量皿に風袋 (計量容器) をのせ、《→T←》キーを押し、風袋引きを行います。天びんは風袋重量を計量し、"風袋" の情報フィールドに表示します。計量値の横に "Net" (正味重量) のアイコンが現れます。

"最小計量値" の情報フィールドには、その時点で有効な風袋に必要な最小計量値が表示されます (左図の例では 20.00 g)。さらに "基準風袋" の情報フィールドには (最小計量用の) 基準風袋重量が表示されます。**備考：**サービスエンジニアが複数の基準風袋重量 (およびそれに帰属する最小計量値) をプログラミングしてあると、表示値はのせられた風袋重量に該当する範囲に自動的に切り換わります。同時に、必要な最小計量値も切り換わります。



左図の例では、小さな**分銅のアイコン** (ステイタス・アイコン) 並びに計量値の**グレー表示**の数値は、現在まだ最小計量値には達しておらず、その時点での重量値は品質保証システムの規定公差範囲外であることを表しています。

ここで被計量物をのせます。必要な最小計量値に達すると、計量値の**表示は濃く、読み取りやすくなり**、分銅のアイコンが消えます。

MWメット°	USP precise
基準風袋	10.00 g
最小計量値	50.00 g
*N	46.85 g
T	2.90 g
G	59.75 g

《⏏》キーを押して計量値をプリントできます。左図は印字記録の見本の一部分で、"最小計量値" 機能用のパラメータ (方法、基準風袋、および必要最小計量値)、さらにその時点で有効な計量値が印字されています。正味重量値の脇の星印は、最小計量が上の例に示した最小計量値に達せず、品質保証システムの値を満たしていないことを示しています。

備考



ディスプレイの右上に (日付、時刻表示の後) に左図のようなステイタス・アイコン (時計の表示付き分銅アイコン) が現れると、"最小計量値" 機能の有効期限が切れたことを示しています。最寄りのメトラー・トレド販売代理店のカスタマーサービスにご連絡の上、できるだけ早くサービスエンジニアにテストを実行させるよう、ご依頼ください。

## 4.4 天びんの調整（校正）および天びんのチェック


天びんは工場出荷時に全自動調整（校正）FACT（**取扱説明書第3部参照**）に設定されています。温度変化があると、FACTが天びんを全自動で調整（校正）します。しかし、天びんの調整（校正）およびチェック、あるいはこのどちらか一方だけを、内蔵分銅または外部分銅を使って、いつでも手動で実行することができます。

以下に述べてある説明は、調整およびテスト用のファンクションキー（第 4.2.2 項）のスイッチがオンであることが前提となります。


### 4.4.1 内蔵分銅を使った調整



このファンクションキーを押して、内蔵分銅を用いて天びんを調整（校正）します。都合の良い時にいつでも実行できます。天びんが、温度変化があった場合に調整を要求するよう、システム設定において予め設定することもできます（別冊取扱説明書 XS モデル第3部の第3.4項「調整（校正）情報」の設定を参照してください）。

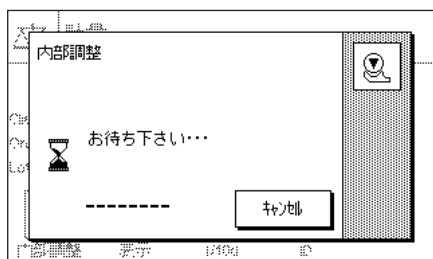


内蔵分銅がモーターによりのせられ、再び取り除かれる音が聞こえます。調整過程中、左図のようなウィンドウが現れます。シンボルはアニメ動作をするので、調整過程を目視して確認できます。また **"キャンセル"** キーを押して調整過程をいつでも中断できます。

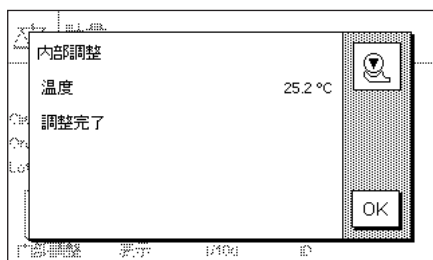


調整（校正）の結果によって、下記のいずれかのメッセージが出ます。

**"調整完了"**：この場合は **"OK"** を押してアプリケーションに戻ります。

天びんにプリンタが接続されていると、調整記録は自動的に、システム設定の調整印字記録であらかじめ選択・設定した内容に従ってプリントアウトされます（別冊取扱説明書 XS モデル第3部の第3.6項）。印字記録の見本は第 4.4.5 項をご覧ください。

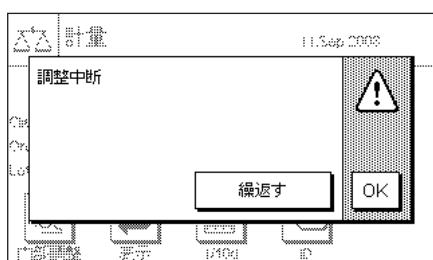

**"調整中断"**：ユーザー自ら調整過程を中断してもこのメッセージが表示されます。調整過程を再び開始するか、または **"OK"** を押してアプリケーションに戻ることができます。

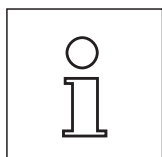

**備考**：ここで述べた過程は工場設定です。内部テストを伴う内部調整過程はアドバンスオプションにより拡張可能です。詳しくは別冊の XS 天びん取扱説明書第3部の第3.4.1項をご覧ください。




## 4.4.2 外部分銅を用いた調整



このファンクションキーにタッチして、外部の分銅を使った天びんの調整を開始します。これはいつでも都合の良い時に実行できます。天びんが、温度変化が合った場合に調整を要求するよう、システム設定においてあらかじめ設定することもできます（別冊取扱説明書 XS モデル第 3 部の第 3.4 項 "調整 (校正) 情報" の設定を参照してください）。

**備考：**該当国の法律により、「特定計量器」（検定済み天びん）では外部分銅を用いた調整を実行できない場合があります。

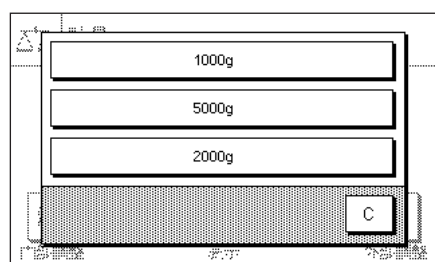

"外部調整" ファンクションキーを押すと、調整用分銅のリストが表示されます（別冊取扱説明書 XS モデル第 3 部の第 3.3.1 項）。外部調整分銅を 1 個選択します。


**備考：**調整用分銅を予め定義していない場合は、何らの分銅リストも表示されません。この場合は、工場設定の分銅（使用天びんにより異なる）を天びんにのせるよう指示が出ます。




調整実行時に分銅が計量皿にのっていると、ディスプレイには "0.00 g" が点滅し、これを取り除くよう要求します。続いて調整用分銅をのせるよう要求します。所定分銅の重量はウインドウ下部に表示されます。

**重要事項：**正しい質量の分銅であるかどうか確かめてください。さもないと調整過程は開始されず、ある一定時間が経過すると、エラーメッセージが出て中断されます。調整分銅はシステム設定でその質量を設定することができます（別冊取扱説明書 XS モデル第 3 部の第 3.3.1 項）。


**備考：**"キャンセル" のボタンにタッチして調整過程中いつでも中断できます。

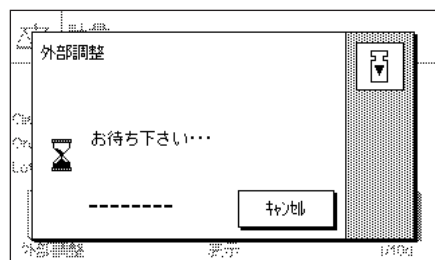

要求された分銅をのせると、調整過程は自動的に開始されます。実行中は左図のウインドウがディスプレイに現れます。

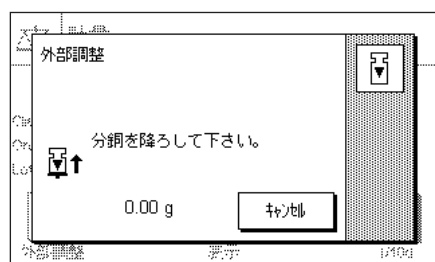

調整過程が完了すると、分銅を取り除くよう、要求されます。計量皿から分銅を取り除いてください。

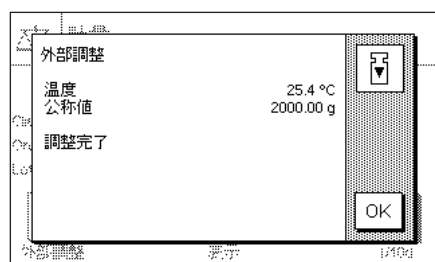

天びんは調整過程が順調に行われた旨をディスプレイに表示します。"OK" を押してアプリケーションに戻ります。

天びんにプリンタが接続されていると、調整過程は、システム設定において調整過程の印字記録用にあらかじめ設定した内容に従って自動的にプリントアウトされます（別冊取扱説明書 XS モデル第 3 部の第 3.6 項）。印字見本は第 4.4.5 項をご覧ください。

調整過程でエラーが出ると、内蔵分銅を使った調整過程の場合と同様のエラーメッセージが出ます（前項をご覧ください）。




#### 4.4.3 内蔵分銅を使って調整（校正）をチェックする



ファンクションキーにタッチして、天びんの調整が正しいかどうかを内蔵分銅を使ってテストすることができます。

テスト過程の実行手順は第 4.4.1 項に述べた内容と同様です（工場設定においてのみ）。

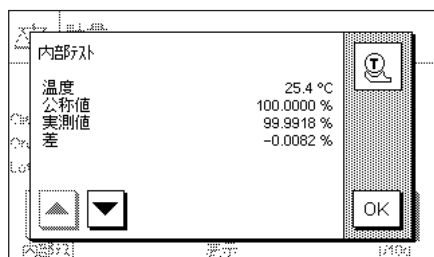

テスト過程が順調に完了すると左図のようなウインドウが確認の意味で現れます。天びんにプリンタが接続されていると、このテスト過程は、システム設定において調整用にあらかじめ設定したプリセット内容に従って自動的にプリントアウトされます（別冊取扱説明書 XS モデル第 3 部の第 3.6 項）。印字見本は第 4.4.5 項をご覧ください。

テスト過程がエラー発生により中断されると、エラーメッセージが現れます。

#### 4.4.4 外部分銅を使って調整（校正）をチェックする



このファンクションキーにタッチして、天びんの調整が正しいかどうかを外部分銅を使ってチェックすることができます。

調整用分銅と同様の選択内容がディスプレイに現れます（第 4.4.2 項）。

テスト過程は外部分銅を使った調整過程と同様です。テスト過程が順調に完了すると、内蔵分銅を使ったテストの場合と同様のメッセージが現れます。天びんにプリンタを接続してあると、このテスト過程は、システム設定において印字記録用にあらかじめ設定した内容に従って自動的に印字記録されます（別冊取扱説明書 XS モデル第 3 部の第 3.6 項）。印字見本は第 4.4.5 項をご覧ください。

4.4.5 調整 および テスト結果の記録 (印字見本)

印字記録の印字内容は予め選択した内容により異なります。次にその例を示します。

内蔵分銅または FACT による調整過程の印字記録

----- 内部調整 -----	
25.Feb 2010	16:02
METTLER TOLEDO	
天びん型式	XS504
計量ﾌﾟﾘｯｼﾞ SNR:	1234567890
ﾀｰﾐﾅﾙ SNR:	1234567866
調整完了	
サイン	
-----	
-----	

備考 :FACTの調整ではサイン欄は印字されません。

外部分銅による調整過程の印字記録

----- 外部調整 -----	
25.Feb 2010	17:44
METTLER TOLEDO	
天びん型式	XS504
計量ﾌﾟﾘｯｼﾞ SNR:	1234567890
ﾀｰﾐﾅﾙ SNR:	1234567866
公称値	500.00000 g
調整完了	
サイン	
-----	
-----	

内蔵分銅によるテストの印字記録

----- 内部テスト -----	
25.Feb 2010	17:53
METTLER TOLEDO	
天びん型式	XS504
計量ﾌﾟﾘｯｼﾞ SNR:	1234567890
ﾀｰﾐﾅﾙ SNR:	1234567866
公称値	100.000000 %
実測値	99.999970 %
差	-0.000030 %
テスト完了	
サイン	
-----	
-----	

外部分銅によるテストの印字記録

----- 外部テスト -----	
25.Feb 2010	17:57
METTLER TOLEDO	
天びん型式	XS504
計量ﾌﾟﾘｯｼﾞ SNR:	1234567890
ﾀｰﾐﾅﾙ SNR:	1234567866
公称値	500.00000 g
実測値	499.99972 g
差	-0.00028 g
テスト完了	
サイン	
-----	
-----	

## 5 "統計" アプリケーション

 
この章で "統計" アプリケーションについて説明します。このアプリケーションを使った便利で実用的な作業並びにこのアプリケーション特有の設定の可能性についてご覧頂けます（アプリケーションに依存しないシステム設定に関する一般情報は第3章をご覧ください）。

### 5.1 "統計" アプリケーションについて


"統計" アプリケーションは基本的に "計量" アプリケーションと共通ですが、さらに一連の計量に関する統計処理と評価に必要な設定および機能を備えています。

アプリケーション特有の様々な設定は "計量" アプリケーションと同一です。しかし統計用に別の追加機能及び情報項目が用意されています。以下に "計量" アプリケーションとは異なる設定についてのみ詳しく説明してあります。

### 5.2 アプリケーションの選択



"統計"アプリケーションがまだ選択されていない場合、《...》キーを押してください。選択ウインドウで統計アプリケーションのボタンにタッチします。

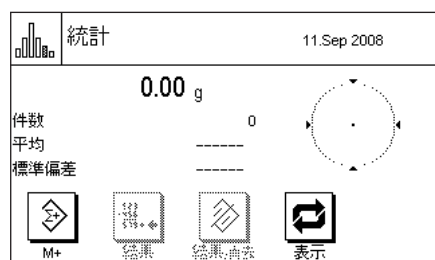

アプリケーションを選択すると、左図のディスプレイ表示となります。工場出荷時には統計用の特別ファンクションキーおよび情報フィールドが選択されています。この選択内容を以下の各項で説明した方法で各ユーザのニーズに適応させることができます。

**備考：** 情報項目が表示されない場合は、計量値の表示を縮小して情報項目のスペースが取れるよう "表示" ファンクションキーを押してください。

この時点では統計にはまだ何らの値も存在しないため、"結果" ファンクションキーおよび "結果消去" ファンクションキーの両方はグレーに表示されます。

### 5.3 "統計" アプリケーションの設定

統計作業用のこのアプリケーションでは各ユーザのニーズに対応できるよう、アプリケーション特有の様々な設定を利用できます。

#### 5.3.1 概要



アプリケーション特有の設定には《≡》キーを押してアクセスすることができます。このキーを押すと、計 4 ページに及ぶメニューの最初のページが表示されます。

"統計" 用の設定項目は "計量" アプリケーションのものとほぼ同一です (第 4.2 項)。異なる設定について以下に説明してあります。これは次の各メニュー・ページに当てはまります。

**"ファンクションキー"：**  
統計用の追加キーが利用できます。

**"情報フィールド"：**  
統計用の追加情報フィールドが利用できます。

**"印字記録"：**  
統計用の印字記録の追加書式が利用できます。

**"追加モード"：**  
このメニューは "統計" アプリケーションだけに備わっているもので、追加モードのスイッチをオンにして利用可能です (自動風袋引きでの一連の計量作業)。

次の各項で "統計" アプリケーション特有の設定について詳しく説明します。

## 5.3.2 統計利用のための特別ファンクションキー

このファンクションキー・メニューでは次の各設定を利用できます。

**"M+"：**  
このファンクションキーによりその時点での安定計量値が統計に採用されます (第 5.4.1 項)。

**"結果"：**  
このファンクションキーで統計ウィンドウが表示されます (第 5.4.1 項)。

**"結果消去"：**  
このファンクションキーで統計計算結果が消去されます (第 5.4.1 項)。

**"前回消去"：**  
このファンクションキーで最後に保存した計量値が消去されます (第 5.4.1 項)。

**"公称値"：**  
このファンクションキーで希望の公称値を設定します (第 5.4.2 項)。この公称値は公差の参考基準ともなります (後述)。

**"+公差" および "-公差"：**  
このファンクションキーで量り込みの精度 (公差) を設定します (第 5.4.2 項)。

**"最大件数"：**  
このファンクションキーで一連の計量の最大サンプル数を設定します (第 5.4.1 項)。

以上に挙げたファンクションキー以外は "計量" アプリケーションのものと同じです (第 4.2.2 項)。

**工場設定：**

"M+", "結果", "結果消去", "表示" のスイッチがこの順序でオンに設定されています。

### 5.3.3 統計用の特別情報フィールド

情報フィールドのメニューで、**統計値の表示**として次の設定を利用できます。

**"件数":**

計量済みのサンプル数。

**"平均":**

全サンプルの平均。

**"標準偏差" および "相対標準偏差":** 絶対値または百分率での偏差。

**"合計":**

すべての個別計量値の合計。

**"最小値" および "最大値":**

その時点における計量作業での最大値および最小値。

**"差":**

最大計量値と最小計量値の差。

**"公称値":**

同名のファンクションキーによって入力した公称重量。

**"+公差" および "-公差":**

この情報フィールドは同名のファンクションキーで入力した許容限界を示します。

その他すべての情報フィールドは "計量" アプリケーションと同一です (第 4.2.3 項)。

**工場設定：**

"件数", "平均", "標準偏差" が (この順序で) 選択されています。

### 5.3.4 統計の特別印字記録項目

印字記録ヘッダー、個別計量値の記録方法、および計量結果に関するオプションを設定することができるサブメニューにおいて、統計作業のためにさらに以下に述べた設定を利用できます。

**備考：** その他の利用可能な印字記録の情報フィールドは "計量" アプリケーション (第 4.2.7 項) と同様であるため、ここでは述べてありません。

統計

ID1 ..... ☐ 最大件数 ..... ☐

ID2 ..... ☐ 公称値 ..... ☐

ID3 ..... ☐ +公差 ..... ☐

← 2/3 → STD C OK

統計

-公差 ..... ☐

MVV-ロット ..... ☐

サイン ..... ☐

← 3/3 → STD C OK

### 印字記録のヘッダー

このサブメニューの第2および第3ページで、統計用の追加設定を利用できます。

"最大件数": ロットの最大サンプル数を記録する。

"公称値": 設定した目標重量を記録する。

"+公差" および "-公差": 設定してある公差を印字記録する。

**工場設定:** "アプリケーション 名" (ここでの場合は "統計" と印字される) が選択されており、統計用に特別な情報項目は選択されていません。

一連の計量作業で "M+" のファンクションキーを押して最初の計量値が統計に算入されると、ヘッダーは自動的にプリントアウトされます。ヘッダーは "ヘッダ" のファンクションキーを押しても個別にプリントアウトできます。

### 個別の値の印字記録

統計にもこのサブメニューにおいてヘッダーの場合と同様の設定を利用できます ("最大件数"、"公称値"、"+公差" および "-公差")。

**工場設定:** "正味量" (その時点における計量作業での正味計量値) が選択されており、統計用には何らの特別な情報項目も選択されていません。

一連の計量作業で "M+" のファンクションキーを押すと、各個別の計量値が自動的にプリントアウトされます。個別の値は 《≡》 キーを押してもプリントアウトできます。

### 結果の印字記録

このサブメニューで、結果の印字記録にプリントアウトする統計情報項目の内容を設定することができます。

結果の印字記録

空白行 ..... ☐ 天びん型式 ..... ☐

アプリケーション名 ..... ☐ SNR ..... ☐

日付/時刻 ..... ☐ 天びんID ..... ☐

← 1/5 → STD C OK

結果の印字記録

ID1 ..... ☐ 最大件数 ..... ☐

ID2 ..... ☐ 公称値 ..... ☐

ID3 ..... ☐ +公差 ..... ☐

← 2/5 → STD C OK

結果の印字記録

-公差 ..... ☐ 平均 ..... ☒

MVV-ロット ..... ☐ 標準偏差 ..... ☒

件数 ..... ☒ 相対標準偏差 ..... ☒

← 3/5 → STD C OK

"最大件数": シリーズ計量作業での最大サンプル数を設定します。

"公称値": 目標値の設定。

"+公差" および "-公差": 許容公差を設定。

"件数": 計量済みのサンプル数。

"平均": 全サンプルの平均重量。

"標準偏差" および "相対標準偏差": 偏差の絶対値または百分率の値。

**備考:** 統計に最低3つの値が算入された場合にのみ、これらの値が記録されます。そうでない場合はこの欄には水平の波線だけが現れます。


"最小値" および "最大値": その時点における計量作業での最大値および最小値。

"差": 最大計量値と最小計量値の差。

"合計": 記憶してあるすべての計量値の合計。

**工場設定:** "件数"、"平均"、"標準偏差"、"相対標準偏差"、"最小値"、"最大値"、"差"、"合計"。さらに、"サイン" および "空白3行" が選択されています (第4.2.7項)。




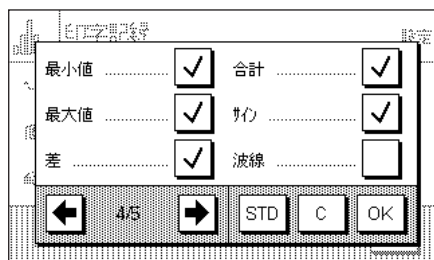

結果の印字記録は、表示されている統計ウインドウで《≡》キーを押すとプリントアウトされます。一連の計量作業でサンプル数 ("最大件数") を設定してある場合、最後のサンプルの計量値が "M+" キーで統計に書き込まれると自動的にプリントアウトされます。


**備考：**"最大件数"、"公称値"、"+公差"、"-公差" が結果の印字記録にプリントアウトされますが、統計ウインドウには表示されません。

統計値の印字記録の見本は第 5.4.3 項をご覧ください。

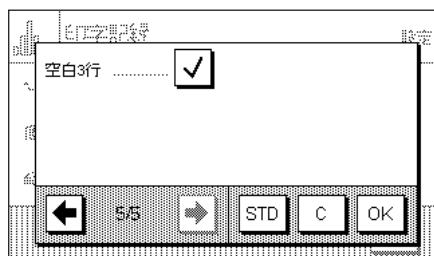

### 5.3.5 追加モードをオンにする

このメニューで"統計"アプリケーションでのみ利用できる追加モードのスイッチをオンまたはオフにすることができます。追加モードをオンに設定した一連の計量過程では、サンプルを計量皿からそのつど取り除く必要がありません。

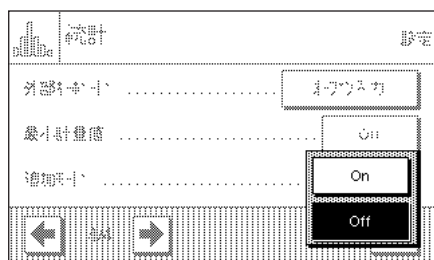

"Off":

追加モードのスイッチが切れている。

"On":

追加モードのスイッチが入っている。サンプルの計量値は "M+" ファンクションキーを押すと統計に算入され、天びんは自動的に風袋引きされます。それまでのサンプルを計量皿から取り除かず、次のサンプルを計量することができます。


工場設定：

"Off"

## 5.4 "統計" アプリケーションを使った作業

この章で "統計" アプリケーションを使った作業について説明します。ユーザ自身が風袋を確定し、計量結果の分解能を変更し、識別ラベルなどを用いて作業することも可能です。この設定方法は "計量" アプリケーション (第 4.3 項) で既に説明してありますので、ここでは省略してあります。

### 5.4.1 一連の計量の統計処理

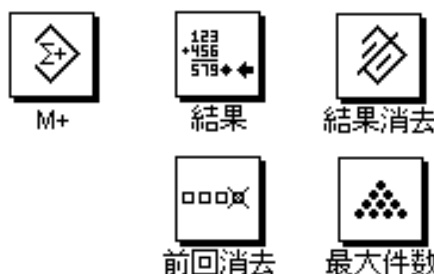

#### あらかじめ必要な設定

統計を利用するには少なくとも左に示した 3 つのファンクションキーが選択されている必要があります (第 5.3.2 項)。

さらに、左に示した 2 つのファンクションキーも選択することをお勧めします。これによりそれぞれ、誤った値を消去 (前回消去) することができ、また一連の計量で取り扱うサンプル数 ("最大件数") を設定することができます。

統計機能を適正に利用するには天びんにプリンタを接続します。プリンタを接続しない場合、統計作業で最も重量な 3 種類の情報項目を選択しておくことをお勧めします (例、"件数"、"平均"、"合計"、第 5.3.3 項参照)。

**備考：**統計用の一連の計量を "カスタム単位" で開始すると (第 4.2.6 項)、その後の計量単位の変更は、この計量シリーズが完了後に再び可能となります。



最大件数

### 作業手順

一連の計量のサンプル数をまず決めてから、**"最大件数"** のボタンを押し、そのサンプル数を入力します (1 ~ 999)。最後のサンプルを計量すると統計計算は自動的に完了し、統計ウインドウが開き結果の印字記録がプリントアウトされます。**備考:** このファンクションキーは、統計にまだ何らの計量値も算入されていない場合にのみスイッチが入ります。**"最大件数"** に 0 (ゼロ) の値を入力すると、そのシリーズのサンプル数の制限は設定されず、最高 999 個のサンプルを計量できます。



M+

計量容器を使って作業する場合、これを天びんにのせ、《→T←》キーを押して風袋引きします。

最初のサンプルをのせ **"M+"** ファンクションキーを押して計量値を統計に算入します。計量値が安定すると (ディスプレイの水平波線が消える) と、この値が統計に算入されます。印字記録のヘッダーはその時点で有効な計量作業の結果 (個別の値) と共にプリントアウトされます (第 5.3.4 項)。

最初のサンプルを取り除きます。**備考:** 追加モードが選択されている場合は (第 5.3.5 項)、計量値が統計に算入される度に、天びんは自動的に風袋引きされるので、サンプルを計量皿にのせたままにしておけます。

順次サンプルをのせます。それぞれの計量値を **"M+"** ファンクションキーで確認・承諾します、天びんの風袋引きを実行します (追加モードにスイッチが入っているとこれは不要です)。**"M+"** キーを押すたびに個別の計量値は自動的に記録されます。

### 備考

- 計量値が変化しない場合に **"M+"** ファンクションキーを押すと、エラーメッセージが現れます。これにより同一のサンプルの計量値を二重に統計に加算することが避けられます。
- 誤った荷重をのせて計量結果を記憶させた場合、最後の値を **"前回消去"** ファンクションキーで消去することができます (既に別の値が記憶されている場合にのみ機能します。そうでない場合、このキーはグレーに表示され、操作できません)。ある値を消去すると、このファンクションキーのスイッチは切れ、次の値が統計に算入されると再びスイッチが入り、作動する状態になります。




前回消去



結果

すべてのサンプルの計量が完了したら、**"結果"** ファンクションキーを押します (メモリーに計量値が記憶されている場合にのみ利用可能です。そうでない場合はこのキーはグレーに表示され、作動しません)。このキーにより計量過程は一旦完了し、統計結果ウインドウが開きます (しかし、統計計算処理を続行できます)。**備考:** 計量開始前にあらかじめ **"最大件数"** ファンクションキーで最大サンプル数を設定してある場合、最後のサンプルを計量すると、統計結果ウインドウが自動的に開き、規定サンプル数に達した旨のメッセージが出ます。

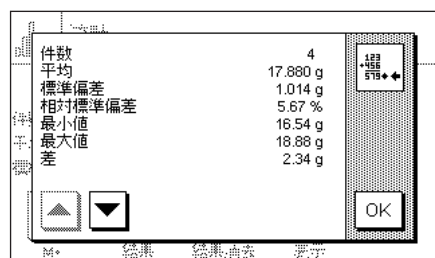

統計結果ウインドウは一連の計量過程の結果を表示します (結果の印字記録用にあらかじめ設定した情報項目が表示されます。第 5.3.4 項をご覧ください)。また第 5.4.3 項の計量単位、分解能、および表示値の精度に関する説明にもご注意ください。

矢印キーを押して、ディスプレイの個別のページを前後に括ってみることができます。《≡》キーを押して結果の印字記録をプリントアウトできます。

統計に関するすべての値を記載した印字記録一式の見本は第 5.4.3 項に掲載してあります。



計量過程を完了し、次の統計計算のために、記憶内容を消去したい場合は、"**結果消去**" ファンクションキーを押します（安全上の理由から、再確認の画面が現れます）。

**備考：**このキーがグレーの場合は、統計計算用メモリーには値が存在していません。

## 5.4.2 公称値に量り込む

"統計" アプリケーションにはさらに別の機能があり、ある公称値に量り込むことが容易にできます。この機能は統計を使用した個別計量並びにシリーズ計量で利用できます。



公称値



+ 公差




- 公差

### あらかじめ必要な設定


公称値並びにその公差をあらかじめ入力できるよう、まず左に示した各ファンクションキーを選択する必要があります（第5.3.2項）。また設定した値がディスプレイに表示されるよう、必要に応じて同名の情報フィールドを選択します（第5.3.3項）。

### 作業手順

**備考：**既に統計に値がある場合は公称重量および公差入力キーはオフの状態です。この場合は、公称値および公差を設定する前に、まず "**結果消去**" ファンクションキーで統計内容を消去する必要があります。

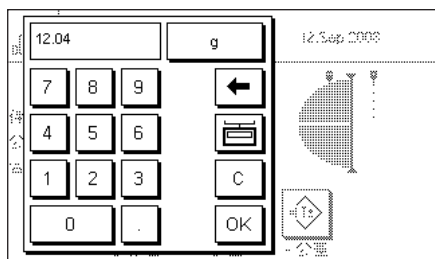


希望の公称値を入力するために "**公称値**" ファンクションキーを押してから、希望の公称値を入力します（既に天びんに公称値に相当する荷重がのせられている場合は、天びんのアイコンを押してこの重量を直接入力することが可能です）。公称値の右側に表示される計量単位を確かめてください。この計量単位のアイコンを押すと利用可能な計量単位を選択肢が現れます。**備考：**計量単位は自動的に換算されません、即ち、ある単位で数値を入力すると、この値は別の計量単位を選択してもそのままです。値を入力して "**OK**" を押して公称値を有効にします。

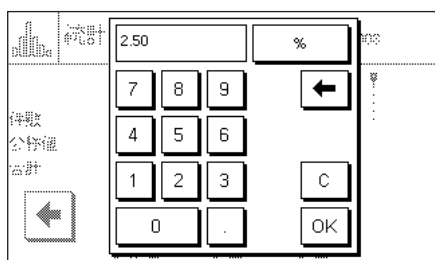

"**+ 公差**" および "**- 公差**" の両方のファンクションキーで公差を入力、設定します。入力ウインドウは公称値の入力のものと同じです。工場出荷時には両方の公差は2.5%に設定されています。所定の値を入力して "**OK**" を押し、公差を有効にします。

**備考：**この公差範囲外のサンプルに関する印字記録では、その値に特別な記号が付きます (">T" または "<T")。

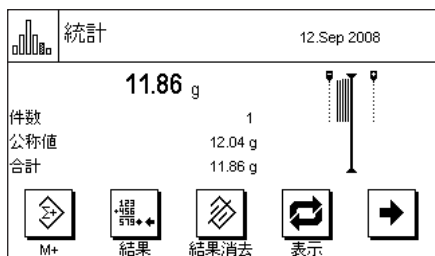

公称値および公差を入力すると、ディスプレイには公差の上限、下限のマークが付いたグラフィック表示の量り込み補助 ("スマートトラック") が現れ、これにより公称重量に量り込むのが容易になります。サンプルをまず公差下限までおおまかに量り取り、必要に応じて公称重量に達するまで精密に量り込みます。


### 5.4.3 統計値に関する印字記録の見本

----- 統計 -----	
25.Feb 2010	16:40
天びん型式	XS6002S
計量ブリッジ SNR:	
	1234567890
ターミナル SNR:	1234567890
天びん ID	E-Lab 1
公称値	12.04 g
+公差	2.50 %
-公差	2.50 %
件数	4
平均	12.040 g
標準偏差	0.259 g
相対標準偏差	2.15 %
最小値	11.82 g
最大値	12.32 g
差	0.50 g
合計	48.15 g
サイン	
-----	

左に示したのは統計に関する印字記録の見本です。個別の値および結果としてどのヘッダーが印字されるべきかは、印字記録に関する各ユーザーの設定項目によります(第 5.3.4 項)。

左の印字見本に記載されている**統計に関する各情報項目**について以下に説明しました。さらに別の印字記録の項目については第 4.2.7 項をご覧ください。

"公称値":	設定してある公称値。
"+公差":	設定してあるプラス公差。
"-公差":	設定してあるマイナス公差。
"件数":	計量済みのサンプル数。
"平均":	サンプルの平均重量。値はその時点で有効な計量単位で印字記録されます。印字された値は、一連の計量値の最高分解能の 10 倍の精度で表示されます。
"標準偏差":	一連の計量値における標準偏差。値はその時点で有効な計量単位で印字記録されます。印字された値は、一連の計量値の最高分解能の 10 倍の精度で表示されます。
"相対標準偏差":	一連の計量値における変動係数(百分率)。値は常に小数点以下2桁で印字記録されます。
"最小値":	その時点における一連の計量の最小計量値。小数点以下の桁数、および単位は計量値を結果に算入する際に表示されたものと同じです。
"最大値":	その時点における一連の計量の最大計量値。小数点以下の桁数、および単位は計量値を結果に算入する際に表示されたものと同じです。
"差":	その時点における一連の計量の最小計量値と最大計量値の差。値はその時点で有効な計量単位で印字記録されます。小数点以下の桁数は、最高分解能による最小値または最大値の桁数と同じです。
"合計":	すべての個別計量値の合計。値はその時点で有効な計量単位で印字されます。小数点以下の桁数はその計量シリーズにおける最高分解能による値の桁数と同じです。

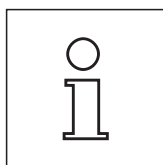

#### 印字記録を解釈する上で重要なインフォメーション

"平均" および "標準偏差" は、個別計量値よりも高い分解能で示すことが可能な計算結果です。計量シリーズの規模が小さい場合(個別計量値の数が 10 を下回る場合)、および各値の変動が小さい一連の計量の場合は、最後の桁の有意性は保証されません。

## 5.4.4 統計値算出に使用する公式

### 平均値および標準偏差の計算

#### 記号説明

$x_i$  = 計量シリーズ  $n$  の計量値  $i=1 \dots n$  における個別の計量値

$\bar{x}$  = この一連の計量値の平均値および標準偏差  $s$

平均値には次の公式が適用されます。

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

標準偏差  $s$  を算出するために文献に出ている次の公式。

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2} \quad (2)$$

は数値算出には適していません。なぜなら、個々の計量値の差が小さい計量シリーズにおいては差の平方根（個別の値の平均値）は消去される恐れがあるからです。さらにこの公式を使用するには、最後に標準偏差を算出する前に、各計量値をそれぞれ記憶する必要があります。

次の公式は数学的に同等のものです。数値は根本的により安定しています。これは公式 (1) および (2) から適切な変換方法で導き出されます：

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left\{ \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right\}}$$

平均値および標準偏差を算出するためにこの公式を用いる上で  $n$ ,  $\sum x_i$  および  $\sum x_i^2$  だけを記憶させる必要があります。

#### 標準偏差

測定値を等級付けることで数値安定性をさらに向上させることができます。

$X_0$  が（それぞれの応用ケースにより）ある計量シリーズの最初の計量値であるか、またはある計量シリーズの公称値であるとして、 $\Delta x_i = x_i - X_0$  により、次の公式から導かれることになります：

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left\{ \sum_{i=1}^n (\Delta x_i)^2 - \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n \Delta x_i \right)^2 \right\}}$$

#### 平均値

上記の結果に相当して平均値は次の公式により算出されます：

$$\bar{x} = X_0 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta x_i$$

#### 相対標準偏差

次の公式により相対標準偏差値（変動係数）が算出されます：

$$s_{rel} = \frac{s}{\bar{x}} 100 \quad \text{パーセント}$$

#### 結果値の桁数

平均値および標準偏差は、原則として小数点以下の桁が各個別の計量値よりも 1 桁多く表示され、印字されます。結果を解釈する上で、この最後の 1 桁は計量シリーズの規模が小さい場合（計量数が 10 未満）あまり意味を持たないものであることにご注意ください。同じことが、常に小数点以下 2 桁表示（例、13.45 パーセント）のパーセント表示（例えば、相対標準偏差）にもあてはまります。この場合も小数点以下の数値の有意性は出典データの規模に依存しています。

## 6 "調合" アプリケーション

 
この章では "調合" アプリケーションについて説明します。このアプリケーションを使った便利な作業に関する説明およびこのアプリケーション特有の設定について説明してあります（アプリケーション固有の設定以外のシステム設定については第 3 章に述べてあります）。

### 6.1 "調合" アプリケーションについて簡単に


このアプリケーションである目標重量に調合規定に定められた各種成分を量り取るのが可能です。各成分に関するさまざまな値（目標重量、公差、目標値との差など）を記憶させ、全ての成分の計量が完了後、調合作業の印字記録をプリントアウトできます。

アプリケーション特有の設定のうち、その大部分は "計量" アプリケーションのものと同様です。しかし調合作業のためにさらに追加のファンクションキー、情報フィールドおよび印字記録項目を利用することができます。以下の説明ではそのうち、"計量" アプリケーションとは異なる設定について詳しく述べてあります。

### 6.2 アプリケーションの選択



"調合" アプリケーションがまだ選択されていない場合は《...》キーを押してください。選択ウインドウでアプリケーションのアイコンにタッチします。

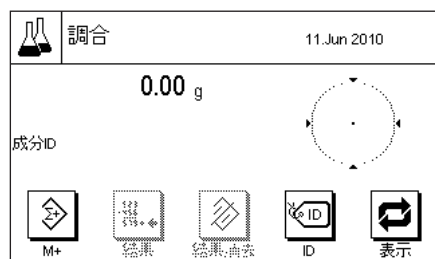

アプリケーションを選択すると、ディスプレイは左の様な表示になります。工場設定では調合作業のための特別ファンクションキーおよび情報フィールドが選択されています。これらの設定、さらに別の設定は必要に応じて以下の各項に述べてある説明に従って行うことができます。

**備考：** ディスプレイに情報フィールドが表示されない場合は、"表示" ファンクションキーを押して、重量値の表示サイズを縮小し、情報フィールドを表示するスペースを取ります。

"結果" および "結果消去" の両方のファンクションキーは、この時点ではまだ何らの調合作業も実行されていないのでグレーに表示されます。

### 6.3 "調合" アプリケーション用の設定

各ユーザーの調合作業のニーズに対応できるよう、このアプリケーション特有のさまざまな設定を利用することができます。

#### 6.3.1 概要



《≡》キーを押してアプリケーション特有の設定内容にアクセスできます。このキーを押すと、計 3 ページにわたるメニューの最初のページが現れます。



"調合" アプリケーションでは、わずかな例外を除いてその設定は "計量" アプリケーションのものと同じです (第 4.2 項)。異なる設定内容は以下に述べました。これは次の各メニューに該当します。

#### "ファンクションキー" :

調合作業用にさらに追加機能を利用できます。

#### "情報フィールド" :

調合作業にはさらに追加の情報フィールドを利用できます。

#### "印字記録" :

調合作業にはさらに追加の情報項目を利用できます。

#### "識別データ" :

調合作業のための ID が工場設定としてあらかじめ設定されています。

以下の章で "調合" アプリケーション用の特別設定について詳しく述べてあります。

### 6.3.2 調合作業用の特別ファンクションキー

調合作業用のファンクションキーのメニューでは次の各設定を利用できます。

#### "M+" :

量り取った成分の正味重量を記憶させ。

#### "結果" :

調合の結果を示すウィンドウが現れます。

#### "結果消去" :

調合の結果を消去します。

#### "ID" :

このファンクションキーで各成分の識別データ (文章) を入力でき、このデータは印字記録並びに情報項目にも表示されます。

#### "絶対/差" :

重量の表示値として、既に量り取った成分の重量 ("絶対" = 絶対値) と公称重量まで量り取る必要のある残量 ("差" = さらに量り取る必要がある重量) を交互に表示します。

#### "公称値" :

このファンクションキーでその時点で有効な成分の公称重量を設定します。

#### "+公差" および "-公差" :

成分を量り取る際の許容公差を設定します。

上に述べられていないファンクションキーは "計量" アプリケーションと同じです (第 4.2.2 項参照)。

#### 工場設定 :

"M+", "結果", "結果消去", "ID", "表示" が (この順序で) 選択されています。

### 6.3.3 調合作業用の特別情報フィールド

情報フィールドメニューの最初の 3 ページでは調合作業のための次の設定が利用できます。

"成分重量":

ある成分のその時点で有効な正味重量。

"公称値":

同名のファンクションキーで入力したその時点で有効な成分の公称重量。

"正味量 合計":

量り取ったすべての成分の正味重量の合計を表示します。

"+公差" および "-公差":

この情報項目は同名のファンクションキーで入力した公差を示します。

"成分カウンター":

その時点での成分カウンター数を表示します (その時点での実際の成分数)。

"..... ID":

この情報項目は "ID" ファンクションキーによって入力した識別データを表示します。**備考:** 左に示した図には工場出荷時の設定である "レシピID" (ID1)、"成分ID" (ID2)、"ロットID" (ID3) が識別ラベルとして表示されています (第 6.3.5 項)。

その他の情報フィールドは "計量" アプリケーションのものに相当します (第 4.2.3 項)。

工場設定:

"成分ID" (ID2) がアクティブになっています。

### 6.3.4 調合印字記録の特別項目

3つのサブメニューで、印字記録のヘッダー、個別の値の印字記録、結果用のオプションを設定することができ、さらに調合作業には以下に説明した設定を利用できます。

**備考:** その他利用可能な印字項目は "計量" アプリケーションのものに相当し (第 4.2.7 項)、ここでは特に説明してありません。

#### 印字記録のヘッダー

"計量" アプリケーションに対して、このサブメニューでは 3 種類の識別データの代わりに 1 種類だけ利用できます。

"レシピID":

"ID" ファンクションキーで入力したレシピの識別データが印字されます (左の例における "レシピID" は工場設定の ID 名称です)。

工場設定:

"アプリケーション名" (アプリケーションの名称) がアクティブになっています。

ヘッダーは調合作業実行時に "M+" ファンクションキーを押して最初の成分の重量を記憶させると、自動的に印字されます。

## 個別の値の印字記録

このサブメニューで調合作業に以下の特別設定が利用できます。

"..... ID":

"ID" ファンクションキーで入力した識別ラベル (第 6.3.5 項) が印字されます。**備考:** 左図の例では工場設定の識別ラベルである"レシピID" (ID1)、"成分ID" (ID2)、"ロットID" (ID3) が表示されています。

"成分カウンター":

その時点での成分カウンター数 (その時点での実際の成分数) を印字記録します。

"公称値":

同名のファンクションキーで入力したその時点で有効な成分の目標重量が印字されます。

"+公差" および "-公差":

同名のファンクションキーで入力した公差が印字されます。

"正味 %":

その時点で有効な成分重量が公称値に対する割合として印字記録します。

"差":

実際の成分の公称重量とその時点での実際量の差を印字記録します。

"差 %":

その時点で成分の実際重量と公称重量との差を公称値に対する割合として印字記録します。

工場設定:

"成分ID" ("ID 2"), "Net" (その時点で有効な成分の正味重量)。

個別の値は調合時に "M+" ファンクションキーを押すと自動的にプリントアウトされます。個別の値は《≡》キーを押しても個別にプリントアウト可能です。

## 結果の印字記録

このサブメニューでは調合作業の結果の印字記録にプリントアウトされる追加の情報項目を設定します。

"レシピID":

その時点で有効なレシピの識別データ (ID1) が印字記録されます。

"公称値合計":

その時点で有効なレシピのすべての成分の公称値の総計が印字記録されます。

"成分カウンター":

その時点での成分カウンター数 (その時点での実際の成分数) が印字記録されます。

"正味量合計":

量り取ったすべての成分の正味重量の合計が印字記録されます。

工場設定:

"レシピID" ("ID1")、"正味量合計"、"サイン"、"空白 3 行"。

結果の印字記録は結果表示のウィンドウが開かれている時、《≡》キーを押すとプリントアウトされます。

調合作業の印字記録の見本は第 6.4.3 項をご覧ください。

### 6.3.5 調合作業用の特別識別データ

このメニューで、調合作業において "ID" ファンクションキーで利用できる 3 種類の識別ラベルの名称を設定することができます。

工場出荷時には 3 種類の識別データの名称は次の様に設定されています。

"ID1" "レシピ ID"

"ID2" "成分 ID"

"ID3" "ロット ID"

識別データを個別にオフにするか、またはユーザーの希望する名称（最高 20 桁）に設定することができます。

入力した名称はそれに該当する情報フィールドにも表示され（第 6.3.3 項）、計量作業の印字記録にもプリントアウトされます（第 6.3.4 項）。


**工場設定：**

"ID1"、"ID2" がオンに設定されています。その名称は上記を参照してください。

## 6.4 "調合" アプリケーションを使用した作業


この章で "調合" アプリケーションを使用した作業方法、並びに結果を印字記録する方法について知ることができます。

### 6.4.1 あらかじめ必要な設定

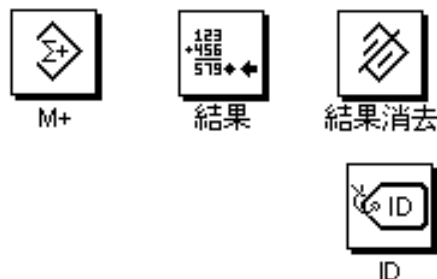

調合作業には少なくとも "M+"、"結果"、"結果消去" の 3 種類のファンクションキーが選択されている必要があります（第 6.3.2 項）。

さらに、調合及び各成分に望みの識別ラベルを与え整理することができるためには、"ID" ファンクションキーがオンである必要があります。

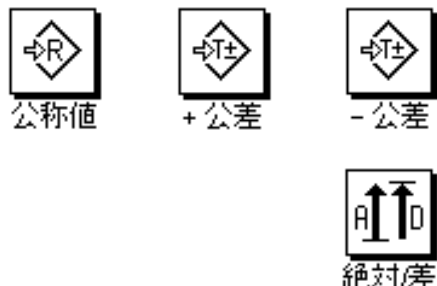


成分をその目標重量に対してある公差内で量り取りたい場合は、さらに "公称値"、"+ 公差"、"- 公差" の各ファンクションキーがオンである必要があります。

さらに、計量値の表示をその時点で既に量り取った成分の重量と目標重量になるまでに量り取る必要のある残りの重量を相互に切り替えて表示することができるよう、"絶対/差" ファンクションキーをオンにすることをお勧めします。


調合の印字記録のプリントアウトには、天びんにプリンタを接続しておきます。そうでない場合、この調合アプリケーションを利用するうえでユーザにとって最も重要な情報項目を 3 種類オンにすることをお勧めします（例、さらに "公称値"、"ID1"、"ID2"、第 6.3.3 項をご覧ください）。

## 6.4.2 作業手順

計量容器を使用する場合は、これをのせ、《→T←》キーを押して、風袋引きを実行します。

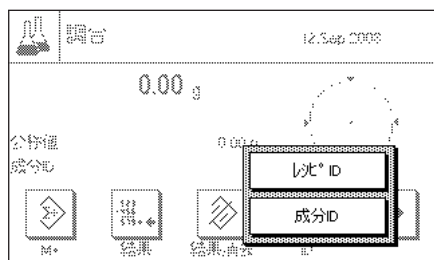

"ID" ファンクションキーを押して、望みの名称を入力します（調合及び最初の成分、さらに ID3 がオンの場合は有効なロットに対して）。

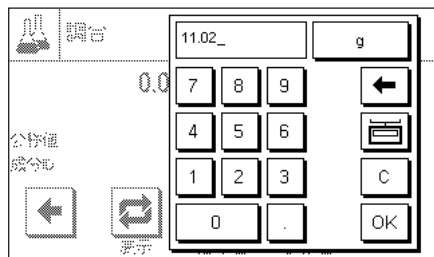


公称値に量り込みたい場合、"公称値" ファンクションキーを押し、**第 1 成分**の公称重量を入力します。

**備考：**公称値を入力する前に、"絶対/差" ファンクションキーで量り込む必要のある残量表示（公称値までの差）に切り換えてあると、公称値には負の記号がついて表示されます（ゼロを目標とする量り取り量）。

公差を使用して作業するには、"+公差" および "-公差" の各ファンクションキーで該当の値を入力してください（この公差範囲外のサンプルは、個別の値の印字記録で ">T" または "<T" が付記されます）。

第 1 成分の公称値および公差を入力すると、グラフィック表示の量り込み表示（"スマートトラック"）が公差マークと共に表示され、これを使用すると量り込みが容易になります。

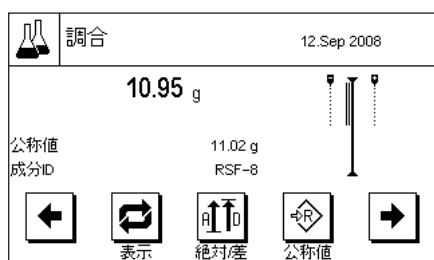

第 1 成分を量り取ります。

**備考：**"絶対/差" のファンクションキーにより、既に量り取った量とまだ量り取る必要がある量をいつでも相互に切り換えることができます。



公称値に達するか、あるいは重量値が公差内になったら、"M+" ファンクションキーを押し、この値を記憶させます。印字記録のヘッダーはその時点での成分の結果（個別の値）と共にプリントされます（第 6.3.4 項）。

天びんには**第 2 成分**を量り込む準備が整っています。第 2 成分を同じ計量容器に量り取る場合は、風袋引きをする必要がありません。

第 2 成分を新たに別の計量容器に量り取りたい場合は、第 1 成分の入った計量容器を取り除き、**天びん表示をゼロに設定**《→0←》キーします。新しい計量容器を天びんにのせて、風袋引きをします。


第 2 成分の識別名称（ID）および値（目標重量、公差）を入力、設定し、成分を量り込み、"M+" ファンクションキーを押して計量値を記憶させます。

後続の成分を上記述べた方法で量り取ります。"M+" ファンクションキーを押す度に計量値はあらかじめ設定してある条件で自動的に記録されます（第 6.3.4 項）。



調合の全ての成分を量り取った後、"結果" ファンクションキーを押します（計量値が記憶されている場合にのみ利用でき、そうでない場合、キーはグレーに表示され、機能しません）。



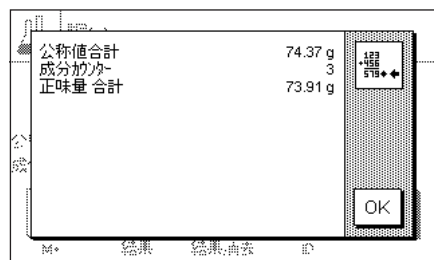

"結果" ファンクションキーを押すと、3 種類の結果が現れます。"公称値合計"、"成分カウンタ"、"正味量合計" ですが、この設定（第 6.3.4 項、結果の印字記録）を**予め選択してある場合**だけです。

《≡》キーを押して印字記録一式をプリントアウトすることができます。

印字記録の見本一式は第 6.4.3 項でご覧頂けます。



調合作業を終了し（あるいは中断する）、メモリーを次の調合のために消去したい場合は、"**結果消去**" ファンクションキーを押します（安全上の理由で、メモリー内容が実際に消去される前に、確認の画面が現れます）。

### 6.4.3 調合の印字記録の見本

----- 調合 -----	
25.Feb 2010	16:09
天びん型式	XS6002S
計量ブリッジ SNR:	
	1234567890
ターミナル SNR:	1234567890
天びん ID	E-Lab 1
レシピ ID	Eraphtene
成分 ID	RSF-8
ロットID	04A
成分数	1
公称値	11.02 g
+公差	0.28 g
-公差	0.28 g
風袋量	1.58 g
1 N	10.95 g
1 B	12.53 g
1 N	99.3 %
1 差	-0.07 g
1 差	-0.7 %
成分 ID	AIL-8A
ロットID	04A
成分数	2
公称値	5.22 g
+公差	0.13 g
-公差	0.13 g
風袋量	1.59 g
2 N	5.31 g
2 B	17.85 g
2 N	101.8 %
2 差	0.09 g
2 差	1.8 %
公称値合計	16.24 g
正味量合計	16.26 g
サイン	
-----	

調合作業の印字記録の見本を左に示してあります。個別の値および結果としてどの値がヘッダーに印字されるかは、印字記録用の個別の設定内容によります（第 6.3.4 項）。

以下に調合作業用の特別情報項目を示します。その他別の印字記録用情報項目については第 4.2.7 項をご覧ください。

"レシピ ID":	レシピの識別データ ("ID 1 ")
"成分 ID":	設定してある成分の名称 ("ID 2 ")
"ロットID":	設定してある調合の名称 ("ID 3 ")
"成分数":	成分カウンターの現状値
"公称値":	成分の公称重量
"+公差" および "-公差":	該当成分用に設定してある公差
"風袋量":	風袋重量 (計量容器)
"N"[g]:	その時点で有効な成分重量の正味重量
"B":	総体重量 (正味+風袋)
"N"[%]:	その時点で有効な成分重量の目標重量に対する割合
"差"[g]:	該当成分の実際量と公称重量の差
"差"[%]:	該当成分の実際量と公称重量のパーセント差
"公称値合計":	すべての成分の公称値合計
"正味量合計":	すべての成分の正味重量の合計



## 7 "密度" アプリケーション

この章では "密度" アプリケーションについて説明します。このアプリケーション並びにアプリケーション特有の設定について述べてあります（アプリケーションに依存しないシステム設定については第 3 章を ご覧下さい）。

### 7.1 "密度" アプリケーションについて

"密度" アプリケーションを使用して固体または液体、ペースト状物質の密度を測定できます。どのサンプルにも識別データを割り当てることができ、統計機能も備わっているため、一連の測定値の統計処理も可能です。密度測定は、液体中の物体の重量はその物体が押しつけた液体の重さだけ軽くなるという、**アルキメデスの原理**に基づいています。

密度測定を実行する際には床下計量も利用できます（取扱説明書-第 1 部をご覧ください）。固体密度の測定にはオプションの密度測定キットの使用をお勧めします。このキットは簡単に正確な密度測定作業に必要な各種パーツから構成されています。この密度測定キットには専用の取扱説明書が付属しており、セットアップ方法並びに取扱・操作方法について説明してあります。


液体の密度測定には**シンカー**が必要ですが、これは最寄りのメラー・トレド販売代理店にてお求め頂けます。ペースト状物質の密度測定には**ガンマー球**が必要です。入手先については、理化学機器販売店にお問合せください。

これらのオプション・付属品に添付されている説明書も良くお読みください。それぞれのアクセサリーを使った作業やその取扱方法並びにクリーニングなどについて役立つ情報が述べられています。

### 7.2 アプリケーションの選択



"密度" アプリケーションが選択されていない場合は、《...》キーを押します。選択ウィンドウで該当アプリケーションのアイコンにタッチします。

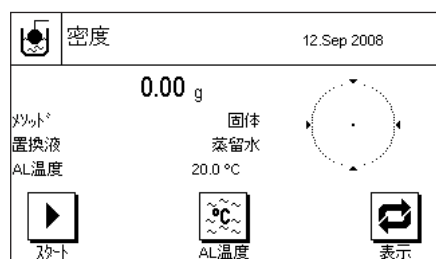

アプリケーションを選択し、天びんディスプレイが切り替わると、左図のような表示となります。工場出荷時には密度測定用の特別ファンクションキーおよび情報フィールドが選択されています。天びんはあらかじめ、置換液として蒸留水を使う固体密度の測定方法に設定されています。この設定を各ユーザーの必要性に応じて、次の各項に述べてある方法で変更、適応させることができます。

**備考：** 情報項目が表示されない場合は、計量値の表示を縮小して情報項目のスペースが取れるよう "表示" ファンクションキーを押してください。

### 7.3 "密度" アプリケーションの設定

密度測定では、各ユーザーの必要性に応じてこのアプリケーションを適応させる様々な設定を利用できます。

#### 7.3.1 概要



《≡》キーを押してアプリケーション特有の設定内容にアクセスできます。このキーを押すと、合計 4 ページにわたるメニューの最初のページが現れます。

"密度" アプリケーションのいくつかの設定内容は "計量" アプリケーションと同様です (第 4.2 項) が、これとは異なる設定について以下に述べてあります。次に示した各メニューがこれに該当します。

#### "メソッド":

このメニューで密度測定方法を選択します。

#### "置換液":

このメニューで使用する置換液の種類について設定します。

#### "統計":

このメニューで選択したメソッドに対して統計機能をオンまたはオフにできます。

#### "結果の出力方式":

このメニューで、密度測定の結果がどう計算され表示されるべきか、その出力形式を設定します。

"ファンクションキー":

密度測定には数種類の特別ファンクションキーを利用できます。

"情報フィールド":

密度測定用に追加の情報フィールドを利用できます。

"印字記録":

密度測定用に追加の情報項目をプリントアウトできます。

以下の各項で "密度" アプリケーション特有の設定について述べます。

## 7.3.2 密度測定方法の選択

このメニューで密度測定の実行方法を設定します。

"固体":

固体の密度を置換液を利用して測定します。

"液体":

液体の密度をシンカーを用いて測定します。

"ペースト状":

ペースト状物質の密度をガンマー球体を用いて測定します。

工場設定:

"固体" に設定されています。

## 7.3.3 置換液の選択

このメニューで使用する置換液の種類を選択します。**この設定は固体の密度を測定する場合にのみ必要です。** 次の置換液を利用できます。

"蒸留水":

温度範囲 10 °C ~ 30 °C における蒸留水の密度は天びんに記憶されています。

"エタノール":

温度範囲 10 °C ~ 30 °C におけるエタノールの密度も天びんに記憶されています。

"その他":


置換液としてその時点の温度における密度があらかじめわかっている任意の液体を用います。

工場設定:

"蒸留水" が選択されています。

### 7.3.4 統計機能のスイッチをオンまたはオフにする

天びんは密度測定の方法による統計データを、統計用に転送した密度測定結果（最高 651500 件）と共に天びん自体で保持することが出来ます。統計にスイッチが入っている場合、密度測定が終了すると、この結果を統計に書き込むかどうか質問が出ます。このメニューで統計機能をオンまたはオフに設定します。

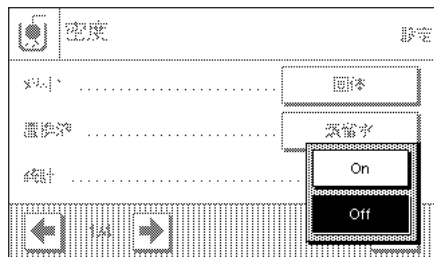

"On":

統計機能のスイッチが入っている。

"Off":

統計機能のスイッチが切れている。


工場設定:

統計機能のスイッチが切れている ("Off")。

**備考:** 統計を利用するにはこれに関連するファンクションキーも選択する必要があります (第 7.3.6 項)。統計を使った作業についての説明は第 7.5 項に述べてあります。

### 7.3.5 結果の処理および表示方法のパラメータ

このメニューで、密度測定の計算処理における小数点以下の桁数、結果の表示単位を設定し、空気の浮力を密度測定に考慮するかどうかを決めます。

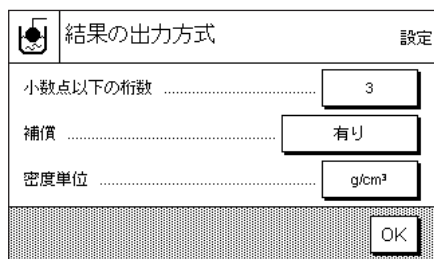

"小数点以下の桁数":

密度の測定値は小数点以下の1ないし5桁で表示でき、印字記録を作成可能です。

"補償":

密度測定の結果は引力調整補正係数および中位の大気密度で補正 (補償) することができます (補償 "有り" の設定)。補償 "無し" の設定では補正は行われません。補償 "有り/無し" の設定では補正された結果および補正されない結果も表示され、印字記録されます。

"密度単位":


密度測定で使用される単位をここで設定します。  
"g/cm³"、"kg/m³"、"g/l" (1 リットル当たりのグラム)。

工場設定:

小数点以下の桁数: "3"  
補償: "有り" (測定結果が補正される)  
密度単位: "g/cm³"

### 7.3.6 密度測定用の特別ファンクションキー

密度測定用のファンクションキー・メニューにおいて、以下の特別ファンクションキーをアクティブに設定できます。

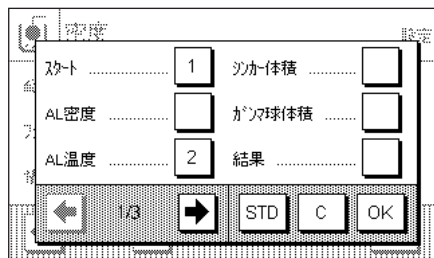

"スタート":

このファンクションキーで密度測定を開始します。**従って、このキーが必ずアクティブになっている必要があります。**

"AL 密度":

このファンクションキーで置換液の密度を入力します。このキーは固体の密度測定の場合でのみ、かつ蒸留水またはエタノール以外の液体を用いる場合に必要です。

"AL 温度":

このファンクションキーで置換液の温度を入力します。このキーは蒸留水またはエタノールを用いる場合にのみ必要です。なぜならその他の液体の場合は、常にその時点の温度における密度を入力する必要があるからです。置換液を使用しない方法では、このキーによりその時点での実際の周囲環境温度を入力することができ、印字記録にプリントアウトさせることができます。

"シンカー体積":

このファンクションキーで**シンカーの体積**を入力します (cm<sup>3</sup> 単位で、小数点以下の桁数最高 5 桁)。シンカーを用いて液体の密度を測定する場合にのみ、このキーが必要です。

"ガンマ球体積":

このファンクションキーで**ガンマー球の体積**を入力します (cm<sup>3</sup> 単位で、小数点以下の桁数最高 5 桁)。ペースト状物質の密度をガンマー球を用いて測定する場合にのみ、このキーが必要です。

"結果":

このファンクションキーでその時点での密度測定方法での統計結果を表示させます。**備考:**このファンクションキーは、統計機能がオンに設定されている場合にのみ利用可能です (第 7.3.4 項)。統計結果が存在しない場合はこのキーは薄くグレーで表示され、操作不可能です。

"結果消去":

このファンクションキーでその時点での密度測定方法による統計結果を消去し、次の新しい測定過程を開始することができます。

その他すべてのファンクションキーは "計量" アプリケーションのものと同じです (第 4.2.2 項)。

工場設定:

"スタート"、"AL温度"、"表示"の各ファンクションキーのスイッチが (この順序で) オンに設定されています。

## 7.3.7 密度測定用の特別情報フィールド

2 ページからなる情報フィールドのメニューの第 1 ページでは、密度測定用としてさらに追加の設定を利用することが出来ます。

"メソッド":

密度測定方法として選択した方法。

"置換液":

選択した置換液 (固体の密度測定)。

"AL温度":

置換液 (蒸留水、エタノールの温度)。同名のファンクションキーで入力した温度値。

"AL密度":

置換液の密度。蒸留水またはエタノールの場合はメモリー内部の密度表から直接読み込まれ表示されます。その他の液体の場合は同名のファンクションキーで入力した密度が表示されます。

"シンカー体積":

シンカーの体積 (シンカーを用いて液体の密度を測定する)。

"ガンマ球体積":

ガンマー球の体積 (ガンマー球を用いてペースト状物質の密度を測定する)。

その他の情報フィールドは "計量" アプリケーションのものに相当します (第 4.2.3 項)。

工場設定:

"メソッド"、"置換液"、"AL温度" が (この順序で) オンに設定されています。

### 7.3.8 密度測定用の印字記録の特別項目

印字記録のヘッダー、個別の値、統計記録について設定することができる3つのサブメニューで、以下に説明した追加設定を利用できます。

**備考：**上記以外の印字記録項目は "計量" アプリケーションの場合と同様です (第 4.2.7 項)。

#### 印字記録のヘッダー

このサブメニューの第 2、第 3 ページには密度測定用の追加設定が用意されています。

"メソッド":

選択した密度測定方法が記録されます。

"置換液":

選択した置換液が記録される (固体の密度測定)。

"AL 密度":

置換液の密度 (同名のファンクションキーで入力; 蒸留水またはエタノールの場合は内蔵の密度表の値が記録されます)。

"AL 温度":

同名のファンクションキーで入力した置換液の温度が記録されます (蒸留水およびエタノール用)。

"シンカー体積":

同名のファンクションキーで入力・設定したシンカーの体積 (液体の密度をシンカーを用いて測定)。

"ガンマ球体積":

同名のファンクションキーで入力、設定したガンマー球の体積 (ペースト状の物質の密度をガンマー球を用いて測定)。

**工場設定:**

"アプリケーション名" (アプリケーションの名称) がアクティブになっています。

個別の値が印字されると、ヘッダーは自動的にプリントアウトされます (下をご覧ください)。

#### 個別の値の印字記録

密度測定用のサブメニューにおいてさらに以下に示した追加設定を利用可能です。

"メソッド":

選択した密度測定方法。

"置換液":

選択した置換液 (固体の密度測定)。

"AL 密度":

置換液の密度 (同名のファンクションキーで入力; 蒸留またはエタノールの場合は内蔵の密度表の値が記録されます)。

"AL 温度":

同名のファンクションキーで入力した置換液の温度が記録されます (蒸留水およびエタノール用)。

"シンカー体積":

同名のファンクションキーで入力・設定したシンカーの体積 (液体の密度をシンカーを用いて測定)。

"ガンマ球体積":

同名のファンクションキーで入力・設定したガンマー球の体積 (ペースト状の物質の密度をガンマー球を用いて測定)。



"空気中重量":

大気中でのサンプルの重量 (固体の密度測定)。

"液体中重量":

置換液中でのサンプルの重量 (固体の密度測定)、あるいはシンカー若しくはガンマー球で押しのけられたサンプルの重量。

"サンプル体積":

サンプルの体積 (ソフトウェアにより算出)。

"密度":

その時点における密度の測定結果。

工場設定:

"空白行"、"メソッド"、"密度"、"空白3行"。

個別の値 (個別の密度測定) の印字記録は《 𐄂 》キーによりプリントアウトできます。印字見本は第 7.4.4 項をご覧ください。

### 統計データの印字記録

このサブメニューの第 2、第 3、第 4 ページで、どの種類の統計情報を印字記録するかを設定します。この設定は、統計機能がオンである場合にのみ有効です (第 7.3.4 項)。

"メソッド":

選択した密度測定方法。

"置換液":

選択した置換液 (固体の密度測定)。

"件数":

その時点での一連の測定におけるサンプル数。

"平均":

全サンプルの平均密度。

"標準偏差" および "相対標準偏差": その時点での一連の測定結果の標準偏差、変動係数。

"最小値" および "最大値":

その時点での一連の測定結果の最大密度と最小密度。

"差":

最大密度と最小密度の差。

工場設定:

"件数"、"平均"、"標準偏差"、"相対標準偏差"、"最小値" および "最大値"。さらに"サイン"、"波線" および "空白3行" がオンに設定されています。

統計印字記録は統計ウィンドウが開いた状態で《 𐄂 》キーを押して、プリントアウトできます。印字見本および統計に関する参考事項については第 7.4.4 項をご覧ください。




## 7.4 "密度" アプリケーションを使った作業

この項では "密度" アプリケーション並びに異なる密度測定方法を利用した作業について述べてあります。"密度" アプリケーションが既に選択されていることが前提となります。以下の説明は、統計機能がオフであることを前提としています（統計機能については第 7.5 項をご覧ください）。

### 7.4.1 非多孔性固体の密度測定


非多孔性固体の密度測定では、この固体をまず大気中で計量し、続いて置換液中で計量します。この両者の重量差から浮力が導かれ、ファームウェアが密度を算出します。

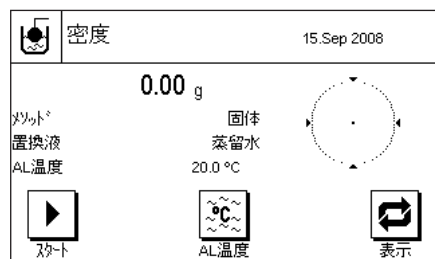


アプリケーション特有の設定で "固体" の測定方法（第 7.3.2 項）および希望の置換液（第 7.3.3 項）を選択します。

適正なファンクションキーおよび情報フィールド（第 7.3.6 項および第 7.3.7 項）をアクティブにします。

**備考：**左図は置換液として蒸留水を使った固体の密度測定用の設定例です。蒸留水もしくはエタノール以外の液体を使う場合は、"AL 温度" ファンクションキーの代りに "AL 密度" ファンクションキーおよび同名の情報フィールドをアクティブにします。

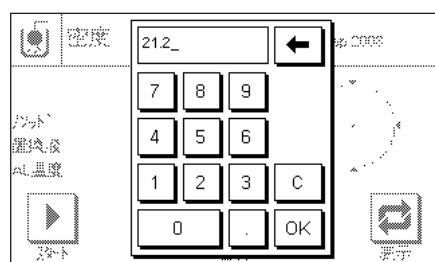


置換液として蒸留水またはエタノールを使う場合は、"AL 温度" ファンクションキーでその温度を入力します（この両方の液体の 10 °C から 30 °C の温度範囲における密度表が天びんにメモリーされています。第 7.7 項および第 7.8 項を参照）。左図は該当入力エリアを示します（°C 単位で小数点以下 1 桁で入力）。

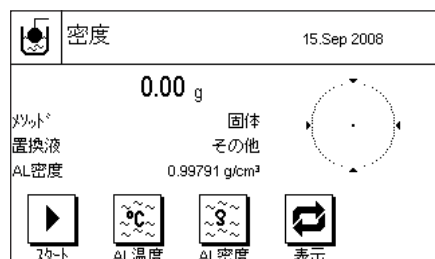

蒸留水またはエタノール以外の別の置換液を使用する場合は、"AL 密度" ファンクションキーをオンにしてから、このキーにより、その時点の温度における使用置換液の密度を入力します（g/cm<sup>3</sup> 単位、小数点以下最高 5 桁）。天びんには蒸留水またはエタノール以外の置換液の密度表があらかじめメモリーされていないため、この手順が必要です。この入力値はあらかじめ設定してある同名の情報フィールドに現れます。

**備考：**左図の例でアクティブになっている "AL 温度" ファンクションキー並びに同名の情報フィールドは置換液として蒸留水またはエタノール以外の液体を使用して密度測定を行う場合は不要です。但し、その時点での周囲環境温度を入力するのに使用することができます。これは印字記録にもプリントアウトされ、何度の周囲環境温度で密度測定の結果が得られたか分かります。

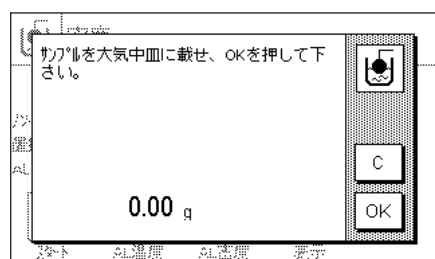


"スタート" ファンクションキーを押して、密度測定を開始します。天びんが自動風袋引きを実行した後、大気中で固体をのせるよう指示がでます（大気中での計量）。

床下計量フックを使用して作業をする場合、固体をこれに吊り下げます。オプションの密度測定キットを使用して作業する場合、これに添付されている取扱説明書を参考にしてください。

天びんにのせた固体の計量値はウインドウの左下コーナーに表示されます。

"OK" キーにタッチして計量値を書き込ませます。

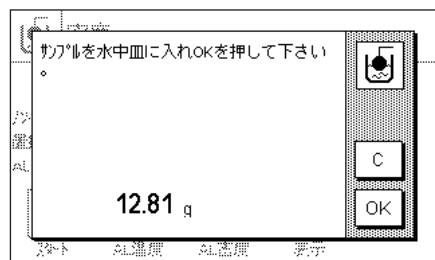


計量値は記憶され、その後、固体を置換液に入れるよう指示が出ます。

床下計量フックを使用して作業をする場合、置換液の入った容器をそのフックの下に置きます。オプションの密度測定キットを使用する場合は、付属の説明書を参考にしてください。いずれの場合も、固体は少なくとも 1 cm 液中に浸り、容器の液体中に気泡が一切無いことを確認してください。

置換液中の固体重量はウィンドウの左下コーナーに表示されます。

"OK" キーを押して計量値を書き込ませます。

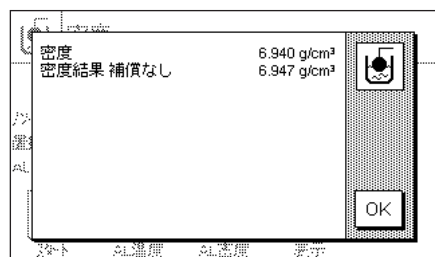


天びんはここで固体の密度を測定し、その結果を表示します。結果表示の設定内容に基づいて、この密度測定結果として補償値または非補償値のどちらか、あるいは両者が表示されます (第 7.3.5 項参照)。

プリンタを接続してあると、《⌂》キーを押して密度測定結果を印字記録についてあらかじめ設定しておいた項目内容 (第 7.3.8 項) に従ってプリントアウトすることができます。測定結果は次の密度測定が完了するまで記憶され、必要に応じて新たにプリントアウトできます。この説明に該当する印字見本は第 7.4.4 項をご覧ください。

## 7.4.2 シンカーを用いた液体の密度測定


液体の密度を測定するには、あらかじめその体積がわかっているシンカーが頻繁に用いられます。このシンカーを密度測定の対象である液体中で計量します。重量の差から浮力が導かれ、ファームウェアが密度を算出します。

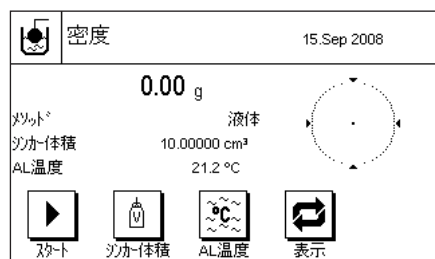

アプリケーション特有の設定の中から測定方法として "**液体**" を選択します (第 7.3.2 項)。

適切な **ファンクションキー** と **情報フィールド** を選択します (第 7.3.6 項および第 7.3.7 項)。左図の例はシンカーを用いて液体の密度を測定する上で適切な設定例です。備考：左図に示した例でアクティブになっている "**AL温度**" ファンクションキーおよび同名の情報フィールドはこの方法での密度測定では、必ずしも必要ではありません。但し、このファンクションキーでその時点における周囲環境温度を入力すると、印字記録にプリントアウトされ、密度測定の結果が何度の周囲環境温度で得られたかがわかります。


"**シンカー体積**" ファンクションキーにタッチして、シンカーの体積を入力します (この例では 10.00000 cm³)。

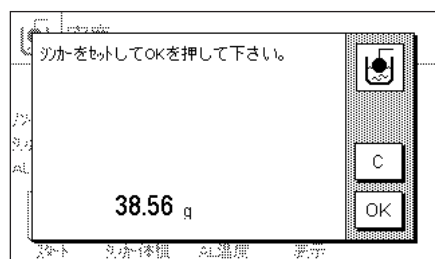

"**スタート**" ファンクションキーを押して、密度測定を開始します。シンカーをのせるよう指示がでます (大気中での計量)。

床下計量フックを利用して作業をする場合、これにシンカーを吊り下げます。オプションの密度測定キットを使用して作業する場合、これに添付されている取扱説明書を参考にしてください。


"OK" キーにタッチして、シンカーを風袋引きし、計量値を書き込ませます。

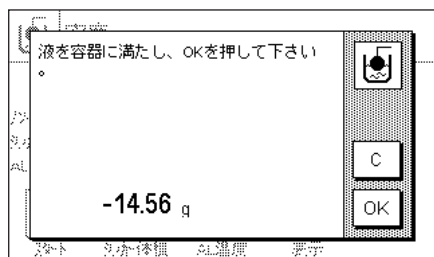

風袋引きを実行すると、その密度測定の対象である液体を容器に入れるよう指示が出ます。オプションの密度測定キットを使用する場合は、これに付属している説明書を参考にしてください。床下計量フックを利用する場合は、液体の入った容器をこの下に置きます。いずれの場合も、シンカーが少なくとも 1 cm 液中に浸り、容器の液体中に気泡が一切無いことを確認してください。

シンカーが受ける浮力がウィンドウの左下のコーナーにマイナス符号と共に表示されます。

"OK" キーにタッチして、重量値を書き込ませます。

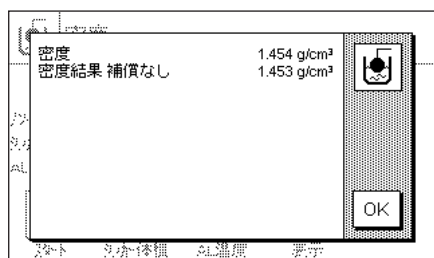


天びんはここで液体の密度を測定し、この測定結果を表示します。結果の表示形式についてあらかじめ設定してある内容に従って、補償値または非補償値のどちらか、あるいはこの両者を表示します (第 7.3.5 項参照)。

プリンタを接続してある場合、《⏏》キーを押して密度測定結果を印字記録についてあらかじめ設定しておいた印字書式 (第 7.3.8 項) でプリントアウトできます。測定結果は次の密度測定が完了するまで記憶されているので、必要に応じて新たにプリントアウトすることができます。

### 7.4.3 ガンマー球を使用してペースト状物質の密度を測定

ペースト状物質の密度測定には、ほとんどの場合その体積が既知のガンマー球を使用します。ペースト状物質をまず単独で風袋引きし、次にガンマー球と共に計量します。

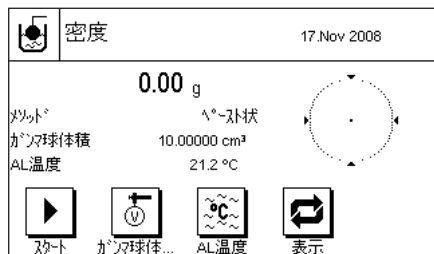


アプリケーション特有の設定の中で測定方法として "**ペースト状**" を選択します (第 7.3.2 項)。

適切な **ファンクションキー** と **情報フィールド** を選択します (第 7.3.6 項および第 7.3.7 項)。

左図の例は、ガンマー球を使用してペースト状物質の密度を測定するのに適切な設定を示しています。備考：左の例で設定されている "**AL温度**" ファンクションキーは、この密度測定方法では必ずしも必要ではありません。しかし、その時点での周囲環境温度を入力することが可能で、これは印字記録にプリントされ、密度測定結果が得られた時点での周囲環境温度がわかります。


"**ガンマ球体積**" ファンクションキーにタッチして、ガンマー球の体積を入力します (この例では 10.00000 cm³)。

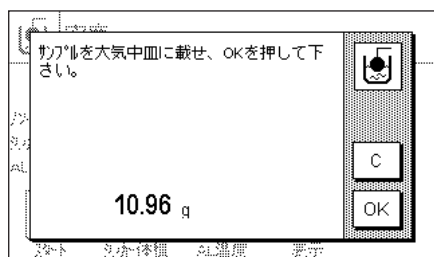

"**スタート**" ファンクションキーを押して密度測定を開始します。間もなくサンプルをのせるよう (ガンマー球無し) 指示がでます。

サンプルの重量値はウィンドウの左下の隅に表示されます。


"OK" キーにタッチし、風袋引きして、計量値を書き込ませます。

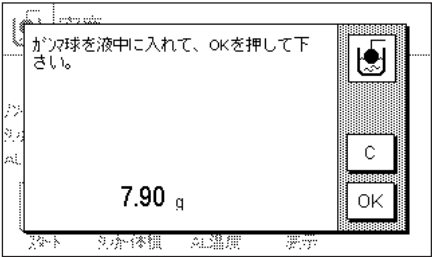

サンプルの風袋引きを実行すると、ガンマー球をサンプル物質に浸すよう指示が出ます。

ガンマー球によって押しのけられたサンプルの重量がウィンドウの左下のコーナーに表示されます。

"OK" キーにタッチし、計量値を書き込ませます。

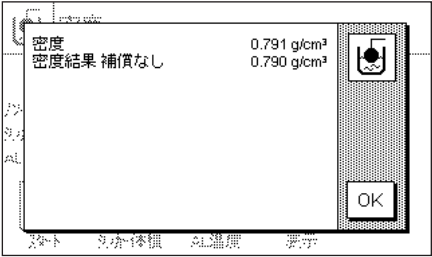


天びんはペースト状物質の密度を算出し、その結果を表示します。補償値または非補償値、あるいはこの両者が、結果表示についてあらかじめ設定した内容に従って表示されます (第 7.3.5 項参照)。

プリンタを接続してあると、《𐄂》キーを押して、密度測定結果の印字記録をあらかじめ設定してある形式でプリントアウトすることができます (第 7.3.8 項)。結果は次の密度測定まで記憶されるので、必要に応じて再度プリントアウトできます。

7.4.4 密度測定 of 印字記録見本

密度測定の結果がディスプレイに表示されると、《𐄂》キーを押して印字記録をプリントアウトすることができます。

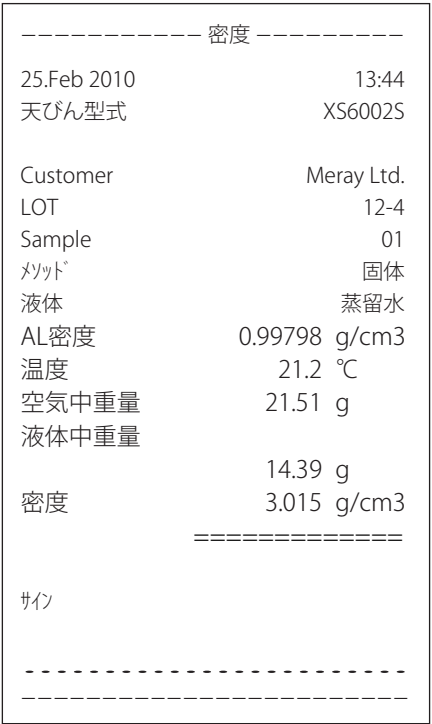

**備考:** 結果は次の密度測定が終了するまで記憶されるので、《𐄂》キーを押すと新たにプリントアウトされます。これは印字記録を 2 部作成したい場合、あるいはプリント用紙が消耗してしまい、新たに補充した場合に必要となります。

左に**固体の密度測定結果** of 印字見本を示しました。印字されている情報は "印字記録" of のメニューで、プリントアウトする情報項目として設定したものです (第 7.3.8 項)。


この密度測定では、計量アプリケーションで既に学習した識別ラベルのキーも使用しました。この例における識別ラベル・キーは Customer (顧客)、Lot (ロット)、Sample (サンプル) の識別データに利用されています。

## 7.5 密度統計の利用

すべての密度測定方法で統計処理を実行できます。密度測定過程で統計に書き込まれたすべての結果が記憶されます。


### あらかじめ必要な設定

統計を利用するには、**統計機能** (第 7.3.4 項) および **"結果"**、**"結果消去"** の両方のファンクションキーのスイッチがオンに設定されている必要があります (第 7.3.6 項)。

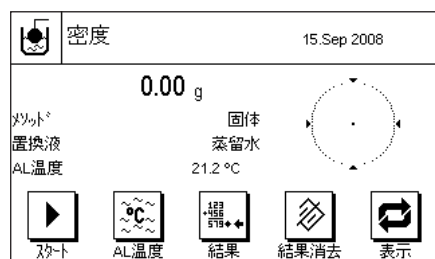

### 統計値の記録

統計機能がアクティブになっていると、各密度測定終了後、天びんは結果を統計に書き込むかどうか質問します。

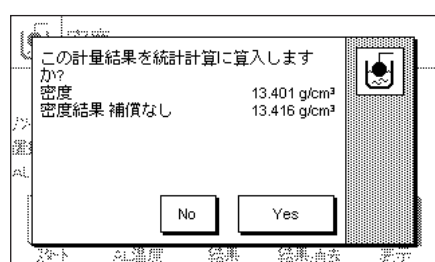

その時点の測定値を統計に書き込みたい場合は、**"Yes"** にタッチします。結果は**その時点で有効な密度測定方法の統計**に算入されます。

この過程をディスプレイで確認することができます。


結果を統計に書き込みたくない場合は、**"No"** にタッチします。この場合結果は次の測定まで天びん内に保持されますが、統計には算入されません。

### 統計の表示および印字

表示またはプリントアウトしたい統計を算出した密度測定方法を選択してあることを確認してください (第 7.3.2 項)。



**"結果"** ファンクションキーにタッチして統計を呼び出します。**備考:** 統計に何らの値も存在しないと、キーはグレーに表示され、操作不可能です。

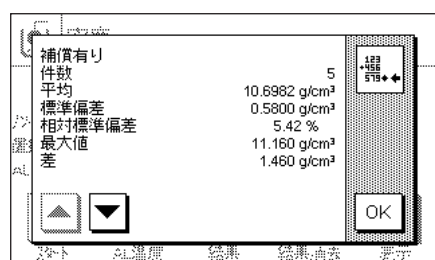

統計ウィンドウには、統計データの記録用にあらかじめ選択した項目に該当する数値が表示されます (第 7.3.8 項)。工場設定として次の各項目が選択されています。

"件数":	サンプル数
"平均":	全サンプルの平均密度
"標準偏差":	計量シリーズ内での標準偏差
"最小値":	計量シリーズ内での最小密度
"最大値":	計量シリーズ内での最大密度


----- 密度 -----	
25.Feb 2010	18:24
天びん型式	XS6002S
メソッド	固体
液体	蒸留水
補償有り	
件数	4
平均	3.5250 g/cm3
標準偏差	1.0819 g/cm3
相対標準偏差	30.69 %
最小値	2.237 g/cm3
最大値	4.428 g/cm3
差	2.190 g/cm3
補償無し	
件数	4
平均	3.5281 g/cm3
標準偏差	1.0832 g/cm3
相対標準偏差	30.70 %
最小値	2.239 g/cm3
最大値	4.432 g/cm3
差	2.193 g/cm3
サイン	
-----	
-----	

《≡》キーを押して統計データをプリントアウトします。**"統計"** データの記録用にサブメニューであらかじめ選択した項目に該当する数値が印字されます (第 7.3.8 項)。左に印字見本を示してあります。

統計を消去する

一連の測定を終了するには、**"結果消去"** ファンクションキーにタッチして、その統計内容を消去します。

**備考:** **"結果消去"** ファンクションキーはその時点で選択されている密度測定方法の統計内容を消去するだけで、別の測定方法の統計はそのままです。従って、統計を消去する前に、該当密度測定方法を選択してあるかどうかを必ず確かめてください。

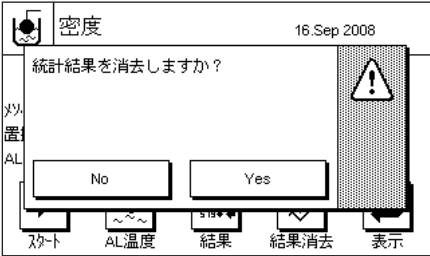

安全上の理由から、統計結果消去に関する再確認画面が現れます。



## 7.6 密度算出用の公式

"密度" アプリケーションは以下に示した公式に基づいています。

### 7.6.1 固体の密度測定用公式

大気密度の補償あり

$$\rho = \frac{A}{A - B} (\rho_0 - \rho_L) + \rho_L$$

$$V = \alpha \frac{A - B}{\rho_0 - \rho_L}$$

大気密度の補償なし

$$\rho = \frac{A \cdot \rho_0}{A - B}$$

$$V = \frac{A - B}{\rho_0}$$

$\rho$  = サンプルの密度

$A$  = 大気中でのサンプルの重量

$B$  = 置換液中でのサンプルの重量

$V$  = サンプルの体積

$\rho_0$  = 置換液の密度

$\rho_L$  = 大気の密度(0.0012 g/cm<sup>3</sup>)

$\alpha$  = 調整用分銅に及ぼす大気浮力を考慮した天びん補正值 (0.99985)

### 7.6.2 液体およびペースト状物質の密度測定用公式

大気密度の補償あり

$$\rho = \frac{\alpha \cdot P}{V_0} + \rho_L$$

大気密度の補償なし

$$\rho = \frac{P}{V_0}$$

$\rho$  = 液体またはペースト状物質の密度

$P$  = 置換液またはペースト状物質の重量

$V_0$  = シンカーまたはガンマー球の体積

$\rho_L$  = 大気の密度(0.0012 g/cm<sup>3</sup>)

$\alpha$  = 調整用分銅に及ぼす大気浮力を考慮した天びん補正值 (0.99985)

## 7.7 蒸留水の密度表

	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
10.	0.99973	0.99972	0.99971	0.99970	0.99969	0.99968	0.99967	0.99966	0.99965	0.99964
11.	0.99963	0.99962	0.99961	0.99960	0.99959	0.99958	0.99957	0.99956	0.99955	0.99954
12.	0.99953	0.99951	0.99950	0.99949	0.99948	0.99947	0.99946	0.99944	0.99943	0.99942
13.	0.99941	0.99939	0.99938	0.99937	0.99935	0.99934	0.99933	0.99931	0.99930	0.99929
14.	0.99927	0.99926	0.99924	0.99923	0.99922	0.99920	0.99919	0.99917	0.99916	0.99914
15.	0.99913	0.99911	0.99910	0.99908	0.99907	0.99905	0.99904	0.99902	0.99900	0.99899
16.	0.99897	0.99896	0.99894	0.99892	0.99891	0.99889	0.99887	0.99885	0.99884	0.99882
17.	0.99880	0.99879	0.99877	0.99875	0.99873	0.99871	0.99870	0.99868	0.99866	0.99864
18.	0.99862	0.99860	0.99859	0.99857	0.99855	0.99853	0.99851	0.99849	0.99847	0.99845
19.	0.99843	0.99841	0.99839	0.99837	0.99835	0.99833	0.99831	0.99829	0.99827	0.99825
20.	0.99823	0.99821	0.99819	0.99817	0.99815	0.99813	0.99811	0.99808	0.99806	0.99804
21.	0.99802	0.99800	0.99798	0.99795	0.99793	0.99791	0.99789	0.99786	0.99784	0.99782
22.	0.99780	0.99777	0.99775	0.99773	0.99771	0.99768	0.99766	0.99764	0.99761	0.99759
23.	0.99756	0.99754	0.99752	0.99749	0.99747	0.99744	0.99742	0.99740	0.99737	0.99735
24.	0.99732	0.99730	0.99727	0.99725	0.99722	0.99720	0.99717	0.99715	0.99712	0.99710
25.	0.99707	0.99704	0.99702	0.99699	0.99697	0.99694	0.99691	0.99689	0.99686	0.99684
26.	0.99681	0.99678	0.99676	0.99673	0.99670	0.99668	0.99665	0.99662	0.99659	0.99657
27.	0.99654	0.99651	0.99648	0.99646	0.99643	0.99640	0.99637	0.99634	0.99632	0.99629
28.	0.99626	0.99623	0.99620	0.99617	0.99614	0.99612	0.99609	0.99606	0.99603	0.99600
29.	0.99597	0.99594	0.99591	0.99588	0.99585	0.99582	0.99579	0.99576	0.99573	0.99570
30.	0.99567	0.99564	0.99561	0.99558	0.99555	0.99552	0.99549	0.99546	0.99543	0.99540

## 7.8 エタノールの密度表

T/°C	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
10.	0.79784	0.79775	0.79767	0.79758	0.79750	0.79741	0.79733	0.79725	0.79716	0.79708
11.	0.79699	0.79691	0.79682	0.79674	0.79665	0.79657	0.79648	0.79640	0.79631	0.79623
12.	0.79614	0.79606	0.79598	0.79589	0.79581	0.79572	0.79564	0.79555	0.79547	0.79538
13.	0.79530	0.79521	0.79513	0.79504	0.79496	0.79487	0.79479	0.79470	0.79462	0.79453
14.	0.79445	0.79436	0.79428	0.79419	0.79411	0.79402	0.79394	0.79385	0.79377	0.79368
15.	0.79360	0.79352	0.79343	0.79335	0.79326	0.79318	0.79309	0.79301	0.79292	0.79284
16.	0.79275	0.79267	0.79258	0.79250	0.79241	0.79232	0.79224	0.79215	0.79207	0.79198
17.	0.79190	0.79181	0.79173	0.79164	0.79156	0.79147	0.79139	0.79130	0.79122	0.79113
18.	0.79105	0.79096	0.79088	0.79079	0.79071	0.79062	0.79054	0.79045	0.79037	0.79028
19.	0.79020	0.79011	0.79002	0.78994	0.78985	0.78977	0.78968	0.78960	0.78951	0.78943
20.	0.78934	0.78926	0.78917	0.78909	0.78900	0.78892	0.78883	0.78874	0.78866	0.78857
21.	0.78849	0.78840	0.78832	0.78823	0.78815	0.78806	0.78797	0.78789	0.78780	0.78772
22.	0.78763	0.78755	0.78746	0.78738	0.78729	0.78720	0.78712	0.78703	0.78695	0.78686
23.	0.78678	0.78669	0.78660	0.78652	0.78643	0.78635	0.78626	0.78618	0.78609	0.78600
24.	0.78592	0.78583	0.78575	0.78566	0.78558	0.78549	0.78540	0.78532	0.78523	0.78515
25.	0.78506	0.78497	0.78489	0.78480	0.78472	0.78463	0.78454	0.78446	0.78437	0.78429
26.	0.78420	0.78411	0.78403	0.78394	0.78386	0.78377	0.78368	0.78360	0.78351	0.78343
27.	0.78334	0.78325	0.78317	0.78308	0.78299	0.78291	0.78282	0.78274	0.78265	0.78256
28.	0.78248	0.78239	0.78230	0.78222	0.78213	0.78205	0.78196	0.78187	0.78179	0.78170
29.	0.78161	0.78153	0.78144	0.78136	0.78127	0.78118	0.78110	0.78101	0.78092	0.78084
30.	0.78075	0.78066	0.78058	0.78049	0.78040	0.78032	0.78023	0.78014	0.78006	0.77997

"American Institute of Physics Handbook" による  $C_2H_5OH$  の密度

## 8 "パーセント計量" アプリケーション

 
この章では"パーセント計量"アプリケーションについて説明します。このアプリケーションによる便利な作業方法並びにこのアプリケーション特有の設定内容について述べてあります（アプリケーションに依存しないシステム設定については第3章をご覧ください）。

### 8.1 "パーセント計量" アプリケーションについて


"パーセント計量" アプリケーションによりあらかじめ設定した値（100 %）に量り込むことができると共に、この公称重量に対する許容公差も設定できます。

このアプリケーション特有の設定のほとんどは "計量" アプリケーションと同じです。ただしこれに加えて、さらにパーセント計量に特有の設定を利用できます。以下では "計量" アプリケーションの場合と異なる設定について詳しく述べてあります。

### 8.2 アプリケーションの選択



"パーセント計量"アプリケーションが選択されていない場合は、まず《...》キーを押します。選択ウインドウで該当アプリケーションのアイコンにタッチします。

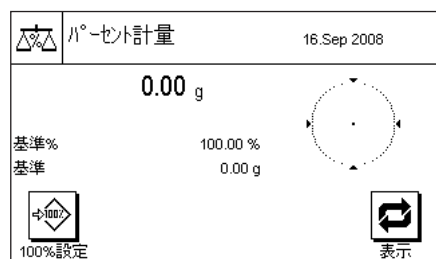

アプリケーションを選択し、天びんディスプレイが切り替わると、左図のような表示となります。工場出荷時にはパーセント計量用のファンクションキーおよび必要な情報フィールドがアクティブになっています。この設定を必要に応じて以下に述べた方法で変更することができます。

**備考：** 情報項目が表示されない場合は、計量値の表示を縮小して情報項目のスペースが取れるよう "表示" ファンクションキーを押してください。

### 8.3 "パーセント計量" アプリケーション用の設定

パーセント計量のためにアプリケーション特有の様々な設定を利用でき、作業の必要性に応じて対応させることができます。

#### 8.3.1 概要



このアプリケーション特有の設定内容は《≡》キーによりアクセスできます。このキーを押すと、パーセント計量アプリケーション特有の設定に関する 4 ページにわたるメニューの最初のページが現れます。

若干の例外を除いて、"パーセント計量" アプリケーション用の設定内容は "計量" アプリケーションとほぼ同じです (第 4.2 項)。これとは異なる設定について以下の各項に述べてあります。それは次のメニューに該当するものです。

#### "ファンクションキー":

パーセント計量にはさらに別のファンクションキーを利用可能です。

#### "情報フィールド":

パーセント計量にはさらに別の情報フィールドを利用可能です。

#### "表示単位" および "参考単位":

パーセント計量では、"%" を表示単位として利用することが可能です。

#### "印字記録":

パーセント計量にはさらに別の情報を追加してプリントアウト可能です。

以下の各項で "パーセント計量" アプリケーションに特有の設定について詳しく説明します。

## 8.3.2 パーセント計量用の特別ファンクションキー

ファンクションキー用メニューの最初のページではパーセント計量用の以下の追加設定を利用できます。

#### "100 %設定":

このファンクションキーでその時点で有効な重量値を公称値 (100 %) に設定します (第 8.4.1 項)。

#### "公称値":

希望の公称重量 (第 8.4.2 項) を設定する。この値が公差の参考基準となります (下を参照)。

#### "+公差" および "-公差":

パーセント計量の公差を設定します (第 8.4.2 項)。

上記以外のファンクションキーは "計量" アプリケーションのものと同じです (第 4.2.2 項)。

#### 工場設定:

"100 % 設定" および "表示" が (この順序で) 選択されています。

## 8.3.3 パーセント計量に特有の情報フィールド

情報フィールド用メニューの第1ページではパーセント計量のための追加設定を利用できます。

#### "基準 %":

% による基準の値を示します。

#### "基準":

基準重量の絶対値を示します。

#### "公称値":

このキーで入力した公称値を示します。

#### "+公差" および "-公差":


これらの情報フィールドはこのキーにより入力した公差を示します。

上記以外のすべての情報フィールドは "計量" アプリケーションのものと同様です (第 4.2.3 項)。

#### 工場設定:

"基準 %" および "基準" が選択されています。

### 8.3.4 パーセント計量用の追加単位

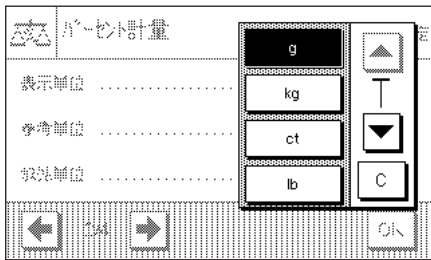


"表示単位" および "参考単位" のメニューで選択・設定可能な単位として % を利用できます (基準があらかじめ設定されていることが前提となります)。

**備考:** パーセント計量においては、基準重量が設定されると、表示単位は常に自動的に "%" に切り換わるので、必ずしも "%" 単位を選択する必要はありません。その後必要に応じて希望の単位を選択することができます。

**工場設定:** "g" (グラム) が "表示単位" および "参考単位" として選択されています。

### 8.3.5 パーセント計量に特有の記録情報

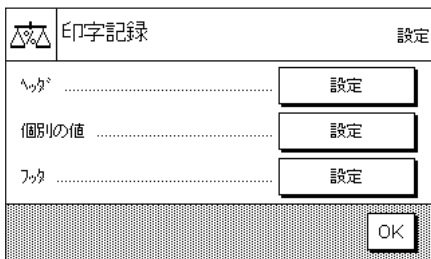

印字記録のヘッダー、個別の値の印字記録、フッターに関するオプションの3つのサブメニューにおいて、以下に述べる様なパーセント計量に関する追加設定が利用できます。

**備考:** 印字記録にプリントされるその他の情報項目は "計量" アプリケーションの場合と同様です (第 4.2.7 項)。

#### 印字記録のヘッダー

このサブメニューの第 2、第 3 ページではパーセント計量の追加設定を利用出来ます。

**"基準 %":** 基準値がパーセントおよび計量単位でプリントアウトされます。



**"基準":** 基準が重量値でプリントアウトされます。

**"基準値":** 予め設定した目標値がプリントアウトされます。

**"+公差" および "-公差":** 設定した公差がプリントアウトされます。

**工場設定:** "アプリケーション名" ("パーセント計量" が印字される) が選択されています。パーセント計量用の特別情報項目は何ら選択・設定されていません。

ヘッダーは計量印字記録項目の一部として定義されていると自動的にプリントアウトされます (次のページの "個別の値の印字記録" をご覧ください)。しかし、"ヘッダ" ファンクションキーを押して個別にプリントアウトすることも可能です。

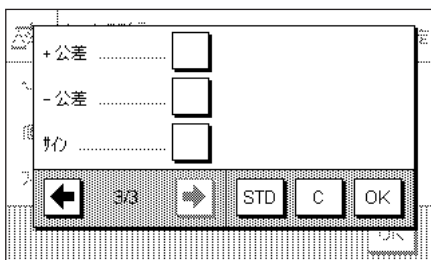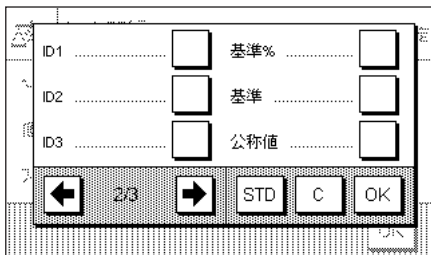

#### 個別の値の印字記録

このサブメニューの第 1、第 2 ページには、個別のパーセント計量に関する印字記録用に、ヘッダーと同様のパーセント計量特有の設定が用意されています ("基準 %"、"基準"、"基準値"、"+公差"、"-公差"、上記参照)。

**工場設定:** "正味量" が選択されている。パーセント計量用の特別情報項目は何ら選択・設定されていません。

《≡》キーを押すか、または自動印字機能がアクティブになっていると、個別の値が自動的にプリントアウトされます (第 4.2.4 項参照)。

### フッターの印字記録

このサブメニューの第 2、第 3 ページでは、計量結果（個別の値）の後に印字されるフッターとしてパーセント計量特有の追加情報項目を選択・設定できます。**個別の値およびヘッダーと同様の設定が用意されています**（"基準 %"、"基準"、"基準値"、"+公差"、"-公差"、前項参照）。

**工場設定：** "サイン"。パーセント計量用の特別情報項目は何ら選択・設定されていません。

"フッタ" ファンクションキーを押してフッターをプリントアウトします。

パーセント計量の例を第 8.4.3 項に述べてありますので、ご覧ください。

## 8.4 "パーセント計量" アプリケーションでの作業

この章で "パーセント計量" アプリケーションでの作業の進め方について説明します。ここでも風袋、計量結果の分解能の変換、識別データなどを利用することができます。これについては既に "計量" アプリケーション（第 4.3 項）で述べてありますので、ここでは繰り返しません。

### 8.4.1 簡単なパーセント計量




#### あらかじめ必要な設定

パーセント計量を開始する前に、先ず左に示してあるファンクションキー（第 8.3.2 項）をアクティブにして、基準を設定する必要があります。

"基準%"（% 単位での基準重量）および "基準"（基準重量の絶対値）の情報項目は両方とも工場でアクティブに設定されています（第 8.3.3 項）。


#### 基準の測定

計量皿の上に基準重量をのせ、"**100 %設定**" ファンクションキーを押します。

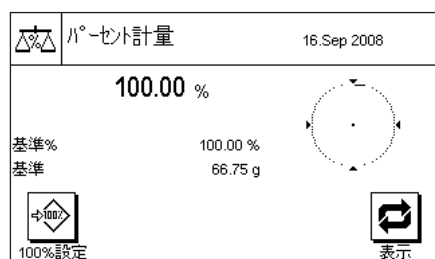

計量値が安定すると直ちに基準値として記憶されます。

結果が表示され、"基準 %" の情報フィールドには基準値 (100 %) が、"基準" の情報フィールドには基準重量の絶対値が表示されます。

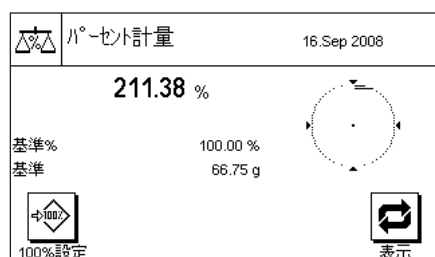

#### パーセント計量作業の実行

基準設定後、サンプルを計量皿にのせます。サンプル重量が基準重量に対するパーセントとして結果値のディスプレイに表示されます。

**備考：**パーセント値の代わりに計量値の絶対値を知りたい場合は、ディスプレイに表示されている "%" にタッチし希望の計量単位を選択します。

《⏏》キーを押してパーセント計量の結果をプリントアウトできます。第 8.4.3 項に印字見本を示してあります。




## 8.4.2 公称値に対するパーセント計量

"パーセント計量" アプリケーションの追加機能を利用すると、設定した公称重量を計り取ることが容易になります。以下に述べてある事柄は、パーセント計量の基準が既に定められていることが前提となります。

### あらかじめ必要な設定




公称値およびその公差を入力する前に、左に示したファンクションキーがアクティブになっている必要があります (第 8.3.2 項)。設定した値をディスプレイに表示したい場合は、該当する同名の情報フィールドをアクティブにします (第 8.3.3 項)。

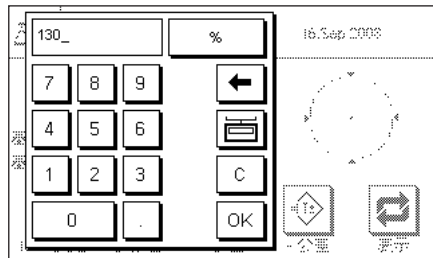


"**公称値**" ファンクションキーを押します。希望の値を入力します (例、130 %)。公称値の右に表示される計量単位を確認めます。計量単位にタッチすると "%" (百分率) を含めて、利用可能な計量単位が表示されます (基準の測定後に "パーセント" 単位を使用することができます)。 **備考**：計量単位は自動的に変換されないため、一旦ある単位で値を入力すると、単位を切り換えても値は変化しませんので、ご注意ください。

値を入力後、"**OK**" を押して公称値を有効にします。

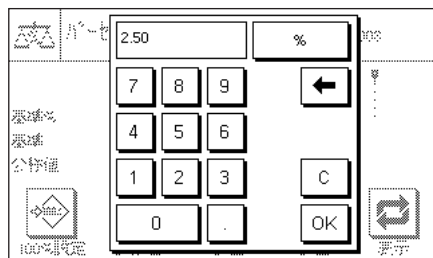

"**+ 公差**" および "**- 公差**" の各ファンクションキーで所定の公差を設定することができます。入力ウィンドウは基準値のものと同様です。両方の公差の工場設定は 2.5 % です。所定の値を入力後、"**OK**" キーを押して公差を有効にします。パーセント計量結果の印字記録の中では、公差範囲外の値にはそれぞれ ">T" または "<T" が併記されます。

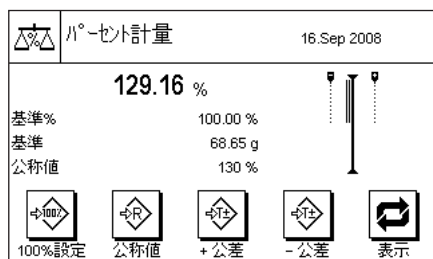

公称値および公差を入力すると、グラフィック表示の量り込み補助 ("スマートトラック") がディスプレイに現れます。公差範囲が表示されるので、公称重量に量り取るのが容易になります。まず公差下限までおおまかに量り取り、その後公称値に達するまで正確に量り取ります。

## 8.4.3 パーセント計量の印字記録見本

----- パーセント計量 -----	
25.Feb 2010	13:28
基準%	100.00 %
基準	235.65 g
公称値	130 %
+ 公差	2.50 %
- 公差	2.50 %
	129.390 %
サイン	
-----	

左に示した印字見本は公称値および公差をあらかじめ設定して実行したパーセント計量のものです。個別の値としてヘッダーで印字されている値、およびフッターは各ユーザーの印字記録用の設定により異なります (第 8.3.5 項)。

以下に印字記録に印字された情報項目のうち、**パーセント計量に特有の項目** についてのみ説明します。その他の項目については第 4.2.7 項をご覧ください。

- "**基準%**": パーセント単位による基準値。
- "**基準**": 基準の絶対値。
- "**公称値**": 設定公称値 (この例では "%" 単位)。
- "**+ 公差**": 公差上限 (この例では "%" 単位)。
- "**- 公差**": 公差下限 (この例では "%" 単位)。
- "**129.390**": 基準に対する百分率としての計量結果。

## 9 "個数計算" アプリケーション

 
この章で"個数計算"アプリケーションについて説明します。このアプリケーションを使った便利な作業方法並びにこのアプリケーション特有の設定内容について述べてあります (アプリケーションに依存しないシステムに関する設定については第 3 章をご覧ください)。

### 9.1 "個数計算" アプリケーションについて


この "個数計算" アプリケーションでサンプル個数を算出できます。その際、基準個数の重量を設定する上で異なる方法を利用できます。

このアプリケーション特有の設定の多くは "計量" アプリケーションの設定と同じです。しかし、このアプリケーション特有のファンクションキー並びに情報フィールドが個数計算用に追加されています。以下の説明では、"計量" アプリケーションとは異なる設定について詳しく述べてあります。

### 9.2 アプリケーションの選択



"個数計算" アプリケーションがまだ選択されていない場合は、《...》キーを押します。選択ウインドウで該当アイコンにタッチします。

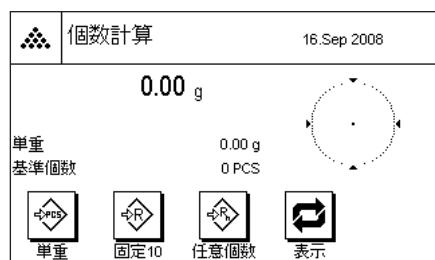

アプリケーションを選択し、天びんディスプレイを切り換えると、左図のような表示となります。工場出荷時には個数計算用のいくつかの特別ファンクションキーおよび情報フィールドが選択・設定されています。しかし、ユーザー各自の必要に応じて、後ほど述べてある方法で設定を適応させることができます。

**備考：** 情報項目が表示されない場合は、計量値の表示を縮小して情報項目のスペースが取れるよう "表示" ファンクションキーを押してください。

### 9.3 "個数計算" アプリケーション用の設定

"個数計算" アプリケーション特有の様々な設定および機能が用意されているため、ユーザーの必要性に応じてこのアプリケーションを最適化させることができます。

#### 9.3.1 概要



アプリケーション特有の設定および機能は《≡》キーでアクセスできます。このキーを押すと、個数計算のアプリケーションに特有の設定に関する 4 ページにわたるメニューの最初のページが現れます。

"個数計算" アプリケーション用の設定は二、三の例外を除いて、"計量" アプリケーションのものとほぼ同じです (第 4.2 項)。異なる設定について以下に述べてあります。次に示した各メニューがこれに該当します。

個数計算		設定
固定個数	10 PCS	
ファンクション	設定	
情報フィールド	設定	
← 1/4 →		OK

個数計算		設定
表示単位	g	
参考単位	g	
加減単位	Off	
← 2/4 →		OK

個数計算		設定
印字記録	設定	
プリントキー	安定後印字	
識別マーク	設定	
← 3/4 →		OK

個数計算		設定
バーコード	Off	
外部キーボード	オフ入力	
← 4/4 →		OK

#### "固定個数":

固定基準個数を設定可能です。

#### "ファンクションキー":

個数計算にはさらに別のファンクションキーを利用可能です。

#### "情報フィールド":

個数計算にはさらに追加の情報フィールドを利用可能です。

#### "表示単位" および "参考単位":

個数計算にはさらに "PCS" (個) が利用できます。

#### "印字記録":

個数計算にはさらに別の印字記録用の情報項目を利用できます。

以下の章で、"個数計算" アプリケーションについて詳しく述べてあります。

## 9.3.2 固定基準個数の設定

このメニューで "固定個数" ファンクションキー (第 9.3.3 項) が照合する固定基準個数を確定します。

個数計算		設定
固定個数	10 PCS	
ファンクション	設定	
情報フィールド	設定	
← 1/4 →		OK

該当ボタンを押すと入力ウインドウが現れ、固定基準個数を定義することができます。個数計算の実行過程では "固定個数" ファンクションキーを押すたびに天びんにのせられた重量が固定基準個数で除されます。これにより個数計算の基礎となる単体の基準重量が測定されます。

**備考:** "固定個数" ファンクションキーは選択した基準個数 "n" を表す "固定個数 n" で表記されます。ここでの例は "固定個数 10" となります。

工場設定: 10 PCS

## 9.3.3 個数計算用の特別ファンクションキー

ファンクションキー・メニューの最初の 3 ページでは個数計算用に次のような追加設定が利用できます。

個数計算		設定
固定個数	2 M+	
任意個数	3 結果	
単重	1 結果消去	
← 1/4 →		STD C OK

#### "固定個数":

固定個数による基準個数重量を設定します (第 9.4.1 項)。

#### "任意個数":

任意の基準個数を設定できます (第 9.4.1 項)。

#### "単重":

1個当りの既知の重量を入力します。

#### "M+":

その時点で有効な個数をメモリーに書き込みます (第 9.4.2 項)。

#### "結果":

結果を表示するウインドウを開きます (第 9.4.2 項)。

#### "結果消去":

個数計算の一連の記憶してある結果値を消去します (第 9.4.2 項)。

"前回消去":

最後に記憶させた個数を消去します (第 9.4.2 項)。

"公称値":

希望の公称個数を設定します (第 9.4.3 項)。これは公差用の基準としても使用されます (これに関し後述してあります)。

"絶対/差":

既に量り取った分の個数と公称個数に達するまで量り取る必要がある個数を相互に切り換え表示します (第 9.4.3 項)。

"+公差" および "-公差":

個数計算用に精度 (公差) を設定します (第 9.4.3 項)。

"最大件数":

一連の個数計算の最大件数を設定します (第 9.4.2 項)。

上記以外のファンクションキーは "計量" アプリケーションと同様です (第 4.2.2 項)。

工場設定:

"単重"、"固定個数"、"任意個数"、"表示" が (この順序で) 選択されています。

### 9.3.4 個数計算に特有の情報項目

情報項目用のメニューの最初の 3 ページでは、以下に示した個数計算用の追加設定を利用できます。

"基準個数":

選択した基準個数が表示されます。

"単重":

基準個数の 1 個当りの重量が表示されます。

"件数":

一連の個数計算における実行済みの計算過程の回数。

"平均":

一連の個数計算の全計算過程における平均個数。

"標準偏差" および "相対標準偏差": 一連の個数計算における標準偏差と変動係数。

"合計":

一連の個数計算の全計算過程の合計個数。

">T+" および "<T-":

実行済み計算過程において公差の下限、上限をそれぞれ超えている件数を表します。

"最小値" および "最大値":

一連の個数計算で測定された個数の最大数および最小数。

"差":

一連の個数計算における最大個数と最小個数の差。

"公称値":

同名のファンクションキーで入力、設定した公称個数を表示します。

"+公差" および "-公差":


この情報フィールドは同名のファンクションキーで入力、設定した公差を表示します。

他のすべての情報フィールドは "計量" アプリケーションと同様です (第 4.2.3 項)。

工場設定:

"単重" および "基準個数" の各情報項目が (この順序で) アクティブになっています。

### 9.3.5 個数計算用の追加単位

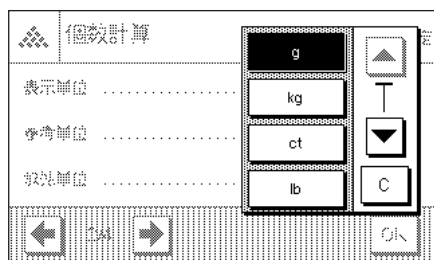


"表示単位" および "参考単位" のメニューでは既知の単位の他に "PCS" (個) の単位を利用できます (基準個数の重量が測定されていることが前提条件)。

**備考：** 個数計算には、基準個数重量を測定する際に表示単位が自動的に "PCS" に切り換わるので、必ずしも "PCS" (個) の単位を選択する必要はありません。その後いつでも希望の単位を再び選択することができます (一連の個数計算で既にメモリーに値を書き込んだ場合を除きます。この場合は、"PCS" と他の単位との切り換えは、すべての計算過程が完了すると可能となります)。

**工場設定：**

"表示単位" および "参考単位" 共に "g" (グラム)。

### 9.3.6 個数計算の印字記録用特別情報項目

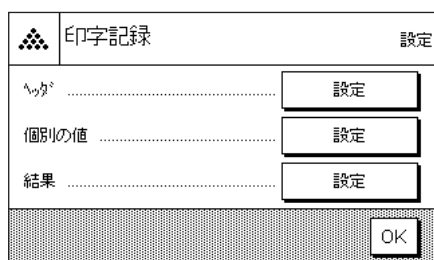

ヘッダー、個別の値および結果の印字記録のためのオプションを設定できる3ページにわたるサブメニューで、個数計算用に以下に述べてある追加の設定を利用できます。

**備考：** その他の利用可能な印字記録用の情報項目は "計量" アプリケーションのものと同じであるため (第 4.2.7 項)、ここでは省略してあります。

#### 印字記録のヘッダー

このサブメニューの第 2 ページに個数計算用の追加設定を利用できます。

**"公称、+/-公差"：** 設定した公称個数および公差を印字記録する。

**工場設定：**

"アプリケーション名" ("個数計算" が印字されます)。個数計算特有の情報項目は何らアクティブになっていません。

一連の個数計算で "M+" ファンクションキーを押して最初の値を記憶させると、ヘッダーは自動的にプリントされます。ヘッダーは "ヘッダ" ファンクションキーを押しても別にプリントすることができます。

#### 個別の値の印字記録

このサブメニューの第 1、第 2 ページで個数計算用に以下の特別設定を利用できます：

**"公称、+/-公差"：** 設定した公称個数および公差が印字記録されます。

**"基準個数"：** 選択した基準個数が印字記録されます。




**"単重" (1 個の質量)：** 測定された 1 個当りの基準重量が印字記録されます。

**"正味個数"：** 測定された正味個数が印字記録されます。

**工場設定：**

"ID1"、"正味個数"、"正味量" が選択されています。

個別の値は一連の個数計算において "M+" ファンクションキーを押すと自動的にプリントされます。個別の値はさらに 《⏏》 キーを押してもプリントすることができます (この場合は正味の値にはロットカウンター番号は付きません)。

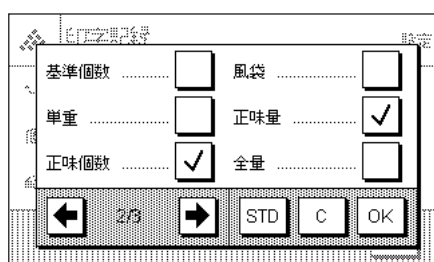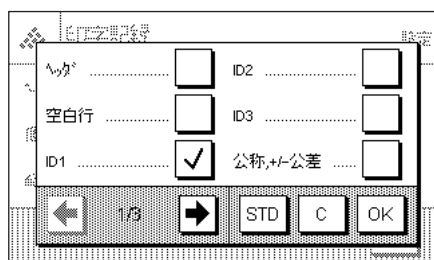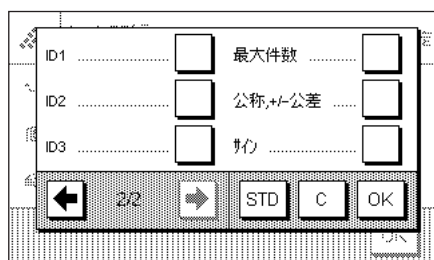



## 結果の印字記録

このサブメニューの第 2、第 3 および第 4 ページで、個数計算結果の印字記録用の追加情報項目を設定することができます：

- "最大件数"：一連の個数計算において設定した最大件数。
- "公称, +/- 公差"：設定した公称個数および公差。
- ">+ 公差, <- 公差"：個数計算において公差の下限、上限をそれぞれ超えている件数。
- "件数"：一連の個数計算において計算が実行された件数。
- "平均"：一連の個数計算におけるすべての計算の平均個数。
- "標準偏差" および "相対標準偏差"：標準偏差および変動係数。

**備考：**この両方の値は、メモリーに最低3つの値があるときに記録され、そうで無い場合は値の代わりに水平の破線が現れます。

- "最小値、最大値、差"：その時点で有効な一連の測定における最小、および最大個数、並びにこの両者間の差。
- "合計"：その時点で有効な表示単位による、すべての記憶されている個別の計算値の合計値。
- "合計個数"：すべての記憶されている個別の計算値の合計個数。
- 工場設定："件数"、"平均"、"標準偏差"、"相対標準偏差"、"最小値、最大値、差"、"合計"、"合計個数"、さらに "サイン"、"空白3行" が (この順序で) 選択されています。

結果の印字記録は、結果の表示ウィンドウが開かれている時、《⏏》キーを押すとプリントされます。個数計算シリーズで個別計算の件数が定義されている場合 ("最大件数")、最後の計算結果がメモリーに書き込まれると、結果の印字記録が自動的にプリントアウトされます。

個数計算の印字見本は第 9.4.4 項をご覧ください。

## 9.4 "個数計算" アプリケーションでの作業

この項では "個数計算" アプリケーションでの作業について述べてあります。風袋の測定、計量結果の分解能の変更、識別データの使用などが可能です。"計量" アプリケーション (第 4.3 項) でこれらの設定について既に述べてありますので、ここでは繰り返しません。

### 9.4.1 簡単な個数計算



単重



固定10




任意個数

#### あらかじめ必要な設定事項

簡単な個数計算を実行するには、基準測定が可能となるよう、左に挙げた3つのファンクションキーの少なくとも1つがアクティブになっている必要があります (第 9.3.3 項)。  
"単重" (基準単体の重量) および "基準個数" (計算基準用個数) の2つの情報項目が工場設定としてアクティブになっています (第 9.3.4 項)。




## 基準の測定

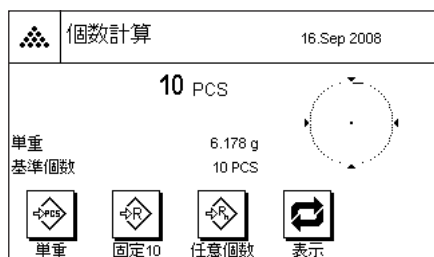

希望する基準個数のサンプルを計量皿にのせます。この基準サンプルを基に天びんは個数計算の基準となる1個当りの平均重量を測定します。


天びんにのせたサンプル数が"固定個数"ファンクションキーで設定した個数に該当したら(第9.3.2項)、このファンクションキーを押します(予め設定した基準個数はファンクションキーの下に表示されます。例、"固定10")。

計量値が安定すると、基準サンプル1個当りの平均重量が基準として書き込まれます。情報フィールドには基準サンプル1個当りの平均重量(小数点以下の桁数は機種により異なります)および基準個数が現れます。

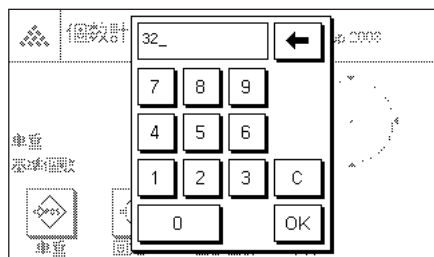

**別の基準個数**をのせた場合("固定個数"ファンクションキーに合致しない個数、例、32個)、“任意個数”ファンクションキー(任意の個数)を押します。入力ウィンドウが現れ、個数を入力する欄が現れます。

入力した個数を確認・承諾すると、天びんは基準を測定します。情報フィールドには基準サンプルの平均重量および設定した基準個数が表示されます。

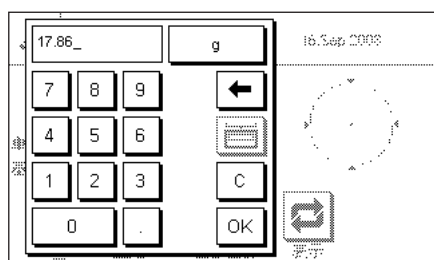


**1個当りの重量があらかじめ分かっている場合**、その値を直接入力することができます。そのためには“単重”ファンクションキーを押します。希望の単位による1個当りの重量を入力することができる入力画面が現れます。

この方法では、天びんは基準重量を測定、算出しないため、1個当りの重量が確認、承諾されると個数計算結果が直接表示されます(即ち、計量皿上にその時点でのっている個数)。

情報フィールドには入力された1個当りの重量および基準個数“1”が表示されます(なぜなら単体の重量が入力されているからです)。

## 個数計算の実行

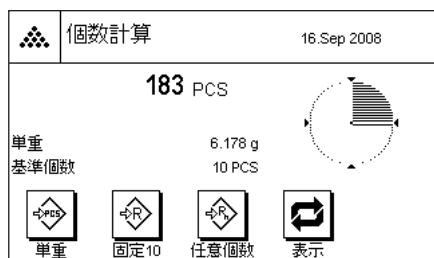

基準が設定されたら、計量皿に個数計算の対象となるサンプルをのせます。個数が算出され、その結果がディスプレイに表示されます。

**備考：**個数の代わりにその重量を知りたい場合、単位の“PCS”にタッチし、希望の計量単位を選択します。

《≡》キーを押して個数計算の個別の値をプリントアウトできます。印字記録の見本は第9.4.4項をご覧ください。

## 9.4.2 個数計算の合計および統計処理

### あらかじめ必要な設定事項



M+



結果



結果消去



前回消去



最大件数

個数計算の合計および統計処理のために、少なくとも左に示した 3 つのファンクションキーのすべて (第 9.3.3 項)、並びに基準測定用ファンクションキー (第 9.4.1 項) の少なくとも 1 つがアクティブになっている必要があります。

さらに左に示した両方のファンクションキーをアクティブにすることをお勧めします。これで誤った値の消去 ("前回消去") および一連の個数計算の実行件数 ("最大件数") を設定することが可能となります。

統計機能を適切に使用するには天びんにプリンタを接続してください。プリンタを接続しない場合は、統計用に重要な 3 つの情報フィールドをオンにすることをお勧めします (例、"件数"、"平均"、"標準偏差" 第 9.3.4 項をご覧ください)。

### 作業手順



最大件数

一連の個数計算の件数をあらかじめ設定する場合は、"**最大件数**" ファンクションキーを押して件数 (1 ~ 999) を入力します。最後の個数計算が完了すると、この計算作業は自動的に完了し、結果を表示するウィンドウが開き、結果の印字記録がプリントアウトされます。**備考：**このファンクションキーは、統計にまだ何も値がない場合にのみ機能します。"**最大件数**" に値 0 (ゼロ) を入力すると計算件数は無制限となり、最高 999 件を統計処理できます。

計量容器を使用する場合、これを天びんにのせ《**→T←**》キーを押して、天びんの風袋引きを行います。



単重



固定 10



任意個数

希望の方法で基準を測定します。(固定基準個数、任意の基準個数、または既知の 1 個当りの重量、第 9.4.1 項を参照)。



M+

最初の個数計算を実行し、"**M+**"ファンクションキーを押して結果を統計に書き込みます。結果が安定次第 (水平の破線が消える)、統計に書き込まれます。印字記録のヘッダーはその時点での個数計算の結果と共にプリントアウトされます (第 9.3.6 項)。

第 1 の個数計算のサンプルを計量皿から取り除きます。一連の個数計算の順序で後続を実行します。そのつど結果を "**M+**"ファンクションキーで確認・承諾し、サンプルを取り除き、天びんを風袋引きします。結果が統計に書き込まれるたびに、自動的に印字記録されます。

### 備考


- 重量が変化しない状態で "**M+**" ファンクションキーを押すと、エラーメッセージが現れます。これにより、同じ結果を二重に処理することが避けられます。



- 誤った個数計算結果を記憶させた場合、"**前回消去**" ファンクションキーでこれを統計から取り除くことができます。ただしこれは直近の値に対してのみ有効です。"**前回消去**" ファンクションキーは、値が既にメモリーにある場合にのみ機能し、そうで無い場合は該当ボタンはグレーで表示され、操作不可能です。ある1つの結果を消去すると、キーはオフの状態となり、次の結果値が統計に書き込まれると再び機能するようになります。



一連の個数計算をすべて完了したら、"**結果**" ファンクションキーを押します（メモリーに値がある場合にのみ使用可能で、そうで無い場合キーはグレーに表示され、機能しません）。これで一連の個数計算作業は一旦終了し、結果表示のウィンドウが現れます（但し、引続き個数計算機能を続行することができます）。**備考：**個数計算件数を "**最大件数**" ファンクションキーで入力、設定してあると、最後の個数計算が完了後、結果表示ウィンドウが自動的に開かれ、最大件数が満たされたことを表示します。

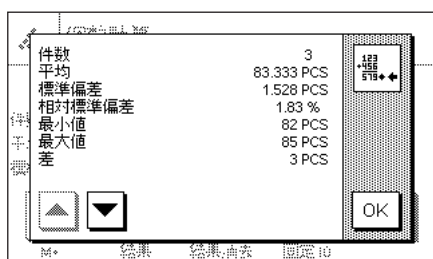

結果表示ウィンドウは一連の個数計算の結果を表示します（結果の印字記録項目として予め選択、設定してある情報項目が表示されます。第 9.3.6 項参照）。表示された値に関して、第 9.4.4 項に述べてある単位、分解能、公差に関する事柄にご注意ください。

結果内容が表示ウィンドウの複数のページにわたる場合は、矢印のシンボルにタッチして各ページを括って見ることができます《**≡**》キーを押して結果の印字記録をプリントアウトできます。

統計に関するすべての値の印字記録の見本一式は第 9.4.4 項に示してあります。



その時点での一連の個数計算を終了し、次の個数計算シリーズのためにメモリー内容を消去したい場合、"**結果消去**" ファンクションキーを押します。統計内容が実際に消去される前に、安全上の理由で確認の画面が出ます。**備考：**このキーが薄く表示されてると、統計計算用メモリーには値が何ら存在しません。

### 9.4.3 公称個数に数え入れる

"個数計算" アプリケーションでは追加機能により、あらかじめ設定した公称個数に数え入れる作業が容易になります。単一の個数計算あるいは統計を使用する個数計算にもこの機能を利用することができます。以下の説明は、個数計算用の基準が既に確定していることを前提としてあります。

#### あらかじめ必要な設定事項




公称個数とその公差を入力、設定できるよう、左に示したファンクションキーがオンになっている必要があります（第 9.3.3 項）。設定値がディスプレイに表示されるよう、必要に応じて同名の情報フィールドもオンにします（第 9.3.4 項）。



さらに、結果表示をいつでも、既に計量済みの個数と公称値まで量り取るべき個数とを切り換えることができる **"絶対/ 差"** ファンクションキーをアクティブにすることをお勧めします。


#### 作業手順

**備考：**統計に既に値がある場合、公称個数および公差を入力するファンクションキーは機能しません。この場合はまず **"結果消去"** ファンクションキーで統計内容を消去する必要があります。これで公称個数および公差を設定することが可能となります。

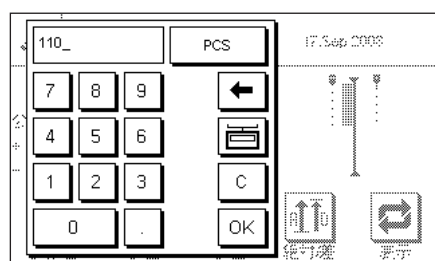


**"公称値"** ファンクションキーを押し、希望の値を入力します。公称値の右側に表示される計量単位を確かめてください。計量単位にタッチすると **"PCS"**（個数）を含めて、使用可能な単位の種類が表示されます。**備考：**計量単位は自動的に換算されません。即ちある値をある単位で入力すると、他の単位に切り換えても、この値は変化しませんので、ご注意ください。

値を入力したら **"OK"** キー を押してこの公称個数を有効にします。

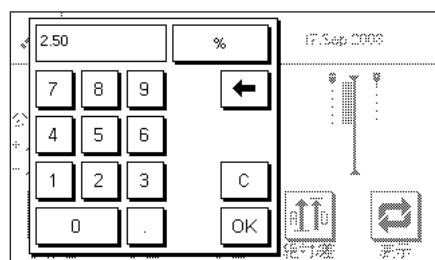

**"+公差"** および **"-公差"** の両方のファンクションキーで、個数の公差を入力、設定します。入力ウィンドウは公称個数の入力ウィンドウと同じです。工場設定ではこの 2 つの値はそれぞれ 2.5 % に設定されています。値を入力して **"OK"** キーを押して、公差を有効にします。公差を超える個数計算では、個別の値の印字記録において特別記号が付記されます ("**>T+**" あるいは "**<T-**").

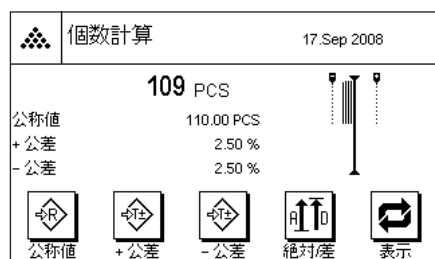

公称値および公差が入力されると、ディスプレイには公差範囲マークのあるグラフィック量り込み補助（"スマートトラック"）が現れます。この公差範囲マークにより公称値に量り込むのが容易になります。まず公差の下限までおおまかに量り取り、続いて目標値に達するまで細かく量り込みます。

#### 9.4.4 個数計算結果の統計値を示す印字記録の見本

----- 個数計算 -----		
25.Feb 2010		16:06
天びん型式		XS6002S
計量ブリッジ SNR:		
		1234567890
ターゲット SNR:		1234567890
天びん ID		E-Lab 1
公称値	110.00	PCS
+公差	2.50	%
-公差	2.50	%
基準個数	10	PCS
単重	24.688	g
正味個数	110	PCS
1	110	PCS
基準個数	10	PCS
単重 24.688		g
正味個数	105	PCS
2<T	105	PCS
基準個数	10	PCS
単重	24.688	g
正味個数	109	PCS
3	109	PCS
最大件数	3	
>T+	0	
>T-	1	
件数	3	
平均	108.000	PCS
標準偏差	2.646	PCS
相対標準偏差	2.45	%
最小値	105	PCS
最大値	110	PCS
差	5	PCS
合計	324.00	PCS
合計個数	324	PCS
サイン		
-----		

左に統計値を伴う個数計算結果の印字見本を示しました。個別の値および結果としてヘッダーに記録される種類は、印字記録用の個別の設定項目によります（第 9.3.6 項）。

**個数計算に特有の情報項目**および左の印字記録見本の統計値の種類について以下に説明してあります。さらに別の印字記録の情報項目に関する事柄は第 4.2.7 項に述べてあります：

"公称値":	設定した公称値（この例では個数）。
" + 公差":	設定したプラス公差（この例では個数）。
" - 公差":	設定したマイナス公差（この例では個数）。
"基準個数":	各個数計算用の基準個数。
"単重":	各個数計算用に "単重" で入力した 1 個当りの基準重量。
"正味個数":	各個数計算で測定された正味個数。
"1" ~ "3":	一連の個数計算における個別計算の通し番号と正味の個数。ある個別の個数計算値が公差範囲外にあると、">コウサ" 又は "<コウサ" が併記されます（この例では第 2 計算値）。 <b>備考：</b> 結果はその時点で有効な表示単位で示され、必ずしも "PCS" とは限りません。
"最大件数":	設定した個数計算シリーズにおける件数。
">T+", "<T-":	公差上限または下限を超えている個数計算の件数（この例では第 2 番目の個数計算が公差上限を超えている）。
"件数":	個数計算の実行件数。
"平均":	実行された個数計算すべての平均個数。値はその時点で有効な表示単位で印字記録され、この例の場合は "PCS"、印字記録される値の分解能は、最高分解能の個別の値より高くなっています。
"標準偏差":	一連の個数計算における標準偏差。値は、その時点で有効な表示単位で示され、この例の場合は "PCS" です。
"相対標準偏差":	一連の個数計算における変動係数（パーセント）。値は常に小数点以下 2 桁表示で印字記録されます。
"最小値":	その時点で有効な一連の測定値のうちの最小値。
"最大値":	その時点で有効な一連の測定値のうちの最大値。
"差":	その時点で有効な一連の測定値の最小値と最大値の差。値は、その時点で有効な表示単位で印字記録され、この例の場合は "PCS" です。
"合計":	記憶されているすべての個別計算の合計結果値。 <b>備考：</b> 結果はその時点で有効な表示単位で印字記録され、必ずしも "PCS" とは限りません。
"合計個数":	総個数（一連の個数計算で記憶された各個数の合計）。

#### 印字記録の結果を解釈する上での重要事項

"平均" および "標準偏差" の値は計算結果であり、個別の測定値よりも高い分解能で示すことができます。一連の個数計算の規模が小さい場合（<約 10 測定）および各計量値間の差が小さい場合、小数点以下の最後の桁の有為性は小さいと言えます。この両方の値を算出するために使用する公式については第 5.4.4 項をご覧ください。

## 10 "動物計量" アプリケーション

この章では"動物計量"アプリケーションについて説明します。このアプリケーション並びにアプリケーション固有の設定可能性について述べてあります（アプリケーションに依存しないシステム設定については第 3 章をご覧ください）。

**備考:** このアプリケーションは精密上皿天秤でのみ使用可能です！

### 10.1 "動物計量" アプリケーションについて

被計量物そのものが動くような動物計量の場合、"動物計量" アプリケーションにより効率的に正確な計量結果を得ることができます。


このアプリケーションは、個別の動物の計量結果を素早く確実に照合できる**チップスキャナー**をサポートしています。チップスキャナーをバーコードリーダーと同じように接続し、計量システムを構成することができます（第 3.6 項、"バーコード" 参照）。アプリケーション特有の設定により、スキャナーによるデータの処理方法を設定することができます（第 4.2.11 項の "計量" アプリケーションに述べてあります）。

このアプリケーション特有の設定のほとんどは "計量" アプリケーションと同じです。但しこれに加えて、さらに動物計量に特有の設定を利用できます。以下では "計量" アプリケーションの場合と異なる設定について詳しく述べてあります。

### 10.2 アプリケーションの選択



"動物計量" アプリケーションが選択されていない場合は、まず《....》キーを押します。選択ウインドウでアプリケーションのシンボルにタッチします。

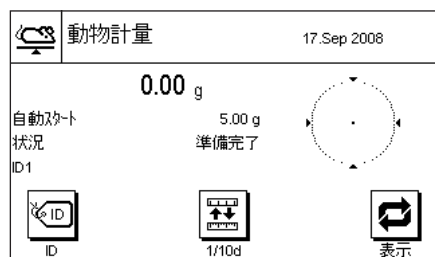

アプリケーションを選択し、天びんディスプレイを切り換えると、左図のような表示となります。動物計量特有の数種類の情報フィールドが工場設定としてアクティブになっています。この設定を含めて、その他の設定を各ユーザーのニーズに対応させる方法を以下に述べてあります。

**備考:** 天びんディスプレイに情報フィールドが表示されない場合は、"表示" ファンクションキーを押して、重量値表示を縮小して情報フィールドが表示されるスペースを取ります。

### 10.3 "動物計量" アプリケーションの各種設定

この動物計量アプリケーション特有の様々な設定を各ユーザーのニーズに対応させることができます。

#### 10.3.1 概要



このアプリケーション特有の設定内容は《≡》キーによりアクセスできます。このキーを押すと、5 ページにわたるメニューの最初のページが現れます。



例外を除いて、"動物計量" アプリケーション用の設定内容は "計量" アプリケーションとほぼ同じです (第 4.2 項)。これとは異なる設定について以下の各項に述べてあります。それは次のメニューに該当するものです。

動物計量		設定
ファンクションキー		設定
データ取得		インターバル時間
手順		自動スタート
<div> <div>←</div> <div>1/5</div> <div>→</div> </div>		OK

動物計量		設定
ビープ音		On
自動風袋引き		On
情報フィールド		設定
<div> <div>←</div> <div>2/5</div> <div>→</div> </div>		OK

"ファンクションキー":

動物計量用に追加機能を利用できます。

"データ取得":

アプリケーションを被計量物の状態に適応させます。

"手順":

計量過程の開始方法の設定。

"ビープ音":

計量過程完了時点での確認音のスイッチをオンまたはオフに設定します。

"自動風袋引き":

自動風袋引き機能のスイッチをオン又はオフに設定します。

動物計量		設定
表示単位		g
印字記録		設定
結果印字		自動
<div> <div>←</div> <div>3/5</div> <div>→</div> </div>		OK

動物計量		設定
出力チャンネル選択		プリンタ
データ出力形式		普通
統計		Off
<div> <div>←</div> <div>4/5</div> <div>→</div> </div>		OK

"情報フィールド": 動物計量の追加情報フィールドを利用します。

"印字記録": 動物計量の追加情報を利用できます。

"結果印字": 個別計量値を自動印字するためのスイッチをオンまたはオフに設定します。

"出力チャンネル選択": データ転送先 (ホストおよび/またはプリンタ) を選択します。

"データ出力形式": 出力データのフォーマットを設定します。

"統計": 統計機能をオンまたはオフに設定します。

"計量" アプリケーションとは異なり、任意の単位を**何ら**定義することはできませんので、ご注意ください。以下の各項で "動物計量" アプリケーション特有の設定について詳しく述べてあります。

### 10.3.2 動物計量の特別ファンクションキー

ID	1	内部隔調整	
スタート		外部隔調整	
ロット番号		内部リスト	
<div> <div>←</div> <div>1/3</div> <div>→</div> </div>			
		STD	C
		OK	

次に示した動物計量の特別ファンクションキーを利用可能です。

"スタート":

計量サイクルを**手動**で開始するには、このファンクションキーを利用します。"自動スタート"機能がオンの場合 (第 10.3.4 項)、このファンクションキーは不要です。"自動スタート"機能がオフの場合は、このファンクションキーをオンにする**必要があります**。さもないと計量過程は開始されません。


"結果":

結果表示ウィンドウが開きます。このファンクションキーは統計機能がアクティブになっている場合にのみ必要です (第 10.3.12 項)。

"結果消去":

一連の計量結果の統計を消去する。このキーは統計機能がアクティブになっている場合にのみ必要です。

外部リスト		フック	
1/10d	2	結果	
ヘッダ		結果消去	
<div> <div>←</div> <div>2/3</div> <div>→</div> </div>			
		STD	C
		OK	

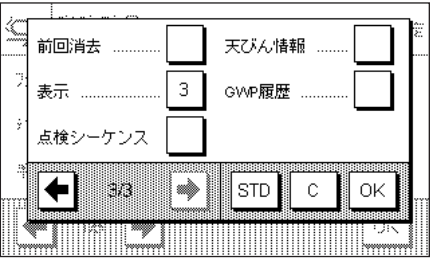


**"前回消去":** 統計の最後の値が消去されます。このファンクションキーは統計機能がアクティブになっている場合にのみ必要です。

その他すべてのファンクションキーは "計量" アプリケーションのものと同じです (第 4.2.2 項)。

**工場設定:** "ID", "1/10d", "表示" がこの順序でオンになっています。動物計量用には何らの特別機能もアクティブになっていません。

10.3.3 被計量物の動態状況にアプリケーションを適応させる

"データ取得" メニューにおける設定により、被計量物の動的状態にアプリケーションを適応させ、計量結果が出るまでのスピードを適正化することができます。次の設定が利用できます。

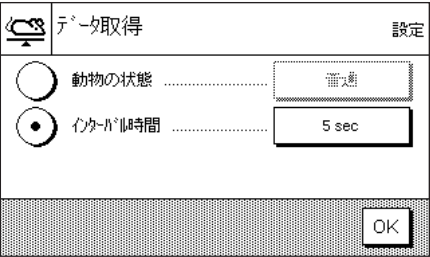

天びんは "**動物の状態**" における各ユーザーの設定内容 (フィルター設定) に従って計量値のリリースについて決定します。

**"静か":** この設定は被計量物の動きが静かな場合に適しています。

**"普通":** この設定は通常の被計量物に適しています。

**"不安定":** この設定は動きが激しい不安定な被計量物に適しています。

別の方法としては、"**インターバル時間**" においてある一定の計量継続時間 (1 ~ 99 秒) を設定すると、この計量時間経過後に計量値がリリースされます。

この方法は、極端に不安定な被計量物を上記のフィルター設定で計量すると、計量時間が非常に長くなる恐れがある場合、あるいは計量をある一定時間内に完了したい場合、精度よりも計量速度を重視する時に非常に意義ある有効な方法です。

**工場設定:** "インターバル時間" = "5 sec"。

10.3.4 計量過程開始方法の設定

"手順" のメニューにおいて、計量過程の開始方法を設定します。



**"ステップ手順":** 自動スタート無し。各計量サイクルは**手動**で開始させる必要があります、"**スタート**" ファンクションキーがアクティブになっている必要があります (第 10.3.2 項)。被計量物の載せ、降ろしの度にこれを確認・承諾する必要があります。

**"自動スタート":** 計量サイクルは、設定してある最小重量を超える被計量物が天びんにのせられると自動で開始されます。最小重量を変更するには、該当ボタンを押すと数値入力ウィンドウが現れ、グラム単位で最小重量値を入力することができます。最小重量値の目的は天びん上に被計量物がのっているかどうかチェックするためです。ただし最小重量を定義する際、これが最も軽い被計量物の重量を下回るようにし、かつ計量皿のわずかな汚れや振動によって計量過程がスタートすることの無いように注意して定義します。

**備考:** さらに "自動風袋引き" ファンクションキー (第 10.3.6 項) がオンであると、各計量が完了後、ディスプレイは自動的にゼロにリセットされます。

"クイック手順":

自動スタート無し。各計量サイクルは**手動**で開始させる必要があります、"**スタート**" ファンクションキーがアクティブになっている必要があります (第 10.3.2 項)。"ステップ手順" モードと異なり、被計量物をのせた時に確認・承諾する必要はなく、測定は "**スタート**" ファンクションキーを押すと直ちに開始します。被計量物を取り除く場合も確認・承諾する必要はありません。

"自動風袋引き" 機能のスイッチがオフであると、計量過程の前に必要に応じて計量容器を手動で風袋引きする必要があります。


以前の製品との下位互換性を保つために、選択した印字記録用の設定にかかわらず、測定重量値だけが記録されます。出力データのフォーマット用の設定は無視されます。値は固定フォーマットで記録され、すべての値の前に "\*" の星印が付きます。

工場設定:

"自動スタート" (最小重量 5.00 g)。

### 10.3.5 計量サイクル終了時における確認音の設定

"ビープ音" メニューにおいて、計量サイクル終了時点で確認音が出されるべきかどうかを設定することができます。

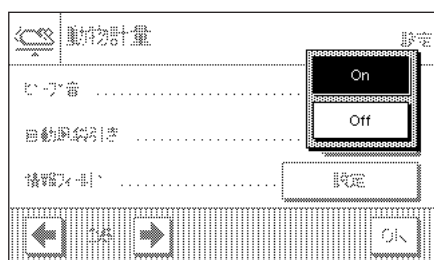

"Off":

動物計量終了時点で確認音は出ません。

"On":


動物計量の結果値が決まると、確認音が出ます。確認音のスイッチをオンにすると、計量サイクルを開始後、結果値が決まって確認音が出るまでの間、別の作業を実行することができます。

工場設定:

"On" (ビープ音のスイッチが入っている)。

### 10.3.6 自動風袋引き機能の設定

必要に応じてこのメニュー項目で天びんディスプレイ表示をゼロにリセットするかどうかを設定します (第 10.4.1 項および第 10.4.2 項もご覧ください)。

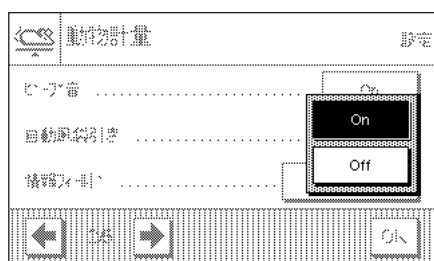

"Off":

天びんから被計量物を取り除くと、天びんは自動的にゼロにリセットされ次の動物計量の準備が整います。

"On":

新たに計量を実行する前に、《→0←》キー又は《→T←》キーを押して、手動でディスプレイ表示をゼロにリセットする必要があります。

工場設定:

"Off" (自動風袋引き機能がアクティブになっている)。

### 10.3.7 動物計量の特別情報フィールド

情報フィールドのメニューでは、次に示した動物計量特有の設定を利用できます。

動物計量

自動スタート ..... 1 ID2 ..... ☐

状況 ..... 2 ID3 ..... ☐

ID1 ..... 3 ID4 ..... ☐

← 1/3 → STD C OK

"自動スタート":

"自動スタート" 機能がアクティブであるかどうかを示します (第 10.3.4 項)。この機能がアクティブになっていると、設定されている最小重量がディスプレイに表示されます。

"状況":

その時点でのアプリケーションのステータスを表示する (第 10.4.1 項)。

次に示した各情報フィールドは、統計機能がアクティブである場合にのみ利用可能です (第 10.3.12 項)。

動物計量

件数 .....  相対標準偏差 .....

平均 .....  最小値 .....

標準偏差 .....  最大値 .....

← 2/3 → STD C OK

"件数":

計量済みのサンプル数。

"平均":

全サンプルの平均重量。

"標準偏差" および "相対標準偏差": 絶対値およびパーセントによる標準偏差値。

"最小値" および "最大値":

その時点での一連の計量における最小値および最大値。

"差":

最大値と最小値間の差。

"合計":

記憶されたすべての個別計量値の合計。

上記以外の情報フィールドは "計量" アプリケーションと同様です (第 4.2.3 項)。

動物計量

差 .....

合計 .....

← 3/3 → STD C OK

工場設定:

"自動スタート"、"状況"、"ID 1" がそれぞれアクティブに設定されています。

### 10.3.8 動物計量特有の印字記録

動物計量 設定

ヘッダ .....  設定

個別の値 .....  設定

フッタ .....  設定

OK

印字記録のヘッダー、個別の値、結果の各オプションを設定可能な 3 つのサブメニューにおいて、次に述べた様な動物計量の追加設定を利用できます。

**備考:** 印字記録における他のすべての情報項目は "計量" アプリケーション (第 4.2.7 項) と同様ですので、ここではリストアップしてありません。

#### 印字記録ヘッダー

ここで利用できる情報項目は "計量" アプリケーションのものと同様です (第 4.2.7 項)。

工場設定:

"アプリケーション名" ("動物計量") および "日付/時刻"。

ヘッダーが計量結果の印字記録の一部として設定されると、自動的に印字されます ("個別の値の印字記録" をご覧ください)。ヘッダーは、"ヘッダ" ファンクションキーを押して別にプリントアウトすることも可能です。

動物計量

空白行 ..... ☐ 天びん型式 ..... ☐

アプリケーション名 ..... ☒ SNR .....

日付/時刻 ..... ☒ 天びんID .....

← 1/2 → STD C OK

## 個別の値の印字記録

このサブメニューで次に示した様な動物計量特有の設定を利用出来ます。

"サンプル": その時点で計量した正味重量値が印字されます。

工場設定: "サンプル"。

個別の値は、結果表示ウインドウが開いている時に《印》キーを押すと印字されるか、あるいは自動的に（第 10.3.9 項参照）プリントアウトされます。

## 印字記録のフッター

このサブメニューの第 2、第 3 ページで、計量印字記録の計量結果（個別の値）の後に続くフッターにプリントアウトされるべき追加統計情報項目を選択・設定することができます。

"件数": 計量済みのサンプル数。

"平均": 全サンプルの平均重量。

"標準偏差" および "相対標準偏差": 絶対値およびパーセントによる標準偏差値

**備考:** この両方の値は、統計に 3 つの異なる値が書き込まれている場合에만印字され、そうでない場合は値の代わりに波線が印字されます。

"最小値、最大値、差": その時点での一連の計量における最小値、最大値、およびこの両者間の差。

"合計": 記憶されたすべての個別計量値の合計。

工場設定: "サイン"、動物計量に特有の情報項目は何らアクティブになっていません。

フッターは "フッタ" ファンクションキーを押すとプリントアウトされます。

動物計量の印字記録見本は第 10.4.4 項に示してあります。

## 10.3.9 個別の値の自動または手動による印字記録

"結果印字" メニューにおいて、個別の値（第 10.3.8 項）が自動または手動のどちらでプリントアウトされるかを設定します。

"自動": 個別の値の印字記録は、計量サイクルが順調に終了すると自動的にプリントアウトされます。

"手動": 動物計量の結果が表示されると、《印》キーを押して個別の値の印字記録をプリントアウトすることができます。

工場設定: "自動"。



10.3.10 データ出力先の選択

"データ出力チャンネル選択" メニューにおいて、計量結果転送先の機器を選択することができます。



"プリンタ": データはあらかじめ設定してある印字記録形式に従ってプリンタに転送されます (第 10.3.8 項)。


"ホスト": 計量結果は出力データのフォーマット設定に従ってホストコンピュータに転送されます (第 10.3.11 項)。

"Printer + Host": データはプリンタ並びにホストコンピュータに転送されます (あらかじめ設定してある出力データの印字記録形式またはフォーマットに従います)。

工場設定: "プリンタ"。

備考: 計量開始方法に "クイック手順" を選択してあると (第 10.3.4 項)、あらかじめ選択してある印字記録設定にかかわらず、プリンタに転送した重量値だけが印字記録されます。ホストへのデータ出力においては、出力データのフォーマット設定は無視されます (値は固定フォーマットで記録され、すべての値の前に星印 "\*" のシンボルが付加されます)。

10.3.11 出力データのフォーマット

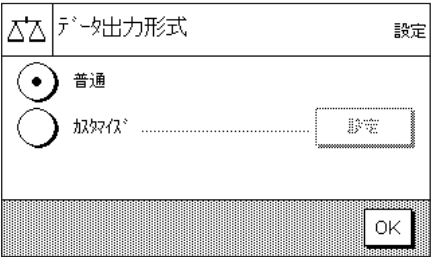


"データ出力形式" のメニューにおいてホストコンピュータへ転送される計量結果のフォーマットを設定することができます。これは天びんをある特定のフォーマットを前提条件とする機器やプログラム、あるいは周辺機器などと併用する場合に必要となります。

データ出力に関する工場設定は**標準フォーマット**です。

例 (21.45 g):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				d	w		N							2	1	.	4	5		g				C <sub>R</sub>	L <sub>F</sub>

"dw" の符号は動物計量における計算値であり、"N" は正味重量であることを示します。重量値の後にはホストコンピュータ用に定義された行末文字が続きます (第 3.6 項)。

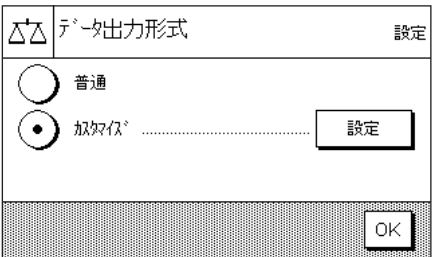

出力フォーマットを変更したい場合は、"**カスタマイズ**" をオンにして、"**設定**" のスイッチボタンにタッチします。



このメニューでは次のデータフィールドを設定することができます。

- 動物計量記号
- 正味重量記号
- 重量値
- 計量単位

データ出力において、各フィールドは空白スペースで分離されます。全データセットはホスト用に設定された行末文字で締め括られます (第 3.6 項)。

各データフィールドの設定については以下に述べてあります。

### 動物計量記号 (DW表示)

標準出力フォーマットでは常に重量値の前に "**dw**" ("**d**ynamic **w**eighing" = 動物計量) の記号が付き、この値が複数の個別計量値から算出された計量結果であることを示しています。このメニューで当機能をオンまたはオフ ("Off") に設定することができ、使用するシンボル ("\*" または "**dw**") を選択し、さらにフィールド長 (1 ~ 10 文字) を設定することができます。この記号はフィールドの右側端部に揃えられます。

**工場設定：** 記号の設定はオフ ("Off")。  
フィールド長 2 文字。

### 正味重量の記号

標準出力フォーマットでは正味重量には "**N**" が付きます。このメニューで当機能をオンまたはオフに設定し、フィールド長 (1 ~ 10 文字) を設定することができます。正味重量記号はフィールド左側端部に揃えられます。**備考：** 天びんの風袋引きがなされていないと、正味重量記号は転送されず、設定されたフィールド長に相当する空白文字が転送されます。

**工場設定：** 正味重量記号はオフの設定 ("Off")。  
フィールド長 5 文字。

### 重量値のフォーマット

重量値のデータフォーマット設定には以下に示したオプションが利用できます。

**"フィールド長":**

サイン、小数点、小数点以下の桁を含めた重量値のデータフィールド全長 (1 ~ 20 文字)。**備考：** 設定にかかわらず、ターミナルに表示された重量値が完全に転送され、すべての桁が出力されます。重量値は右側端部が揃えられます。**工場設定：** 10。

"小数点以下桁数":

小数点以下の桁数 (0 ～ 6 文字)。設定した値がターミナルに表示された小数点以下の桁数を下回ると、設定した桁数に合わせて四捨五入された値が転送されます。**工場設定**: 天びんの小数点以下の最大桁数。

"サイン":

"常に"の設定で各重量値にはプラスまたはマイナス記号が値の前に付きます。"負の値のみ"は負の値にマイナス記号が付き、正の値には記号無しで転送されます。**工場設定**: "負の値のみ"。

"表示位置":

この設定によりサインの位置を重量値の直前に付けるか (右側端部揃え)、または間に空白を設けて左側端部揃えとするかを選択します。**工場設定**: 右側端部揃え (重量値の直前の位置)。

計量単位のフィールド

標準出力フォーマットでは各重量値は計量単位と共に出力されます (その時点で有効な表示単位)。このメニューで重量値を単位付き、または単位無しで転送するかどうかを選択し、同時に計量単位用のフィールド長 (1 ～ 5 文字) を設定します。フィールド長の設定にかかわらず、ターミナルに表示されている計量単位が常に完全に転送されるよう出力されます。計量単位は左側端部揃いで出力されます (空白スペースで重量値から分離)。

工場設定:

計量単位の出力がアクティブ。  
フィールド長 3 文字。

### 10.3.12 統計機能のスイッチオンまたはオフ

"統計" メニューにおいて、個別の計量結果が統計に書き込まれるかどうかを設定することができます。

"Off":

計量結果は統計に書き込まれません。

"On":

動物計量の結果は統計に書き込まれ、継続的に評価・判定されます。統計機能の利用に関しては第 10.4.3 項をご覧ください。

工場設定:

"Off" (統計は機能しない)。

## 10.4 "動物計量" アプリケーションを使った作業

この項では "動物計量" アプリケーション使用した作業について述べてあります。もちろん計量結果の分解能を切り換えたり(例、計量作業をスピードアップする)、識別データなどの使用が可能であることは言うまでもありません。"計量" アプリケーション (第 4.3 項) においてこれらの設定について述べてありますので、ここでは繰り返してありません。

### 10.4.1 自動スタートによる動物計量


#### あらかじめ必要な設定

自動スタートによる動物計量を実行するには、"**自動スタート**"機能をアクティブにする必要があります、これに関連して最小重量を設定する必要があります (第 10.3.4 項)。何らの特別ファンクションキーもアクティブにする必要はありませんが、各サンプルに識別データを割り当てたい場合は、"**ID**" ファンクションキーをオンにすることをお勧めします。必要な 2 つの情報フィールド、"**自動スタート**" および "**状況**" は工場設定として既にアクティブになっています (第 10.3.7 項)。


#### 計量作業の実行

"状況" の情報フィールドに "**準備完了**" が表示されていることを確かめてください。"**準備中**" が表示されている場合は、表示が安定して "**準備完了**" が表示されるまで待ちます。"**ゼロを押してください**"。が表示される場合は、《→0←》キーを押します。


計量容器を使用する場合は、容器を計量皿にのせ、《→T←》キーを押し、風袋引きします。被計量物に識別データを割り当てたい場合は、"**ID**" ファンクションキーを押し、希望の識別データを入力します (代わりに識別データをチップスキャナーで読み取することもできます)。

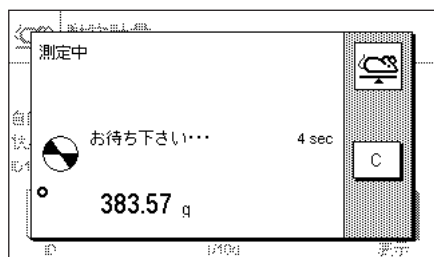

天びんに被計量物をのせます。この重量は "自動スタート" の情報フィールドに表示される重量値よりも大きな値である必要があります。下回っている場合には、計量サイクルは自動的に開始しません。自動スタート後、ディスプレイには左に示したようなウィンドウが現れます。

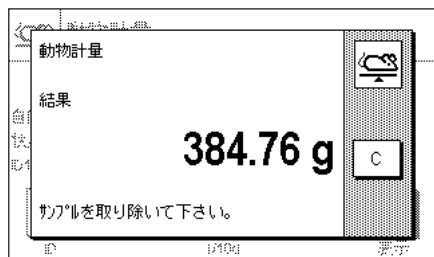


計量が完了すると、結果が表示され、被計量物を取り除くよう指示が出ます。個別の値の自動印字がアクティブになっていると (第 10.3.9 項)、計量結果は自動的にプリントアウトされます。計量結果を手動で印字するには、《[P]》キーを押します。

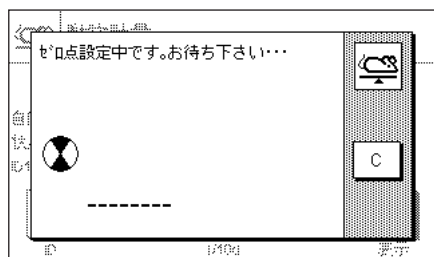

被計量物を天びんから取り除くと、ディスプレイは自動的にゼロにリセットされます ("自動風袋引き" 機能がアクティブになっていることが前提となります)。続いて天びんには次の計量過程の準備が整います。

## 10.4.2 手動スタートによる動物計量

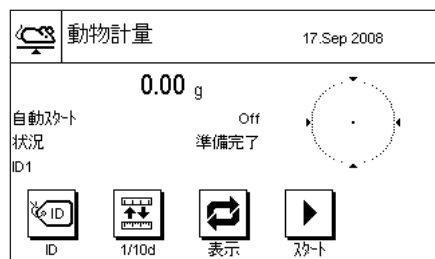


### あらかじめ必要な設定

手動スタートにより動物計量を実行するには、"**ステップ手順**"または"**クイック手順**"機能がアクティブになっている必要があります（第 10.3.4 項）。さらに "**スタート**" ファンクションキーもアクティブになっている必要があります。

"**自動スタート**" および "**状況**" の両方の情報フィールドは工場設定でアクティブになっています（第 10.3.7 項）。**備考**：手動スタートによる動物計量の場合、アプリケーションは常に "**準備完了**" の状態であるため、"**状況**" の情報フィールドは必ずしも必要ではありません。

### 計量の実行

計量容器を使用する場合は、計量皿に容器をのせ、《**→T←**》キーを押して風袋引きを行います。被計量物に識別データを割り当てたい場合は、"**ID**" ファンクションキーを押して所定の識別データを入力します（別の方法として、チップスキャナーで識別データを読み取ることも可能です）。

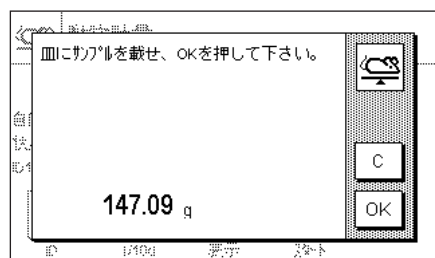


– "**ステップ手順**" 機能を選択した場合：

"**スタート**" ファンクションキーを押します。"自動風袋引き" 機能がオンの場合は、ディスプレイ表示は自動的にゼロ表示となります。ここで被計量物を天びんにのせるよう指示がでます。被計量物をのせ、"**OK**" ボタンを押して計量過程を開始します。

– "**クイック手順**" 機能を選択した場合：

被計量物をのせ、"**スタート**" ファンクションキーを押します。計量過程は直ちに開始します。

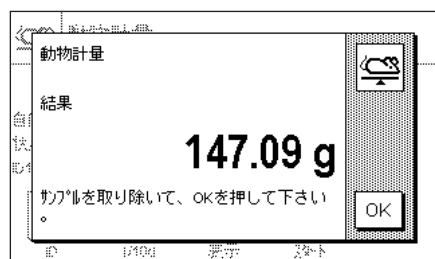

計量が完了すると、結果が表示され、同時に被計量物を天びんから取り除くよう要求されます。

個別の値の印字記録の機能がアクティブになっていると（第 10.3.9 項）、計量結果は自動的にプリントアウトされます。計量結果を手動でプリントアウトするには、《**≡**》キーを押します。

計量物を天びんから下ろし、"**OK**" ボタンを押して確認・承諾します ("**クイック手順**" 機能では不要)。天びんには次の計量準備が整います。

## 10.4.3 動物計量の統計処理



### あらかじめ必要な設定事項

動物計量の統計処理を行うには、**統計機能がアクティブになっている必要があります**（第 10.3.12 項）。さらに左に示した各ファンクションキーをアクティブにする必要があります（第 10.3.2 項）。


### 統計機能の使用

統計機能をアクティブにすると、すべての計量結果は**自動的に**統計に転送されます（最高 999 件の値）。誤って不正な値が統計に含まれた場合は、"**前回消去**" ファンクションキーでこれを消去することができます。但し、直近の値だけしか消去できませんので、ご注意ください。不正な値を消去すると、キーはオフの状態になり、次の値が統計に書き込まれると、このキーは再びオンの状態になります。





"結果" ファンクションキーを押して統計ウインドウを開きます。統計に複数の値が書き込まれている場合にだけ、このキーを使用することができます。複数のデータが保存されていない場合には、このキーは薄く表示され、使用不可能です。

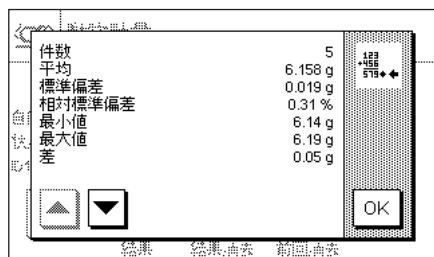

《≡》キーを押して統計結果をプリントアウトすることができます。各個別の値に関する説明は第 10.4.4 項をご覧ください。



その時点での一連の計量作業を中断し、統計内容を消去して新規の計量シリーズを開始したい場合は、"結果消去" ファンクションキーを押します。統計が最終的に消去される前に、安全上の理由から、確認・承諾するよう要求されます。**備考：**キーが薄く表示される場合は、統計に値が何も無いことを意味しています。

## 10.4.4 動物計量の印字記録の見本

----- 動物計量 -----	
25.Feb 2010	12:34
天びん型式	XS6002S
計量ブリッジ SNR:	
	1234567890
ターミナル SNR:	1234567890
天びん ID	E-Lab 1
dw	30.61 g
dw	31.34 g
dw	30.65 g
dw	30.21 g
dw	31.06 g
件数	5
平均	30.774 g
標準偏差	0.437 g
相対標準偏差	1.42 %
合計	153.87 g
最小値	30.21 g
最大値	31.34 g
差	1.13 g
サイン	
-----	

左に示したのは動物計量シリーズの統計に関する印字見本です。個別の値としてヘッダーに含まれる値、およびフッターの値の種類は、各ユーザーの印字記録に関する設定内容に依存します (第 10.3.8 項)。

以下に述べてある説明は、左に示した印字見本にある**動物計量特有の情報項目**およびこれに関連した統計値だけに関するものです。印字記録のその他の情報項目に関する説明は第 4.2.7 項に述べてあります。

- "dw": 個別の計量結果 ("dw" = dynamic weighing、動物計量)。
- "件数": 統計に書き込まれた個別の計量値の件数。
- "平均": 統計に書き込まれたすべての値の平均値。平均値は個別の計量値の 10 倍の精度で表示されます。
- "標準偏差": 計量シリーズの標準偏差。値は "平均" の場合と同様の精度で表示されます (上記参照)。
- "相対標準偏差": 一連の計量値における変動係数 (百分率)。値は常に小数点以下 2 桁で印字記録されます。
- "最小値": その時点における一連の計量の最小計量値。
- "最大値": その時点における一連の計量の最大計量値。
- "差": その時点における一連の計量の最小計量値と最大計量値の差。
- "合計": 記憶されているすべての個別の値の総重量。

### 印字記録を解釈する上で重要な参考事項

"平均" および "標準偏差" は、個別計量値よりも高い分解能で示すことが可能な計算結果です。計量シリーズの規模が小さい場合 (個別計量値の数が 10 を下回る場合)、および各値の変動が小さい一連の計量の場合は、最後の桁の有意性は保証されません。これらの値を算出するために使用した計算式については第 5.4.4 項をご覧ください。

## 11 "LabX Client" アプリケーション

この章では "LabX Client" について説明します。アプリケーションを開始する方法、アプリケーションが持つ様々な設定の可能性についてご覧頂けます（アプリケーションに依存しないシステム設定については第 3 章をご覧ください）。

 
### 11.1 "LabXClient" アプリケーションについて

"LabX Client" アプリケーションは、**パソコン・アプリケーションの "LabX balance" ("LabX light balance" または "LabX pro balance")** において天びんをクライアントとして設定します。"LabX balance" により、天びん用の対話形式で制御する作業手順を定義することが可能となり、測定値およびその他のデータをパソコンのデータベース書き込み、管理することができます。

アプリケーションが立ち上がると天びんは "LabX balance" につながり、アクセスができるとパソコン・アプリケーションにより天びんを制御することが可能となります。天びんの表示ウィンドウに "LabX balance" によるユーザーガイド（ナビゲーション）が現れます。

パソコン・ソフトにより天びんは "LabX Client" として制御されるため、"LabX Client" はアプリケーションに依存したわずかな設定しか持っていません。


### 11.2 アプリケーションの選択



LabX Client

"LabX Client" アプリケーションがまだ選択されていない場合は、《....》キーを押します。選択ウィンドウの該当アプリケーションのアイコンを押して選択します。

アプリケーションが選択されると、天びんはパソコン上のソフト "LabX balance" にアクセスします。アクセスが完了すると、"LabX balance" のユーザーガイド（ナビゲーション）が現れます。**以後のすべての作業手順については "LabX balance" 取扱説明書をご覧ください。**

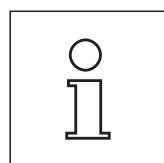

**備考：**このアプリケーションは LabX2010 以降のバージョンには対応していません。お手持ちの天びんでこれを使用するには、第 3.6 項を参照してください。

**注意：**パソコン・ソフトウェアの "LabX" は本取扱説明書の一部ではありません。このソフトによる作業に関しては "LabX Software" 用の別冊取扱説明書をご覧ください。



## 12 ファームウェア (ソフトウェア) アップデート

メトラー・トレドはお客様へのさらなる便宜を図って絶えずソフトウェアを開発しています。お客様に簡単な方法でこの改良・開発の成果をご利用いただけるよう、メトラー・トレドは最新バージョンをインターネットを通して提供しています。インターネット上で提供されるソフトウェアはメトラー・トレド社で開発、テストしたもので ISO 9001 の規準を満たすものです。但し、メトラー・トレド社はこのソフトウェアを使用して生じた結果については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### 12.1 作動原理

お手もとの天びんに関する全ての重要情報およびアップデートはメトラー・トレドのホームページでご覧頂けます。インターネットのアドレスは次の通りです。

**www.mettler-toledo-support.com**

"e-Loader II" の名称を持つソフトウェアはファームウェア・アップデートと共にお手許のコンピュータにロードされます。このプログラムを使ってファームウェアを天びんにダウンロードします。さらに、ファームウェアのアップデート版を天びんにダウンロードする前に、"e-Loader II" により天びんのすべての設定内容を保存することができます。ファームウェアをダウンロードした後、保存した設定内容を 手動または自動で天びんにリロードすることができます。

選択したアップデート版が、この取扱説明書に述べられていない (またはその間アップデートされている) アプリケーションを含んでいる場合、このアプリケーションの取扱説明書を Adobe Acrobat® PDFファイルとしてダウンロードすることができます。

#### 前提条件

インターネットを介してアプリケーションをお手許の天びんにダウンロードするための最低必要条件是次の通りです。

- ・ Microsoft Windows® OS (Version 98、98SE、ME、NT4.0、2000、XP、Vista、7) を搭載したパソコン。
- ・ インターネット接続およびウェブ・ブラウザ (例、MS インターネット・エクスプローラ)。
- ・ パソコン、天びん間の接続ケーブル (例、"アクセサリ" の項に記載の品番 11101051)

### 12.2 アップデートの手順

**"e-Loader II" ソフトウェアをインターネットを介してパソコンにインストールします。**

- インターネットに接続します。
- "**www.mettler-toledo-support.com**" にアクセスします。
- METTLER TOLEDO Balance Support Site の登録欄に必要事項を入力します。
- "Customer Support" (カスタマーサポート) のリンクをクリックしてログインします。
- お使いの天びんをクリックします。
- 必要なファームウェアのバージョンをクリックしてインストールします。

**天びんに新しいファームウェアがダウンロードされます。**


"e-Loader II" を起動して、ステップバイステップのガイドに従ってください。

## 13 エラーおよびステータスメッセージ

### 13.1 通常使用状態でのエラーメッセージ


ほとんどのエラーメッセージは、その時点で有効なアプリケーションにおいて簡単な文章で直接表現され、その対処方法も述べられています。このようなエラーメッセージはそれ自体で明らかなため、以下には述べてありません。

次の二つのエラーメッセージは計量値が表示される代りに現れます。

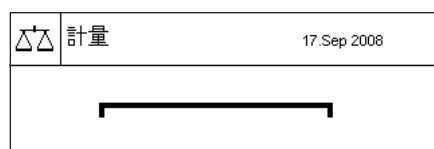


#### オーバーロード

天びんにのせられた重量が天びんのひょう量を超えている。計量皿から荷重を減らします。

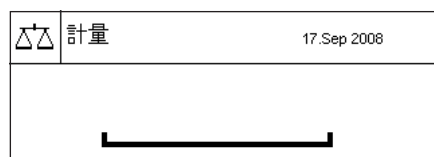


#### アンダーロード

計量皿が対流防止リングに接触せず、自由に動くよう正しくセットされているかどうか、確かめてください。

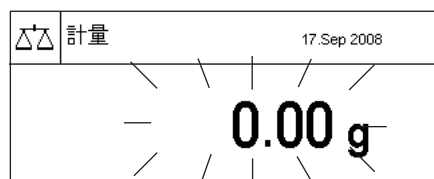

#### スイッチを入れた時、または《→0←》でのゼロ設定時のエラー（表示値が点滅する）

天びんのスイッチを入れた時（電源投入時点もしくはスタンバイモードでスイッチを入れた時に）、あるいはゼロ点設定の際に、1 つまたは**複数の制限**をオーバーした。このメッセージは通常スイッチを入れた時に天びんに荷重がかかっていると現れます。この荷重を取り除いてください。

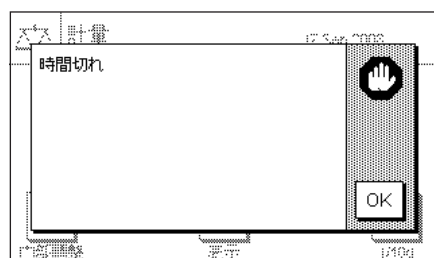

#### 風袋引きまたはゼロ設定過程が中断された

安定化の制限時間内に天びんが安定しなかったため（制限時間切れ）、風袋引きまたはゼロ設定過程が中断された。風防ドアを閉め（天びんにオプションの風防が装備されている場合）、設置場所の状況（振動など）をチェックしてください。"OK" キーを押し、改めて《→T←》キーで風袋引きをするか、または《→0←》キーでゼロ設定を実行してください。

### 13.2 その他のエラーメッセージ

上記以外のエラーメッセージ（"Error x"）が現れる場合は、メトラー・トレド正規代理店または技術サービスセンターにご連絡ください。

### 13.3 ステータスメッセージ

ステータスメッセージはディスプレイの右上（日付、時刻表示の下）に小さなアイコン（シンボル）で表示されます（第 2.2 項）。



天びんは**全自動調整（校正）過程 FACT** を実行したい旨を通知します。その時点では天びんによる別の作業過程が進行中なためこれが不可能です。天びんから荷重が取り除かれ、ディスプレイが安定し、2 分間何らのキー操作が行われないと、調整過程が実行されます（第 4.4.1 項）。調整過程が順調に終了するとこのステータス・アイコンは消去します。



このステータス・アイコンは、"**調整(校正)情報**" ファンクションキーがオンに設定してあると（第 4.4.2 項）現れます。この場合は、内蔵分銅または外部の調整用分銅を使って調整（校正）過程を手動で開始する必要があります（第 4.4.1 項および第 4.4.2 項）。調整過程が順調に終了すると、このステータス・アイコンは消去します。



天びんの**バッテリー**を交換する必要があります。このバッテリーは天びんへの電力供給が遮断されても日付および時刻表示が消去されないよう、これを維持します。サービスエンジニアにできるだけ早くバッテリーを交換させるよう、メトラー・トレド販売代理店のカスタマー・サービス係にご連絡ください。



天びんの**サービス**の期限になりました。サービスエンジニアにできるだけ早くサービス、メンテナンスを実行させるよう、メトラー・トレドの販売代理店のカスタマー・サービス係にご連絡ください。



"**最小計量値**" 機能の次回テストの期限がきまし（第 4.3.4 項）。サービスエンジニアにできるだけ早くテストを実行させるよう、メトラー・トレドの販売代理店のカスタマー・サービス係にご連絡ください。



"日常点検タスク待ち" のアイコンが表示された場合、実施予定の点検シーケンスのタスクが未完了であることを意味します。

14 付 録

14.1 計量単位の換算表

キログラム	1 kg = 1000.0 g	1 g = 0.001 kg
ミリグラム	1 mg = 0.001 g	1 g = 1000.0 mg
マイクログラム	1 μg = 0.000001 g	1 g = 1000000.0 μg
カラット	1 ct = 0.2 g	1 g = 5.0 ct
ポンド	1 lb = 453.59237 g	1 g ≈ 0.00220462262184878 lb
オンス (avdp)	1 oz = 28.349523125 g	1 g ≈ 0.0352739619495804 oz
オンス (トロイ)	1 ozt = 31.1034768 g	1 g ≈ 0.0321507465686280 ozt
グレイン	1 GN = 0.06479891 g	1 g ≈ 15.4323583529414 GN
ペニーウェイト	1 dwt = 1.55517384 g	1 g ≈ 0.643014931372560 dwt
匁	1 mom = 3.75 g	1 g ≈ 0.2666666666666667 mom
メスガル	1 msg ≈ 4.6083 g	1 g ≈ 0.217 msg
ホンコンテール	1 tlh = 37.429 g	1 g ≈ 0.0267172513291833 tlh
シンガポールテール (マレーシア)	1 tls ≈ 37.7993641666667 g	1 g ≈ 0.0264554714621853 tls
台 湾テール	1 tit = 37.5 g	1 g ≈ 0.0266666666666667 tit
トウラ	1 tola = 11.6638038 g	1 g ≈ 0.0857353241830079 tola
バーツ	1 baht = 15.16 g	1 g ≈ 0.0659630606860158 baht

## 14.2 標準作業手順書 (SOP=Standard Operating Procedure)

GLP テストの書類の作成に際して、標準作業手順書 (SOP) の果たす役割は比較的わずかな部分ですが、非常に重要です。

社内での標準作業手順書であっても、第三者に対する品質証明とするためには、より忠実に遵守する必要があります。

標準作業手順に関する担当責任者とその責任事項の概要、標準作業手順書を作成するときのチェックリストについて、以下を参照してください。

### 標準作業手順に関する担当責任者とその責任事項

検査統括責任者	標準作業手順書の作成を手配し、 日付、署名捺印によってこれを認可する
検査実行担当者	標準作業手順書が用意され整っていることを確認する。
作業員	標準作業手順書およびその他の指示事項を守る。
GLP品質保証	有効な標準作業手順書が用意されているかチェックする。 標準作業手順書が守られているか、チェックする。 変更の記録の有無、およびその方法をチェックする。

### 標準作業手順書作成上のチェックリスト例

管理関係事項	Yes	No
1. 標準作業手順書用紙の使用		
2. 検査設備・機器の名称		
3. 日付 (標準作業手順書作成年月日)		
4. 標準作業手順書の所定位置、保管場所を明記 (キープラン)		
5. ページ数 (1 ~ n)		
6. タイトル		
7. 発効年月日		
8. 変更、改訂記録		
9. 実行責任部署を確定		
10. 日付および署名: a) 作業者 b) 検査者 c) 認可責任者		
11. 配布先		

標準作業手順書の記載内容	Yes	No
1. 序文および目標設定		
2. 必要資材		
3. 作業手順の記述		
4. 記録方法の記述		
5. データ処理、判定		
6. 書類、サンプルなどの保管		
7. 保管方法に関する指示事項		
8. 管理関係事項については第 107 ページを参照		

### 14.3 推奨プリンタ設定

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語...

プリンタ		天びん	天びん / プリンタ				
	文字セット	文字セット	Baudrate	Bit / Parity	Stop Bits	Handshake	End of Line
<b>xx-P25/26/28</b>	Ansi/Win Latin 1	Ansi/Win	9600	8/No	1	Xon/Xoff	<CR><LF> <sup>1)</sup>
<b>xx-P42/43/45</b>	IBM/Dos <sup>1)</sup>	IBM/Dos	1200	8/No	1	None	<CR><LF> <sup>1)</sup>

中国語、日本語

プリンタ		天びん	天びん / プリンタ				
	文字セット	文字セット	Baudrate	Bit / Parity	Stop Bits	Handshake	End of Line
<b>xx-P25/26<sup>3)</sup>/28</b>	Ansi/Win Latin 1	Ansi/Win	9600	8/No	1	Xon/Xoff	<CR><LF> <sup>1)</sup>
<b>xx-P42/43/45</b>	---2)	---2)	---2)	---2)	---2)	---2)	---2)

ロシア語

プリンタ		天びん	天びん / プリンタ				
	文字セット	文字セット	Baudrate	Bit / Parity	Stop Bits	Handshake	End of Line
<b>xx-P25/26/28</b>	IBM/Dos Cyrillic	Ansi/Win	9600	8/No	1	Xon/Xoff	<CR><LF> <sup>1)</sup>
<b>xx-P42/43/45</b>	---2)	---2)	---2)	---2)	---2)	---2)	---2)

カタカナ

プリンタ		天びん	天びん / プリンタ				
	文字セット	文字セット	Baudrate	Bit / Parity	Stop Bits	Handshake	End of Line
<b>xx-P25/26/28</b>	Ansi/Win Japanese	Ansi/Win	9600	8/No	1	Xon/Xoff	<CR><LF> <sup>1)</sup>
<b>xx-P42/43/45</b>	Ansi/Win <sup>1)</sup>	Ansi/Win	1200	8/No	1	None	<CR><LF> <sup>1)</sup>

1) プリンタ設定不可

2) この言語のフォントが必要

3) RS-P26 はファームウェア、バージョン 2.0 以上搭載で可能



## 15 索引

### (C)

Continuous mode (連続モード) 19

### (E)

e-Loader II 103

### (F)

FACT 41, 105

### (G)

GLP 107

### (L)

LabX balance 102

LabX Client 102

"LabX Client" アプリケーション 102

LabX light balance 102

LabX pro balance 102

### (S)

SOP 107

### (あ)

アイコン 7

アクセス権 23

アプリケーション 11

アプリケーション固有の設定 11

安全事項 7

アンダーロード 104

安定検知器 11

### (い)

一連の計量 49

印字記録 31, 52

印字記録のプリントアウト 33

インターフェイス 18

### (え)

液体 68

エラーメッセージ 104

エルゴセンス 24

### (お)

オーバーロード 104

音量 20

### (か)

確認音 93

カスタム単位 31

簡単な計量作業 11

ガンマー球 61, 69

### (き)

キー 11

キーボード 37

基準個数 81

基準個数重量 81, 85

基準重量 78

基本原則 7

### (く)

繰り返し性 17

### (け)

計量 10

"計量" アプリケーション 26

計量印字記録 31

計量単位 9, 30 106

計量値 9 104

計量値リリース 17

計量パラメータ 16

計量モード 16

言語 17

検定済み「特定計量器」10, 18

### (こ)

合計 52

公差 51, 59

公式 53, 73

公称重量 51

工場設定 24

公称値 51, 59

個数計算 80

"個数計算" アプリケーション 80

固体 67

固定基準個数 81

個別の値 32

コントラスト 20

### (さ)

差 52

サービス 105

最小計量値 37, 40

最小重量 92

### (し)

識別 36, 38

時刻 9, 21

システム設定 12, 15

自動ゼロ 17

自動ゼロ点修正 17

周囲環境条件 17  
周辺機器 18  
出力データのフォーマット 96  
情報フィールド 10, 29, 47, 56, 64, 76, 82, 94  
シンカー 61, 68

## (す)

推奨プリンタ設定 108  
スタンバイ 23  
ステイタス・アイコン 9, 105  
ステイタスメッセージ 105  
スマートトラック 9, 10, 59

## (せ)

セキュリティーシステム 14  
節電機能 23  
ゼロ点 11  
ゼロ点修正 17  
ゼロ設定 11  
全自動調整 41

## (そ)

操作エレメント 8  
操作手順 13  
外付けのキーボード 37

## (た)

ターミナル 8  
ターミナルの設定 20  
タッチ機能 20  
タッチスクリーン 9  
タッチ調整 20

## (ち)

置換液 62, 67  
調合 54  
"調合" アプリケーション 54  
調整 (校正) 16, 42, 41  
調整 (校正) をチェック 43

## (つ)

追加モード 49

## (て)

ディスプレイ 9  
ディスプレイの明るさ 20  
天びん情報 24  
天びんのスイッチを入れる 10  
天びんのスイッチを切る 10

## (と)

統計 45, 49, 63, 98, 100  
"統計" アプリケーション 45  
"動物計量" アプリケーション 90

動物計量 90  
取扱説明書の内容 7

## (な)

夏時間 21

## (は)

バーコード・データ 36  
パーセント計量 75  
"パーセント計量" アプリケーション 75  
量り込み表示 59  
パスワード 14, 22  
バッテリー 105

## (ひ)

日付 9, 21  
表示方法 9  
標準作業手順書 107  
標準作業手順書作成上のチェックリスト例 107  
標準偏差 52, 53  
品質保証システム 40

## (ふ)

ファームウェア 11  
ファームウェア (ソフトウェア) 8  
ファームウェア (ソフトウェア) アップデート 103  
ファンクションキー 10, 28, 46, 55, 63, 76, 81, 91  
風袋引き 11  
フッタ 32  
冬時間 21  
分解能 38

## (へ)

平均値 53  
ペースト状物質 69  
ヘッダ 31

## (ま)

前書き 7

## (み)

密度 61  
"密度" アプリケーション 61  
密度測定キット 61  
密度統計 71  
密度表 74

## (ゆ)

床下計量 61

## (ろ)

ロットカウンター 38



## **GWP® – Good Weighing Practice™**

グローバルな計量ガイドラインGood Weighing Practice™ (GWP®)は、お客様の計量プロセスにおけるリスクを最小化し、同時に以下をサポートします。

- ・最適な天びんの選択
- ・検査手順の適正化によるコスト削減
- ・主だった規制要求事項に対応

▶ [\*\*www.mt.com/GWP\*\*](http://www.mt.com/GWP)

[\*\*www.mt.com/excellence\*\*](http://www.mt.com/excellence)

詳細はウェブサイトをご覧ください。

### **Mettler-Toledo AG Laboratory & Weighing Technologies**

CH-8606 Greifensee, Switzerland

Tel. +41 (0)44 944 22 11

Fax +41 (0)44 944 30 60

[www.mt.com](http://www.mt.com)

Subject to technical changes

© Mettler-Toledo AG 10/2010

11781122A 2.16



\* 1 1 7 8 1 1 2 2 \*